

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i yttertak till bostadsfastighet.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Rapporten är sammanställd av brandingenjör Ulf Erlandsson efter uppgifter av ägaren av objektet, av räddningsledare Ivan Nyström, samt av skorstensfejarmästare Ivar Karlsson, som provtryckte skorstenen.

## **PLATSBESKRIVNING**

Det branddrabbade huset är en äldre mangårdsbyggnad som flyttades till platsen på 1930-talet och som blivit om- och tillbyggd i olika etapper. Huset har 1½ plan med krypvind. Taktäckning är av tegel med en underliggande beläggning av gamla takspån, ett sk "sticketak"

Uppvärmning sker med en värmepanna som eldas med sågspån. Familjen är medveten om att det i samband med eldning ibland kommer gnistor från skorstenen.

Föregående dag och natt hade det varit mycket kraftig blåst men den aktuella dagen var det byig vind som ibland gjorde så att röken slog ner.

## **UPPLYSNINGAR OM BRANDEN**

Vid 14.40-tiden upptäckte en förbipasserande person rökutveckling från taket och varnade de boende som larmade räddningstjänsten.

Genom avtal med kommunen larmades först en styrka från den egna kommunen, sedan en från en grannkommun.

Vid framkomsten brann det med öppna lågor i tak och träspån intill skorstenen från värmepannan. Brandpersonalen frilade området och släckte genom försiktig vattenbegjutning. Ett par kvadratmeter av yttertaket förstördes. Vattenskadorna blev små.

## **UNDERSÖKNING**

Påföljande dag undersöktes murstocken av skorstensfejarmästare Ivar Karlsson. Provtryckning visade att rökkanalen var helt tät. Dessutom framgick det tydligt att branden inte hade börjat genom värmeutveckling från murstocken utan en bit därifrån.

Vindsutrymmet saknar elektrisk installation eller inredning som kan ha orsakat branden.

## **SLUTSATS**

Skadebilden och avsaknaden av andra brandstiftare tyder på att branden har uppstått genom att gnistor från skorstenen har fallit ner mellan ett par tegelpannor och startat en brand i de torra takspånen.