

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Vindsbrand i villa.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Åke Bergström, räddningstjänsten.

BESKRIVNING AV OJEKTET

Huset är en 1,5-plans trävilla med vidbyggd garage. Uppvärmningen sker med en kombipanna av fabrikat Albin, som kan eldas med ved, elpatron och olja. I den aktuella pannan skedde uppvärmning med ved och elpatron. Från pannan leder rökröret som är inneslutet i ett isolerat spirorör (cortenskorsten) i ett gipsschakt till övervåningens innertak. På vinden saknades schakt, vilket ej överensstämmer med byggnadsbestämmelserna

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Räddningstjänsten i X-stad larmades kl 15.09.00 om brand på. Utryckningsstyrkan bestod av 14 man, från stationerna Y och X. Räddningsledare var NN. Vid framkomsten konstaterades att hela vinden var övertänd. För brandgasventilation togs hål upp i yttertaket. Rökdykarna lyckades hindra branden att sprida sig ner till våningsplanet. Isoleringen på vinden bestod av mineralull, vilken till stor del hindrade branden från att spridas ner till våningen från vinden. Branden upptäcktes av en förbipasserande person. Makarna GG - HH satt nere i allrummet och tittade på TV, helt ovetande om branden. Innan räddningstjänsten anlände konstaterade man att branden fått fäste mellan innertak och yttertak vid skorstensröret. Brandvarnare fanns uppe på övervåningen men larmade ej förrän brandstyrkan tog upp hål i vindsbjälklaget.

UNDERSÖKNING

Vid undersökningen konstaterades att branden uppkommit i brännbart virke intill rökröret.

SLUTSATS

Branden hade uppkommit genom att skakt saknades på vinden. När pannan eldades med ved blev rökröret för varmt så att intilliggande träbjälkar antändes.

SPRIDNINGSRISK

Risk för brandspridning till hela huset förelåg.



*Träbjälkarna antändes av rökröret. Schakt saknades på vinden.
Utförandet överensstämde ej med byggbestämmelserna.*