

BRANDPLATSUNDERSÖKNING

Undersökning utförd av polismyndigheten i samarbete med Räddningstjänsten, med anledning av brand i garage.

Garaget är fristående med vidbyggt carport. Garaget var uppfört med trästomme. Fasaden var klädd med liggande panel och taket belagt med takpannor. Innertaket och väggar var klädda med spånskivor. Golvet bestod av en gjuten platta. Avståndet mellan garagebyggnaden och boningshuset var ca 10 meter.

Garagets tak var bortbränt och takpannor låg bland brandresterna. Vid den norra delen, ca fyra meter från garagedörrarna fanns delar av takstolarna kvar. Inne i garaget fanns mycket brandrester efter kartonger, maskiner m m. Den norra delen av garaget och ca tre meter söderut hade något mindre brandskador i övrigt var garagets väggar kraftigt kolat från golvnivå till tak. Vid friläggande av brandresterna anträffades en lysrörsarmatur, avsedd för lysrör, ca 1,5 meter rakt innanför garagedörrarna. Armaturen saknade skyddshölje. En lysrörsarmatur fanns även vid den norra delen av garaget. Delar av golvet vid garagets södra del frilades helt och på golvet under kartonger och andra brandrester låg delar av spånskivor från väggar eller taket. Detta tyder på att branden startat på en hög höjd och att spånskivor fallit ned mellan kartongerna och övriga föremål brunnit. Vid el-central anträffades ett vägguttag med två uttag. Inget hade varit kopplade till dessa vid brandtillfället. Området på väggen där centralerna och uttaget varit placerat visade inga tecken på att branden startat där. Väggen var mindre skadad än övriga delar.

Vid undersökningen gick det inte att konstatera vad som orsakat brandens uppkomst. En orsak kan vara att lysrörsarmaturen varit tänd och att något fel på armaturen uppstått eller att lysröret legat tätt emot skumgummimadrasser och orsakat branden. Branden har startat på hög höjd.