

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i garage, husvagn, vedbod/förråd samt skog. Den xx-xx-xx klockan 11.24.

## **UNDERSÖKNING UTFÖRD AV**

Bo Wiberg, räddningstjänsten, och NN, polisen, samma dag som branden.

## **OBJEKTET**

Garage ca 5 x 10 m. Väggar med träreglar och utvändig brädfordring. Plåt på taket. Garaget byggt på torpargrund, träbjällklag. Hela garaget oisolerat. I garaget fanns en snöskoter, cyklar och lite verktyg. Framför garaget stod en husvagn. Vedboden/förrådet står till vänster om garaget och är ca 4 x 8 m. Byggt i trä. Används som vedbod och förråd. Bakom byggnaderna finns ett skogsparti med gran och lövträd. Ca 15 m från garaget finns bostadshuset där familjen bor.

## **HÄNDELSEN**

Ägaren hade några dagar tidigare tagit ut askan i värmepannan och lagt den i en plåthink. Hinken bar han ut på gårdsplan. Ett par dagar senare tog han hinken med aska med sig och tömde den vid garageväggens högra utsida. Några timmar senare upptäckte han att garaget brann. Räddningstjänsten larmades. När deltidsskvd. från X-by och styrkan från X-stad anlände hade garaget nästan brunnit ner, husvagnen var helt nerbrunnen, det brann i förrådet och i skogen. Röken från branden lade sig över den intilliggande vägen. Trafiken stoppades, bl a en tankbil med bensin och diesel fanns där. När röken lättade släpptes trafiken igen. Branden begränsades och släcktes. Gynnsamma vindar gjorde att bostadshuset inte hotades av branden och röken.

## **UNDERSÖKNING**

Av garaget finns endast takplåtarna samt några bräder kvar, allt annat har brunnit bort. I resterna finns lite kvar av en snöskoter, en cykel mm. Husvagnen som stod snett framför garaget är helt nerbrunnen, endast chassit är kvar. Vedboden/förrådet har blivit brandskadad på byggnadens högra del, den sidan som är mot det nerbrunna garaget, samt i taket. Skogen bakom garaget har också brunnit. Garaget används på sommaren för snöskotern, och på vintern för husvagnen. Det har inte varit någon verksamhet i garaget den senaste tiden, inga maskiner har använts. Enligt ägaren fungerade belysningen som vanligt senast han var inne i garaget. Husvagnen var inte ansluten till något elektriskt uttag från garaget. Brandorsaken kan vara att den aska som hållts ut vid garagets högra utsida har innehållit glöd som antänt brädfordringen, och branden har spridit sig till husvagnen och förrådet. Ägaren som askade ur pannan i trodde att det var riskfritt att hälla ut askan ur hinken tre dagar senare. Av erfarenhet vet vi att glöden kan leva kvar länge. När askan hälldes ut, tillsattes syre i glöden och branden var ett faktum. Brandförloppet blev mycket snabbt. Garaget var ett oisolerat skal av trä med ett trägolv och plåttak. När branden upptäcktes brann det för mycket i garaget för att det skulle kunna räddas. Husvagnen brann ner mycket snabbt.

## **SPRIDNINGSRISK**

Det fanns ingen risk för någon brandspridning till någon annan byggnad med de gynnsamma vindar som var vid brandtillfället.

## **SLUTSATSER**

Branden har startat på garagets högra utsida. Brandorsaken är troligen den aska som hållts ut vid garagets högra utsida.

## **ERFARENHETER**

En klassiker, aska som innehåller glöd som kan finnas kvar i flera dygn.

## **FÖRSLAG**

Upplys folk om att hälla vatten i hinken eller hälla ut askan på ett obrännbart material.