

UNDERSÖKNING UTFÖRD AV

Brandutredare Lars-Inge Wahlström och XX och YY,
räddningstjänsten.

OBJEKTET

En enplans byggnad, stomme i betong. Yttre beklädnad i puts. Det här objektet har automatlarm som skydd.

HÄNDELSEN

Den xx-xx-xx när personal och patienter satt och åt lunch hörde man att det knäppte till och sedan kände man röklukt. Personal började titta runt för att se vad som hänt och i en korridor såg man att det rök från en lampa i taket. Vanlig glödlampa. Man drog då ur stickproppen som sitter på väggen. Varje lampa i korridoren har en egen stickpropp. Automatlarmet löste dock inte ut, men det är på grund av att det är en värmedetektor som sitter bredvid. Den är placerad endast ett par dm. från lampan. Längre bort i korridoren finns det rökdetektorer. Och mellan dessa detektorer sitter en dörr som dock var öppen vid tillfället, dörren går inte ända upp i tak så där är en liten vägg som hindrar att röken sprider sig vidare bort till rökdetektorn. Personalen kontaktade inte räddningstjänsten.

UNDERSÖKNINGEN

Dagen efter tillbudet kontaktade vaktmästaren på gruppboendet räddtj. och berättade om tillbudet. På eftermiddan kl. 15:30 åkte jag och XX och YY till gruppboendet för att se hur det såg ut. Det var lite sot på ena sidan av lampan annars syntes inget utvändigt. Taklampan plockades isär på plats. Själva lampan var hel men själva kontakt ytan (i botten) var det hål i. Sedan skruvades lamphållaren ner och elledningarnas fastsättning kollades, inget fel hittades. Glappkontakt i mellan ledningarna fanns inte. Utan anledningen till detta tillbud är förmodligen att man inte har skruvat i lampan till botten och då har det uppstått en glappkontakt mellan kontakt ytorna och därmed skjutit ut botten på lampan.

SLUTSATSER

Lampan har ej monterats ordentligt. Så kontakten mellan lampa och hållare har varit bristfällig. Glappkontakt har uppstått. Detta har lett till att lampan påverkats och skjutit.

SPRIDNINGSRISK

Här har det inte varit fråga om öppen låga utan bara rökutveckling. Om inte personalen ingripit och dragit ur kontakt så kan jag inte utesluta att det utvecklats till brand. Och då hade med all säkerhet automatlarmet löst. Antingen från värmedetektor eller att rök spridigt sig vidare i korridoren till rökdetektor.

ERFARENHETER

Det är av stor betydelse att personal på ett sådant här objekt är vaksamma och kan ingripa direkt, för att undgå att händelse utvecklar sig till något större.

