

HÄNDELSEN

Omfattning vid ankomst

Vid räddningstjänstens ankomst till platsen var det omfattande rökutveckling från uthuset/pannummets vind.

Räddningstjänstens åtgärder

Insats gjordes från sydöstra gaveln och in på vinden. Branden var snabbt under kontroll och eftersläckning påbörjades.

Brandförlopp

I inledningsskedet verkade det som att rökkanalen blivit överhettad och värmeledning förekommit till brännbart materiel vid genomföringarna i taket. Vid kontroll av rökkanal och isolering kunde inga brister på kanalen konstateras. Vid närmare undersökning samt fynd på platsen gjordes i samråd med fastighetsägaren en rekonstruktion av vad som kunde funnits på pannans överdel. Vid rekonstruktionen visades tydliga tecken på att gnistor/glöd från pannan fått fäste i brännbart materiel som förvarades på pannan. Då det ej fanns något skydd med obrännbart material mot takkonstruktionen omkring rökkanalen över pannan, har branden fått fäste i taket och spridits till vinden.

Skadeomfattning

Mellanbjälklaget och yttertaket i anslutning till rökkanalen.

Spridningsrisker

Ingen spridningsrisk förelåg till annans egendom.

UNDERSÖKNINGEN

Platsbeskrivning

Mindre uthus med pannrum och förrådsdel. Längd 6 m bredd 4 m. Pannrummet är avskilt mot förrådsdelen samt har betonggolv och en kulvert in till bostadshuset. Förrådsdelen är öppen upp till taknock.

Primärbrand

Pannans ovansida.

Brandorsak

Brännbart materiel på pannan har fattat eld och spridits.