

SAMMANFATTNING ERFARENHETER

Brand i delvis äldre byggnad. Tillbyggnader fanns med vedbod, carport och verkstad.

Brandorsak åsknedslag i elcentral, äldre delen övertänd vid brandkårens ankomst.

Verkstadsdel och annan byggnad kunde räddas.

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i uthus, X-by, 4 km sydväst Z-by.

Larmet inkom söndagen XX-XX-XX, kl. 13:55

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Polistekniker NN och brandinspektör Jan Nordin besökte platsen på måndagen. NN var själv på förmiddagen, sedan bägge.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Lantbruksfastighet, med från norr räknat, bostadshus, grusväg, och därefter den aktuella byggnaden.

Räknat från samma håll bestod den av en timrad tvåvånings drängstuga med brygghus. Eldstad och murstock fanns, men den delen användes nu bara som förråd, med en till elcentralen ansluten frysbox i.

Vidare i direkt anslutning vedbod i samma höjd, brädvägg. Sedan en carport, lägre, och därefter verkstaden med högt i tak.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Gårdens ägare låg på sjukhus, men frun och en son med flickvän var på plats.

Arbete med att klippa en häck med elektrisk häcksax hade avslutats.

Frun låg på altanen norr om bostadshuset och solade, sonen och flickvännen var inne när han kände röklukten, upptäckte branden och larmade. Fruktlösa försök att rädda två bilar som stod på planen vid byggnaden som brann.

Vid deltidstyrkans ankomst hade redan insatsledaren kommit fram, tider saknas i insatsrapporten.

Byggnadens norra del helt övertänd vid ankomst, meddelande om flertal gasflaskor i verkstaden. Byggnad på andra sidan planen hade antänts.

Gasflaskorna togs undan, bedömdes ej vara brandpåverkade, och släckning påbörjades med vatten från tankbil.

Byggnad nummer två räddades, och även verkstadsdelen.

Tiden för inställelse och körning till platsen bör vara minst tjugo minuter.

Sydlig vind, 15 m/sek., + 23°.

UNDERSÖKNING

Vid besöket talade vi med ytterligare en son, MM, normalt bosatt i A-stad, men som hade åkt ner på söndagen för att hjälpa till efter branden.

Han omtalade för oss allt han hade fått reda på, och erbjöd sig att ringa de andra om vi hade fler frågor.

NN hade redan funderat på orsaken åska, då sådan förekommit i området vid tiden för branden. Elcentralen var framletad bland resterna, och inspekterades senare även av BB.

Det enda som varit anslutet till elnätet var frysboxen, som stått inne i brygghuset. Häcksaxen hade vid arbetet varit ansluten till boningshuset, då man inte bör dra sladd över en väg. Saxen låg kvar där den använts.

Häcken och även träd var svedda av branden norr om

startbyggnaden.

Bilen i närheten av vedbodens hörn verkade mer brandskadad än den som stått närmare dörren.

Inget arbete hade förekommit i verkstaden sedan fredagen.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk även till gamla ladugården.

SLUTSATSER

Brandorsak åsknedslag.

Brandstart i elcentral.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Svårt att skydda sig mot åskan. Inga förslag till åtgärder.

Rapporter dåligt ifyllda i vissa avseenden. Information/utbildning behövt.

ÅTGÄRDER

Kopia av rapporten har sänts till Räddningsverket.