

HÄNDELSEN

Larm inkommer via 112 om brand i pannrum klockan 18.35. Brandstyrkan från X-stad larmas och anländer klockan 18:41. Vid räddningstjänsten ankomst brinner det kraftigt i pannrummet. Kraftig rök spridning till angränsande byggnad. Branden släcks i pannrummet men man upptäcker att i pannrummets tak finns ett större hål till ett spånrum. I denna genomföring finns en spånskruv från tidigare snickeri/hyvleri verksamhet. I tidigare verksamhet har pannan matats med spån från denna spånficka. Utrymmet är c:a 4x4x6 meter och c:a fyllt med ½ meter spån. Brandspridning har skett till denna ficka då gamla brandspjället som satt uppsatt på smältråd inte längre fungerade. Branden i spånet släcktes och eventuella glödbränder lokaliserades, släcktes samt lämpades ut. Omfattande rök spridning i övriga byggnaden.

UNDERSÖKNINGEN

I det så kallade förvarades ett antal lastpallar samt en mängd annat brännbart material. Pannrummet var inte brandtekniskt avskilt då bl.a. dörren in till pannrummet en icke klassad brandavskiljande dörr. En större mängd otäta rör genomföringar som gick genom väggen in i byggnaden. Spånslon inte brandtekniskt avskilt. Spånslon ingår inte idag i någon verksamhet inte ens som bränsle till pannan. Aktuell panna eldades med engångspallar. Detta förklarar varför det finns ett större antal pallar i pannrummet de finns där för att torka innan uppeldning enligt ägaren.

SLUTSATS

En byggnad som blivit ett industrihotell med många olika verksamheter där ingen vet hur det byggnadstekniska brandskyddet skall fungera.

ERFARENHETER

Många brister i SBA arbetet och kunskap om hur byggnadstekniskt brandskydd fungerar. Många olika verksamheter med oklart förhållande mellan ägare och nyttjande rättsinnehavarna.

ÅTGÄRDER

Fastighetsägaren uppmanades att införa SBA i sin verksamhet samt att skyndsamt göra en brandskyddsdocumentation för att reda ut brandcellsgränser m.m.