

## **HÄNDELSEN**

Larm inkommer till 112 angående rök från lägenhetsdörr våning 2. Vid framkomst konstateras att rök kommer från aktuell lägenhet. Beslut fattas om dörrbrytning då ingen öppnar vid påringning. Lägenheten rökfylld, rökdykarna genomsöker densamma utan att hitta någon person. Branden släcks i hallen och lägenheten ventileras via fogg fighter samt trapphuset med hjälp av PPV. Vattenskador har uppstått i underliggande våning samt i aktuell brandlägenhet. Akut restvärde startas samt att lägenhetsinnehavare samt fastighetsägare kommer till platsen. Lägenheten kraftigt sotskadad, mindre brand i hallen vid väggen mot toaletten/köket.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Lägenheten består av 1 rum med kök. Lägenheten är belägen på andra våningen. Hela lägenheten uppvisar kraftiga sotskador. Brandskadorna koncentrerade till väggen mot badrummet i hallen. Vid förhör med lägenhetsinnehavaren framkommer det att det stod en byrå på denna plats. På byrån har förutom telefon funnits, en laddningsbar rakapparat av märke X (identifierat märke) ansluten till eluttag på väggen. Laddningsaggregat var anslutet till vägguttaget och vid rekonstruktion av byrån uppvisar överdelen kraftiga kolningsskador på skivans högra sida rakt under aktuellt vägguttag. I brandresterna hittas laddningsaggregat som skickas till SKL för undersökning.

## **SLUTSATS**

Branden har med stor sannolikhet startat i nätanslutningen till rakapparatens laddningsdel. Kortslutningsskadan har gjort att platen börjat brinna och droppat ner på byrån som sedermera börjat brinna och branden utvecklats.

## **ERFARENHETER**

Brandvarnare saknades i lägenheten vilket hade medfört att branden upptäckt tidigare.

När laddingen är slutförd bör elförsörjningen till laddaren frånskiljas.