

BRANDUTREDNING

Objektsbeskrivning

Daghemmet är relativt nytt. Byggnaden är uppförd i ett plan med träkonstruktion. Det aktuella brandrummet har en relativt hög brandbelastning i form av träpanel på väggar. Barnstugan har ett flertal avdelningar som är brandtekniskt avskilda. Ett internt utrymningslarm finns också i huset. Värt att notera är att ungdomar hade iakttagits inne i det aktuella brandutrymmet innan branden. Ett av fönstren var också uppbrutet. Väggarna bestod av panel, asfaboard, mineralull samt inomhuspanel.

Brandförlopp

Brandförsvaret fick ett inringt larm på söndagen klockan 08.42. När brandförsvaret anlände var det en relativt kraftig brand utvändigt. Lågorna slickade fasaden upp mot takfoten. Brandförsvarets insats bestod av att begränsa samt släcka branden med vatten. För att komma åt branden inne i väggen sågade brandförsvaret hål i fasaden. Branden hade även spridit sig till gardinerna invändigt samt del av fönster och fönsterkarm. Brandskadorna invändigt bestod till största delen av rökskador och värmeskador.

Undersökning

De kraftigaste brandskadorna fanns i väggen på träreglarna där asfaboarden var fastsatt samt på insidan i rummet vid fönsterkarmen som var till stora delar helt uppbrunnen. På utsidan var det förkolnader från fönstrets underkant till mark.

Inga elektriska brandorsaker påträffades. Ingen naturlig brandorsak kan fastställas.

Slutsats

Branden är med stor sannolikhet anlagd. Av skadorna att döma är primärbranden ej inne i rummet utan branden kommer utifrån på de kraftiga skadorna i väggen. Om branden hade börjat inne hade rummet uppvisat kraftigare skador. Branden är troligen anlagd utifrån, sen har den fått fäste i asfaboarden och sedan spridit sig in i byggnaden. Om brandförsvaret ej gjort en sådan snabb och effektiv insats hade sannolikt stora delar av byggnaden varit brandskadad.

Bilden visar rummet sett inifrån. Ovan element är fönsterkarmen uppbrunnen. Skadorna runt fönstren beror på uppbrunnen gardinkappa.

