

BRANDUTREDNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i stallbyggnad

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Bertil Nilsson m. fl.

FÖRLOPP

Brandlarm inkom till brandförsvaret klockan 09.58 om brand på gård. Brandförsvaret anländer till platsen klockan 10.05 och ser att loge och verkstad är övertända samt får information om att 15 tjurar är uppställda i stallet. Brandförsvaret inriktar sig på att rädda djuren, vilket man också lyckas med. Brandförsvaret inriktar sig på räddning av djur, vilket gör att loge och verkstad brinner ner till grunden och av stallbyggnad blir väggar samt delar av tak kvar.

Branden var som kraftigast i logen vilket tyder på att brandstarten finns i detta område. Branden beror troligen på ett elöverslag i elkabel av äldre modell som var monterad i hanaband i loge och vidare till verkstad och ekonomibygnad. (se brandplatsundersökning el).

Stallbyggnaden är en Br3, väggkonstruktion av tegel, tak av trä klätt med plåt. Loge och verkstadsdel av trä. Byggnaderna är sammanbyggda i vinkel utan någon form av avskiljning.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisken var liten till angränsande byggnader som låg ca 10-15 meter från den brandhärjade byggnaden. Avståndet till närmaste granne var ca 500 meter.

ORSAK, SLUTSATS

Brandorsaken är som angivet i brandplatsundersökning el, troligen ett överslag i en elkabel av äldre modell.

Brandspridningen blev stor inom byggnaderna vilket berodde på att det inte fanns någon typ av avskiljningar mellan stall och loge eller loge och verkstadsdel. Detta medförde en totalskada på byggnader och inventarier. Hade dessa åtgärder varit vidtagna kunde troligen brandförsvaret räddat vissa delar trots att den taktiska inriktningen var djurlivräddning i första läge.