

Rapport O 1991:1 om brand den 16 juli 1990 i Centralbadet och Theatrum Oeconomicum i Uppsala.

I samband med underhållsarbeten uppstod en brand orsakad av svetsning.

Följande faktorer anser kommissionen ha bidragit till brandförloppet:

1. Fastigheten hade allvarliga brandtekniska brister.
2. Bristerna hade konstaterats vid brandsyn i oktober 1987, men hade skriftligen ej dokumenterats av brandsyneförvärdaren.
3. Fastighetsägaren hade ej vidtagit åtgärder med anledning av bristerna och inte heller fäst uppmärksamhet på dessa vid upphandling av underhållsarbetet.
4. Generalentreprenören vidtog inga brandförebyggande åtgärder vid byggnadsarbetet.
5. Underentreprenören som anlätades av general-entreprenören vidtog inga brandskyddsåtgärder.
6. Använd montagemetod var olämplig med hänsyn till det känsliga underlaget.
7. Den underentreprenör, som utförde byggnadsarbetet vidtog inga nämnvärda brandförebyggande åtgärder.
8. Räddningstjänsten ingrep ej mot brister i brandbevakningen, trots att sådana kunnat konstateras vid en tidigare utryckning till platsen.
9. Närmare föreskrifter saknades om brandbevakning till skydd för den yttre miljön vid byggnadsarbete.

Rapporten avslutas med rekommendationer bl a:

- om rapportering av allvarliga brandtekniska brister som framkommer vid brandsyn,
- om nödvändigheten att vid räddningsinsatser göra observationer i skadeförebyggande syfte,
- om behovet av uppföljning av insatser som leds av tillförordnat befäl utan erforderlig kompetens,
- om att uppmärksamma kommunerna på behovet av sådana samrådsrutiner att brandtekniska brister, som framkommit vid brandsyn, beaktas i bygglovsprövningen,
- om föreskrifter att manöverledningar på hävare och maskinstegar anordnas så, att åtminstone en nödundanmanöver kan göras utan funktionsbortfall om ett fordon utsätts för brand.