

## Förundersökning

**Brand i hotellrum, Stora Kvarngatan 4, Malmö.  
2012-04-22.**



## DOKUMENTINFORMATION

|  |                 |
|--|-----------------|
| Ärende:  | Förundersökning |
| Handläggare:   | Mattias Sköld   |
| Beställare:  | Bertil Nilsson  |
| Diarienummer:  | 1900.2012.01954 |
| Händelse:<br><br>Branden i hotellrum<br>2012-04-22, söndag, klockan. 04.00<br>Polisanmälan |                 |

| Version | Datum      | Utgåva          | Handläggare | Kvalitetsgranskare |
|---------|------------|-----------------|-------------|--------------------|
|         | 2012-04-24 | Förundersökning | MSK         | BLN                |
|         |            |                 |             |                    |

### **Bilagor:**

Polisrapport: 1200-K57345-12. Bilaga 1

## **Anledning till förundersökningen**

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson.

### ***Uppdrag***

Underlag till sakkunnigutlåtande.

### ***Byggnad***

Hotellbyggnad i fyra våningar från 1950 talet i tegel, motsvarar dagens krav på Br1 byggnad. På varje våning finns ca 15 hotellrum, dusch och toalett finns i korridoren. Hotellet är försett med automatiskt brand- och utrymningslarm som är kopplat till ständigt bemannad reception. Detektering med rökdetektorer finns i utrymningsvägarna och på varje rum. Trapphus, korridorer och varje rum är brandtekniskt avskilda. Dörrar i brandcellsgräns till trapphusen är uppställda på magnet kopplat till larmet. På varje plan finns brandsläckare och vattenslang. Verksamheten drivs av Förenade Care AB som hyr ut rum till bostadslösa personer.

### ***Beskrivning händelse***

Personal larmade polisen när det automatiska brandlarmet aktiverades och går in tillsammans med polispatrull i rummet på tredje våningen där det brinner. Räddningstjänsten Syd larmas inte pga. av att larmet endast går direkt till polisen. En person står innanför dörren med ett täcke som brinner. Personal från hotellet släcker branden med en skumsläckare. I rummet finns mycket rök och personal uppger att rök spridit sig ut i korridoren. De brandskador som finns i rummet är på täcket och på golvet innanför dörren.

### ***Trolig orsak***

Personen som bodde i rummet uppger till polisen att han tänt på täcket med hjälp av badrumsrengöringsmedel. En flaska med badrumsrengöringsmedel fanns i rummet men vätskan är inte brännbar varför denna orsak kan uteslutas. Inga andra brännbara vätskor fanns i rummet. Dock fanns tändare och cigaretter och ett askfat med fimpar under sängen. Troliga orsaker är att personen har tänt eld på täcket med tändaren eller rökt i sängen och tappat en fimp som antänt täcket.

### ***Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder***

Händelsen är ett bra exempel på när byggnadstekniskt och organisatoriskt brandskydd har fungerat väl. Hotellens byggnadstekniska brandskydd är i gott skick och när brandlarmet aktiverades agerade personal genom att släcka branden med skumsläckare, vilket troligen räddat livet på den person som befann sig i rummet.

Ett antal brister uppmärksammades dock och Räddningstjänsten Syd föreslår att följande åtgärder vidtas för att undvika allvarliga konsekvenser av en brand i framtiden:

- Larmet är inte kopplat till räddningstjänsten och därför är det viktigt att personalen inte bara larmar polis vid ett larm utan även ringer 112 och larmar räddningstjänsten. Om branden varit kraftigare hade personal och polis haft svårt att släcka den med allvarliga konsekvenser som följd. Ny larmrutin och utrymningsstrategi ska uppdateras och dokumenteras i verksamhetens systematiska brandskyddsarbete.

- Rökdetektorn i rum 303 skall bytas ut innan rummet hyrs ut. Anledningen är att rökdetektorn kan ha tappat sin funktion vid branden och ge fellarm eller inte aktiveras alls vid en brand.
- Den handbrandsläckare med skum som användes vid branden ska bytas ut mot en ny omgående.

Ovanstående åtgärder påtalades för personalen på Härbärke Vallhem vid platsbesöket 2012-04-23.

Bifogat svarskort skall returneras senast 2012-05-25 till Räddningstjänsten Syd och vara intygat att samtliga åtgärder ovan är genomförda.


*Malmö, 2012-04-23*

*Mattias Sköld  
Brandingenjör  
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning  
Polisrapport K57345  
Intervju med personal på Härgärke Vallhem, samt besök på platsen 2012-04-23.



**Bild 1.** Brandskador i golvet innanför dörr samt brandskadat täcke

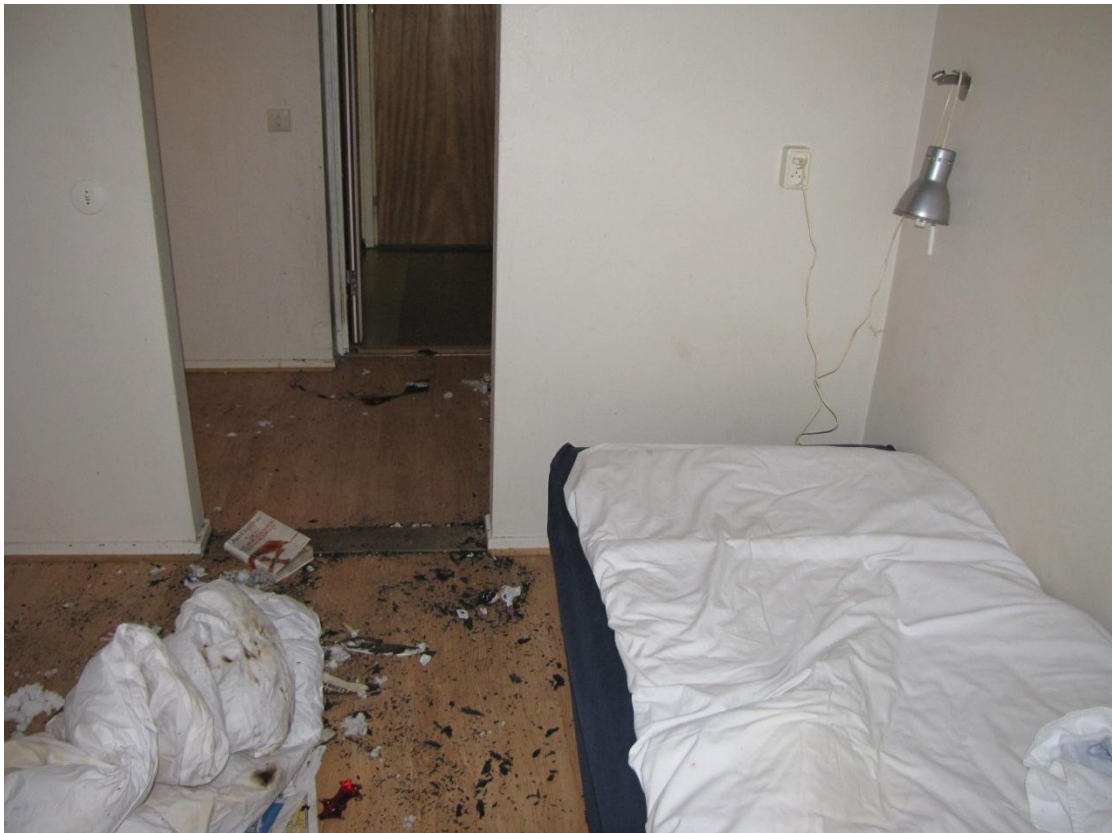

**Bild 2.** Rummet, inga brandskador på sängen





**Bild 3.** Askfat under sängen



**Bild 4.** Fibertäcke.