

Sammanfattning av olycksundersökning Brand i byggnad Brand i pannrum-verkstad

Sammanfattning av händelsen

Brand upptäcktes i lantbruksfastigheten av en granne som larmade SOS. Fastighetsägaren var bortrest. Vid räddningstjänstens framkomst var pannrummet, verkstaden samt delar av stallet till fastigheten helt övertänt. Efter att det konstaterats att inga personer fanns i fastigheten räddades två hästar som fanns i intilliggande stallbyggnaden. Räddningsledningen fick information om att syrgas och lustgas förvarades i byggnaden. Räddningsledningen gick då ifrån en målinriktad insats till att direktstyra insatsen där order utgick att begränsningen skulle ske i skydd samt att personal skulle backa tillbaka. Detta visade sig vara ett väl genomtänkt beslut, klockan 05.40 inträffade även en kärlsprängning av oxygenflaskan. Ingen personal skadades vid insatsen, vilket får tillskrivas räddningsledningens inriktning samt beslut under pågående insats.

Innehåll i undersökning (undersökningens djup)

Rapporten beskriver insatsen på ett detaljerat sätt och olycka i korta drag. Händelseförloppet beskrivs med åtgärdsförslag.

Direkta och bakomliggande orsaker till olyckan och olyckans förlopp

Några direkta orsaker kan inte redovisas. Detta på grund av att slutsatserna som man kan dra, enbart lutar sig mot hypoteser och saknar förankring. Det som med säkerhet kan konstateras är att primärbrand området var förlagt till området vid pannrummet. Detta konstaterande bygger dels på att brandskadorna får betraktas som störst i detta område, men också av de uppgifter som framkommit under utredningens gång genom lägesrapporter från räddningstjänsten då de anlände till platsen.

Insatsutvärdering

Insatsen beskrivs och utvärderas, dels genom textbeskrivning samt genom grafiskt händelseförloppsdiagram med tidsaxel.

Åtgärder som föreslås

- Det föreslås att då räddningsarbete pågår i sektorer måste samtliga i befälsförande ställning vara tydligt utmärkta – sektorchefer skall ha utmärkning.
- Man bör vara tydlig av informationen utanför sin egen organisation, då det föreligger någon form av ändring i sin organisation. Detta kopplat mot de s.k. FIP-bilar som skall börja användas.
- Vid bakåt rapport via telefon, bör man vara noga med om det gäller uppgifter som är intressanta för hela räddningsorganisationen, att även gå ut med dessa uppgifter i organisationen.
- Att bakåt rapportera till de enheter som befinner sig på antingen brytpunkt eller halvhalt.
- Rutiner bör skapas för användning av skadeplatskanal. Denna punkt bör man behandla i regionen.
- Vid tillfällen där det kan befaras att gastuber är värmpåverkade bör man i ett tidigt skede begära larm på skytte enhet, detta för att ligga framåt i insatsen.
- Att meddela bakåt då man beslutar om att ta över som räddningsledare, skapa tydlighet i ledningsorganisationen.
- Vid kontakt med massmedia och om inte någon annan överenskommelse uttalats, är det räddningsledningen på plats som skall ha kontakten gentemot media.
- Man bör se över möjligheter att lägga beredskap på RVR-ledarna.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Räddningstjänsten.

Olycksutredning. Enl; LSO 3 kap 10§.

Datum: 2007-03-14.

Dnr:420.2007.00128.

Handläggare:

Polis anmälan: K 33 195-07.

JK.

Anledning till undersökning. Brand i byggnad.

Eget larm nr: 0044.



Uppdragsgivare: Båstads räddningstjänst, beställare Vice Rch Rolf Andreasson.
Utredningen utförd: Brand mästare Jan Klausner, brand och olycksutredare.
Bilagor: Bild dokument.

Syfte: *Utredningen har tonvikt på räddningsinsatsen.* Händelseutredning ligger till grund för utredningen.

Utredningen bygger på insamlad information från de olika enheter som på något sätt var inblandade i insatsen. Till hjälp av denna dokumentation har ett dokument ”Utvärdering av räddningsinsats” använts, vilket är framtaget av undertecknad, detta dokument har använts vid ett flertal tillfällen och då inga synpunkter inkommit, får det därför betraktas som ett accept ibland de som har fått besvara de frågeställningar som ingår i formuläret. Som uppföljning har intervjuer genomförts. Ett par besök på skadeplatsen har även gjorts.

Utredningen följer enligt normen en icke skuldbeläggande filosofi.

Upplysningar om olyckstillfället.

Larmtid; 04:42:13. 2007-03-12.

Adress; xxxxxxxxx, Ängelholms vägen.

Objektstyp; Lantgård.

Startutrymme; Pannrum.

Startföremål; Ej fastställt, dock kan varken värmepannan eller elektriska orsaker uteslutas.

Orsak, Direkt – Indirekt; Se ovan.

Besök på platsen har genomförts två gånger: Dag 1. 2007-03-13 tillsammans med Vice räddningschef Rolf Andreasson Båstads räddningstjänst.

Dag 2. 2007-03-21 tillsammans med Försäkringsbolagets representant samt fastighetsägaren.

Även en brandutredning har genomförts samt är redovisad som en egen utredning.

Postadress

Ängelholms Räddningstjänst

Östra vägen 11

262 51 ÄNGELHOLM

Gatuadress

Östra vägen 11

Ängelholm

Telefon

0431-

87982

Mob tfn

0431-40 26 59.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Räddningstjänsten.

Olycksutredning. Enl; LSO 3 kap 10§.

Datum: 2007-03-14.

Dnr:420.2007.00128.

Handläggare-

Polis anmälan: K 33 195-07.

JK.

Anledning till undersökning. Brand i byggnad.

Eget larm nr: 0044.

Sammanfattning.

En granne till fastigheten upptäckte att det brann i byggnaden och larmade SOS. Grannen väckte även en boende i boningshuset till fastigheten, denna passade gården under den tid som fastighetsägaren var bortrest. Vid räddningstjänstens framkomst var pannrummet, verkstaden samt delar av stallet till fastigheten helt övertänt. TGI fastställdes till livräddning eftersom styrkeledaren befarade att det kunde finnas personer kvar i den av brand utsatta byggnaden.

Då inga personer påträffades, övergick TGI till livräddning av två hästar som fanns i den intilliggande stallbyggnaden.

TGI för den fortsatta insatsen blev begränsning, denna inriktning hölls därefter under hela insatsen.

Dock skärptes TGI efter det att räddningsledningen fått kontakt med ägaren till fastigheten. Denne uppgav då till räddningsledningen, att i byggnaden förvarades dels syrgas men också lustgas.

Räddningsledningen gick då ifrån en målinriktad insats till att direktstyra insatsen där order utgick att begränsningen skulle ske i skydd samt att personal skulle backa tillbaka och att insatsen skulle avslutas på ett säkert sätt. Detta visade sig vara ett väl genomtänkt beslut, klockan 05.40 inträffade även en kärlsprängning av oxygenflaskan. Ingen personal skadades vid insatsen, vilket får tillskrivas räddningsledningens inriktning samt beslut under pågående insats.

Bakgrundsbeskrivning:

Fastigheten är belägen vid infarten till Båstad med adress Ängelholms vägen.

Åtkomsten får betraktas som lättåtkomlig ifrån Ängelholmsvägen vilket underlättade för de enheter som kallades till platsen.

Fastigheten är uppdelad i en bostads del vilken är belägen fritt ifrån de byggnader som var involverade i branden, denna byggnad var aldrig direkt hotad av branden. De övriga byggnaderna var mer eller mindre sammanbyggda med varandra.

Byggnaderna var uppdelade i pannrum, hölager, en verkstad med tillhörande virkeslager, i direkt anslutning var ett stall som var sammanbyggt med vetrinärspraktiken.

Någon direkt sektionering av byggnaden fanns inte, pannrummet var dock åtskilt med en murkonstruktion samt enligt ägaren dubbelgips i taket, ett dörrparti fanns mellan pannrummet och del av verkstaden, oklart om detta dörrparti var brandklassat.

På grund av att ägarna var bortrest så gick deras hästar på utgång. Totalt rörde det sig om ett trettiotal hästar.

Väderleken vid det aktuella tillfället var en västlig vind, vindstyrkan har uppgivits till 1,3 m/s, temperaturen var 5 grader samt halvklart.

Ingen förundersökning har inletts av polisen, ej heller har fastigheten varit avspärrad av polis. Dock togs initiativ av Båstads räddningstjänst som dagen efter tog beslut att spärra av brandplatsen med hänvisning till att rasrisk förelåg. Fastighetsägarens försäkringsbolag gör även en utredning av branden (LF)

Postadress	Gatuadress	Telefon	Mob tfn
Ängelholms Räddningstjänst	Östra vägen 11	0431-	0431-40 26 59.
Östra vägen 11	Ängelholm	87982	
262 51 ÄNGELHOLM			



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Räddningstjänsten.

Olycksutredning. Enl; LSO 3 kap 10§.

Datum: 2007-03-14.

Dnr:420.2007.00128.

Handläggare:

Polis anmälan: K 33 195-07.

JK.

Anledning till undersökning. Brand i byggnad.

Eget larm nr: 0044.

Händelseförlopp:

Händelse förloppet beskrivs i denna utredning som en händelse utredning, där *syftet är att utreda själva räddningsinsatsen* vilken är uppdelad i två delar, dels den övergripande händelsen med involverade styrkor där utlarmnings förfaranden samt framkomstrapporter beskrivs, och där delmoment i händelseutvecklingen beskrivs. Den andra delen som börjar med H1 beskriver räddningsledningen samt vilka åtgärder/beslut och tankar som redovisats under utredningens gång. I direkt anslutning till denna redovisning lämnas kommentarer vilka skall ses som ett led i att utveckla räddningstjänstens kompetens vid större insatser.

Någon egentlig utredning beträffande branden och dess förlopp görs inte i denna utredning. Följande kommentarer kan emellertid lämnas angående det häftiga brandförloppet, byggnaden var i avsaknad av någon egentlig brandsektionering, räddningstjänsten blev tvungen att begränsa branden i skydd, detta för att skydda sin egen personal på grund av att de fanns gasflaskor i byggnaden, det förvarades mycket material som gjorde att brandbelsatningen på byggnaderna var väldigt hög ex hö, virke mm.

Direkta orsaker till olyckan:

Några direkta orsaker kan inte redovisas. Detta på grund av att slutsatserna som man kan dra, enbart lutar sig mot hypoteser och saknar förankring.

Det som med säkerhet kan konstateras är att primärbrand området var förlagt till området vid pannrummet. Detta konstaterande bygger dels på att brandskadorna får betraktas som störst i detta område, men också av de uppgifter som framkommit under utredningens gång genom lägesrapporter från räddningstjänsten då de anlände till platsen.

Bakomliggande orsaker till olyckan:

Med ovanstående text som bakgrund kan ej heller denna punkt få en redovisning, dock kan följande konstateras: Då det inte finns eller fanns vid den aktuella tiden någon uttalad hotbild vare sig mot den enskilda fastighetsägaren eller också den verksamhet som bedrivs på gården, kan det med största sannolikhet orsaken ”anlagd brand” uteslutas. Dock kan varken den panna som användes vid uppvärmningen av fastigheten eller de elinstallationer som fanns i den aktuella byggnaden uteslutas som eventuella brandstiftare.

Postadress	Gatuadress	Telefon	Mob tfn
Ängelholms Räddningstjänst	Östra vägen 11	0431-	0431-40 26 59.
Östra vägen 11	Ängelholm	87982	
262 51 ÄNGELHOLM			



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Räddningstjänsten.

Olycksutredning. Enl; LSO 3 kap 10§.

Datum: 2007-03-14.

Dnr:420.2007.00128.

Handläggare:

Polis anmälan: K 33 195-07.

JK.

Anledning till undersökning. Brand i byggnad.

Eget larm nr: 0044.

Återkoppling:

Räddningstjänsten Båstad kommun.

Räddningstjänsten Laholm.

Räddningstjänsten Ängelholm.

Räddnings chefsgruppen (beträffande punkt nr 5 och 9 Förslag till åtgärder/förbättringar)

VBI.

NCO.

Miljökontoret Båstads kommun.

Kvalitets säkrad:

.....

Bengt-Ove Ohlsson

Räddningschef.

Postadress	Gatuadress	Telefon	Mob tfn
Ängelholms Räddningstjänst	Östra vägen 11	0431-	0431-40 26 59.
Östra vägen 11	Ängelholm	87982	
262 51 ÄNGELHOLM			



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Räddningstjänsten.

Olycksutredning. Enl; LSO 3 kap 10§.

Datum: 2007-03-14.

Handläggare:


JK.

Anledning till undersökning. Brand i byggnad.

Dnr:420.2007.00128.

Polis anmälan: K 33 195-07.


Eget larm nr: 0044.

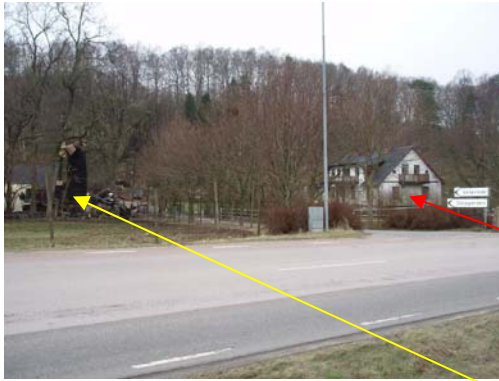

Infarten till byggnaden från Ängelholms vägen. Boningshuset syns på höger sida. Skadeplatsen på vänster sida.



I direkt anslutning till fastigheten rinner en bäck där släckvattnet rann ut. Detta observerades av räddningsledningen som kontaktade miljökontoret för åtgärd.

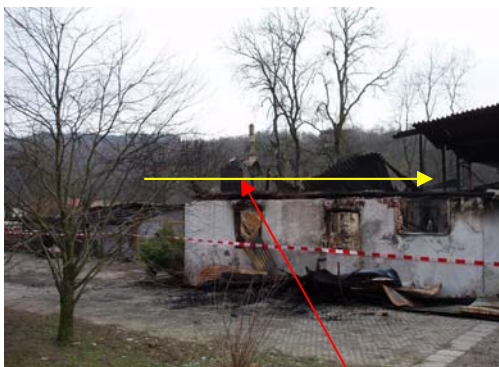

I bakgrunden syns pannrummet med skorstenen samt accumulator tanken. Brandspridningen skedde enligt gul pil. Veterinärpraktiken, där både oxygenflaska samt lustgas förvarades. Klockan 05.40 inträffade kärlsprängning av oxygenflaskan.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Räddningstjänsten.

Olycksutredning. Enl; LSO 3 kap 10§.

Datum: 2007-03-14.

Handläggare-

JK.

Anledning till undersökning. Brand i byggnad.


Dnr:420.2007.00128.

Polis anmälan: K 33 195-07.

Eget larm nr: 0044.



Oxygen flaskan som kärlsprängdes vid branden. Brandförloppet blev mycket häftigt, stora delar av byggnaden var övertänd då räddningstjänsten kom till platsen. Bild inifrån veterinärspraktiken.

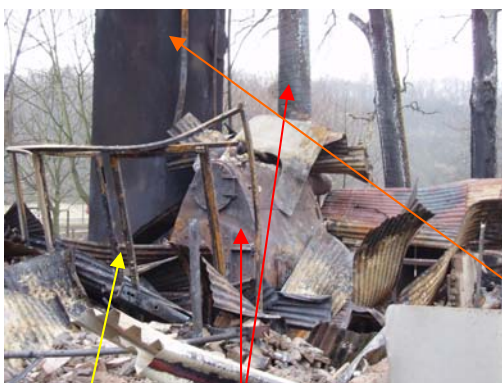

Pannrummet, pannan med tillhörande skorsten, ackumulatortanken, samt det dörrparti som skiljde pannrummet med verkstaden. Del av den murkonstruktion som åtskiljde pannrummet med de övriga delarna av byggnaden.



Närbilder på dörrpartiet samt på den panna som användes vid uppvärmningen av fastigheten.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Räddningstjänsten.

Olycksutredning. Enl; LSO 3 kap 10§.

Datum: 2007-03-14.

Handläggare-

JK.

Dnr:420.2007.00128.

Polis anmälan: K 33 195-07.

Anledning till undersökning. Brand i byggnad.

Eget larm nr: 0044.



Branden fick ett häftigt förlopp och på grund av byggnadens konstruktion valde räddningsledningen att lägga TGI till begränsning, detta med tanke på personalens säkerhet speglat mot vad som kunde ha räddats. Detta visade sig vara ett rätt beslut med tanke på att delar av fastigheten rasade under pågående släckningsarbete samt att en kärlsprängning ägde rum.



Någon undersökning av de elektriska installationerna är inte genomförd, detta på grund av att allt var för sönderslaget och förstört i branden. Dock kan elfel inte uteslutas som en brandstiftare.



Pannan kan ej heller uteslutas som brandstiftare.

Postadress
Ängelholms Räddningstjänst
Östra vägen 11
262 51 ÄNGELHOLM

Gatuadress
Östra vägen 11
Ängelholm

Telefon Mob tfn
0431- 0431-40 26 59.
87982



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Räddningstjänsten.

Olycksutredning. Enl; LSO 3 kap 10§.

Datum: 2007-03-14.

Dnr:420.2007.00128.

Handläggare:

Polis anmälan: K 33 195-07.

JK.

Anledning till undersökning. Brand i byggnad.

Eget larm nr: 0044.

Förslag till åtgärder/Förbättringar:

1. Då räddningsarbete pågår i sektorer måste samtliga i befälsförande ställning vara tydligt utmärkta – sektor chefer skall ha utmärkning.
2. Man bör vara tydlig av informationen utanför sin egen organisation, då det föreligger någon form av ändring i sin organisation. Detta kopplat mot de s.k. FIP-bilar som skall börja användas.
3. Vid bakåtrapport via telefon, bör man vara noga med om det gäller uppgifter som är intressanta för hela räddningsorganisationen, att även gå ut med dessa uppgifter i organisationen.
4. Att bakåt rapportera till de enheter som befinner sig på antingen brytpunkt eller halvhalt.
5. Vi bör skapa rutiner vid användning av skadeplats kanal. *Denna punkt bör man behandla i regionen.*
6. Vid tillfällen där det kan befaras att gastuber är värmepåverkade bör man i ett tidigt skede begära larm på skytte enhet, detta för att ligga framåt i insatsen.
7. Att meddela bakåt då man beslutar om att ta över som räddningsledare, skapa tydlighet i ledningsorganisationen.
8. Vid kontakt med massmedia och om inte någon annan överenskommelse uttatlats, är det räddningsledningen på plats som skall ha kontakten gentemot media.
9. Man bör se över möjligheter att lägga beredskap på RVR-ledarna.

Bra genomförande i insatsen, vilket måste belysas:

1. Man arbetade med halvhalt.
2. Räddningsledningen genomförde under insatsens gång små korta möten med Skpl chefen och sektorcheferna.
3. En snabb höjning av nivån på larmet.
4. Arbetet genomfördes med sektor indelningar.
5. Bra dokumentation.
6. Bra lägesrapporter.
7. Tydligt säkerhets tänkande från räddningsledningen mot insatt personal.
8. Snabb uppfattning beträffande ev. konsekvenser av släckvattnet. Kommentarer från utredaren, efter samtal med miljökontoret kunde det konstateras att inga miljöskador registrerats.

Postadress

Ängelholms Räddningstjänst

Östra vägen 11

262 51 ÄNGELHOLM

Gatuadress

Östra vägen 11

Ängelholm

Telefon

0431-

87982

Mob tfn

0431-40 26 59.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Räddningstjänsten.

Olycksutredning. Enl; LSO 3 kap 10§.

Datum: 2007-03-14.

Dnr:420.2007.00128.

Handläggare:

Polis anmälan: K 33 195-07.

JK.

Anledning till undersökning. Brand i byggnad.

Eget larm nr: 0044.

Totalt antal enheter i insatsen.

206-VBI.

205- IL.

331- Släckenhet.

334- Tankenhet.

332- Släckenhet.

336- FIP bil.

361- Släckenhet.

364- Tankenhet.

351- Släckenhet.

354- Tankenhet.

304- Tankenhet.

324- Tankenhet.

Polis och ambulans på plats



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Räddningstjänsten

Utredning. Enl; LSO 3 kap 10§.

Datum: 2007-03-14.

Dnr:420.2007.00128.

Handläggare:

Polis anmälan: K 33 195-07.


JK.

Anledning till undersökning. Brand i byggnad.

Eget larm nr: 0044.

Felet är avhjälp, samtliga kretskort byttes ut, under tiden användes dubbla system. Styrkeledarna ligger kvar på dubbla system, både på SM-nätet men också lokala nätet. Detta för att säkra utlarmningen.

Se vidare "Händelse beskrivning"
LEDNING

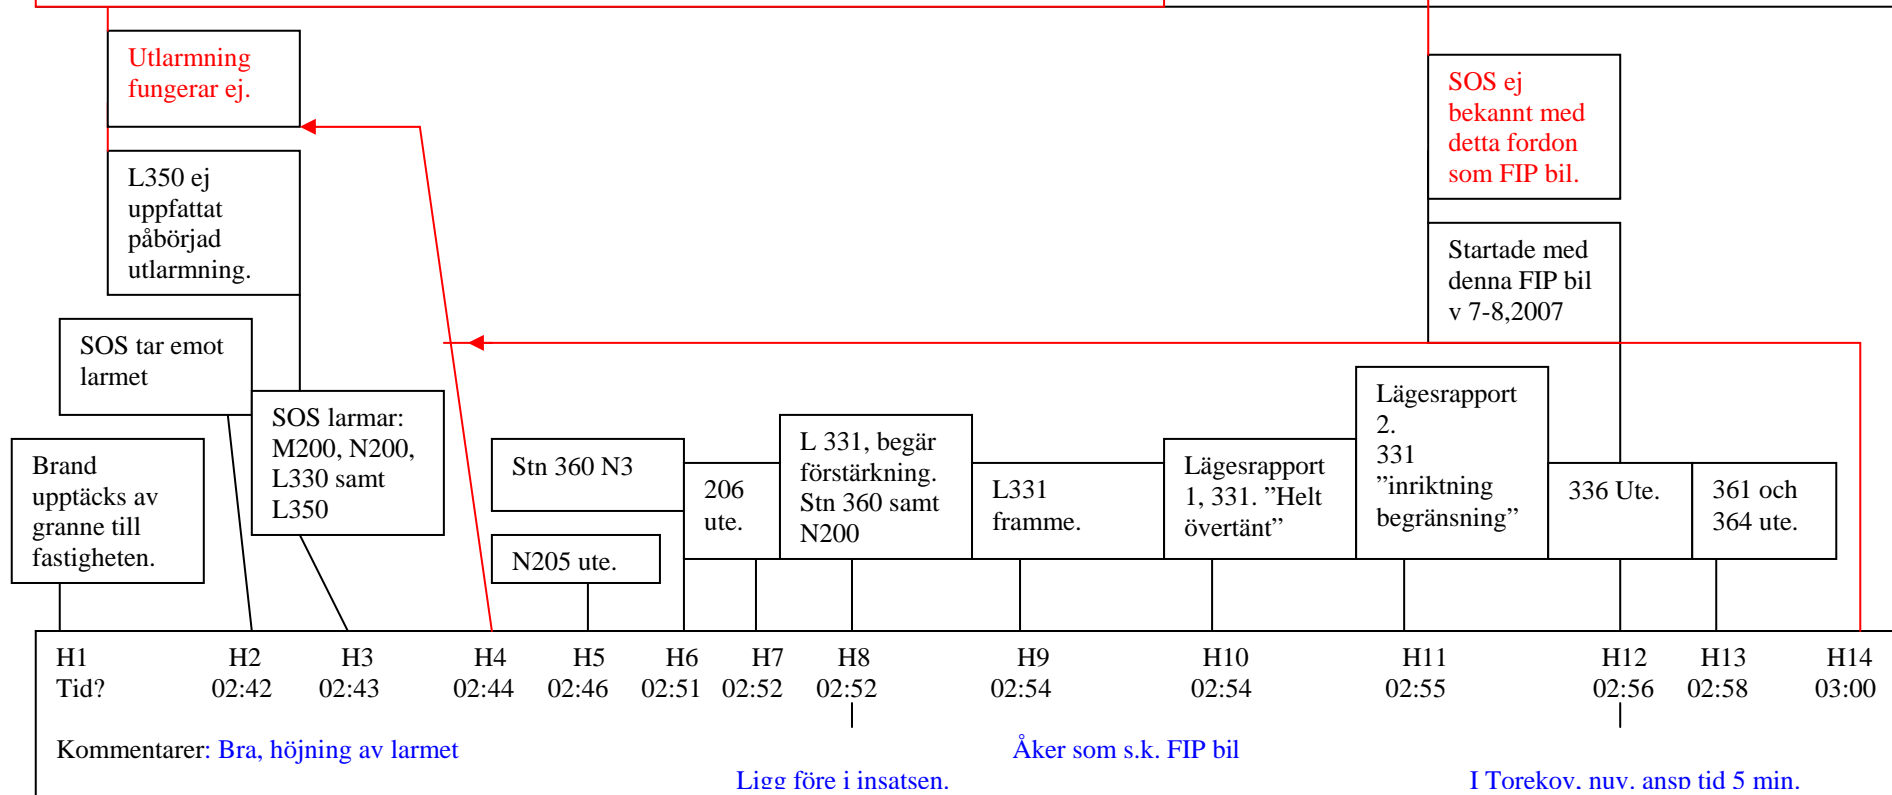

Postadress

Gatuadress

Telefon

Mob tfn

Ängelholms Räddningstjänst
Östra vägen 11
262 51 ÄNGELHOLM

Östra vägen 11
Ängelholm

0431-
87982
0431-40 26 59.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Räddningstjänsten

Utredning. Enl; LSO 3 kap 10§.

Datum: 2007-03-14.

Dnr:420.2007.00128.

Handläggare:

Polis anmälan: K 33 195-07.

JK.

Anledning till undersökning. Brand i byggnad.

Eget larm nr: 0044.

Tydlig information vid Organisations förändringar. Viktigt att lämna bakåt rapport till Enheter som finns på brytpkt alt halvhalt.

Kontakt togs på morgonen av RCB. För lägesredovisning.

För kännedom, ingen åtgärd från RCB. Larmet fungerar vid detta tillfälle.

SOS Missuppfattat 205 funktion – gentemot 336.

Avsaknad av information.

Tid på halvhalt 1.27 tim

205 funktion?

RCB kontaktas via HALS.	Stn 350 larmas på nytt.	Stn 300 förstärkningslarm	336 framme.	334 ute. 324 ute.	205 brutits från uppdraget.	361 och 364 framme. 351 och 354 ute.	206 framme.	304 351 och 354 Framme på halvhalt.	324 framme på halvhalt.	304 och 324 lämnar halvhalt. Återgått till stationerna.
-------------------------	-------------------------	---------------------------	-------------	-------------------	-----------------------------	--------------------------------------	-------------	-------------------------------------	-------------------------	---

H15 03:00	H16 03:01	H17 03:02	H18 03:10	H19 03:11	H20 03:21	H21 03:22	H22 03:25	H23 03:29	H24 03:40	H25 04:56
--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Postadress	Gatuadress	Telefon	Mob tfn
Ängelholms Räddningstjänst Östra vägen 11 262 51 ÄNGELHOLM	Östra vägen 11 Ängelholm	0431- 87982	0431-40 26 59.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Räddningstjänsten

Utredning. Enl; LSO 3 kap 10§.

Datum: 2007-03-14.

Dnr:420.2007.00128.


Handläggare:

Polis anmälan: K 33 195-07.

JK.

Anledning till undersökning. Brand i byggnad.

Eget larm nr: 0044.

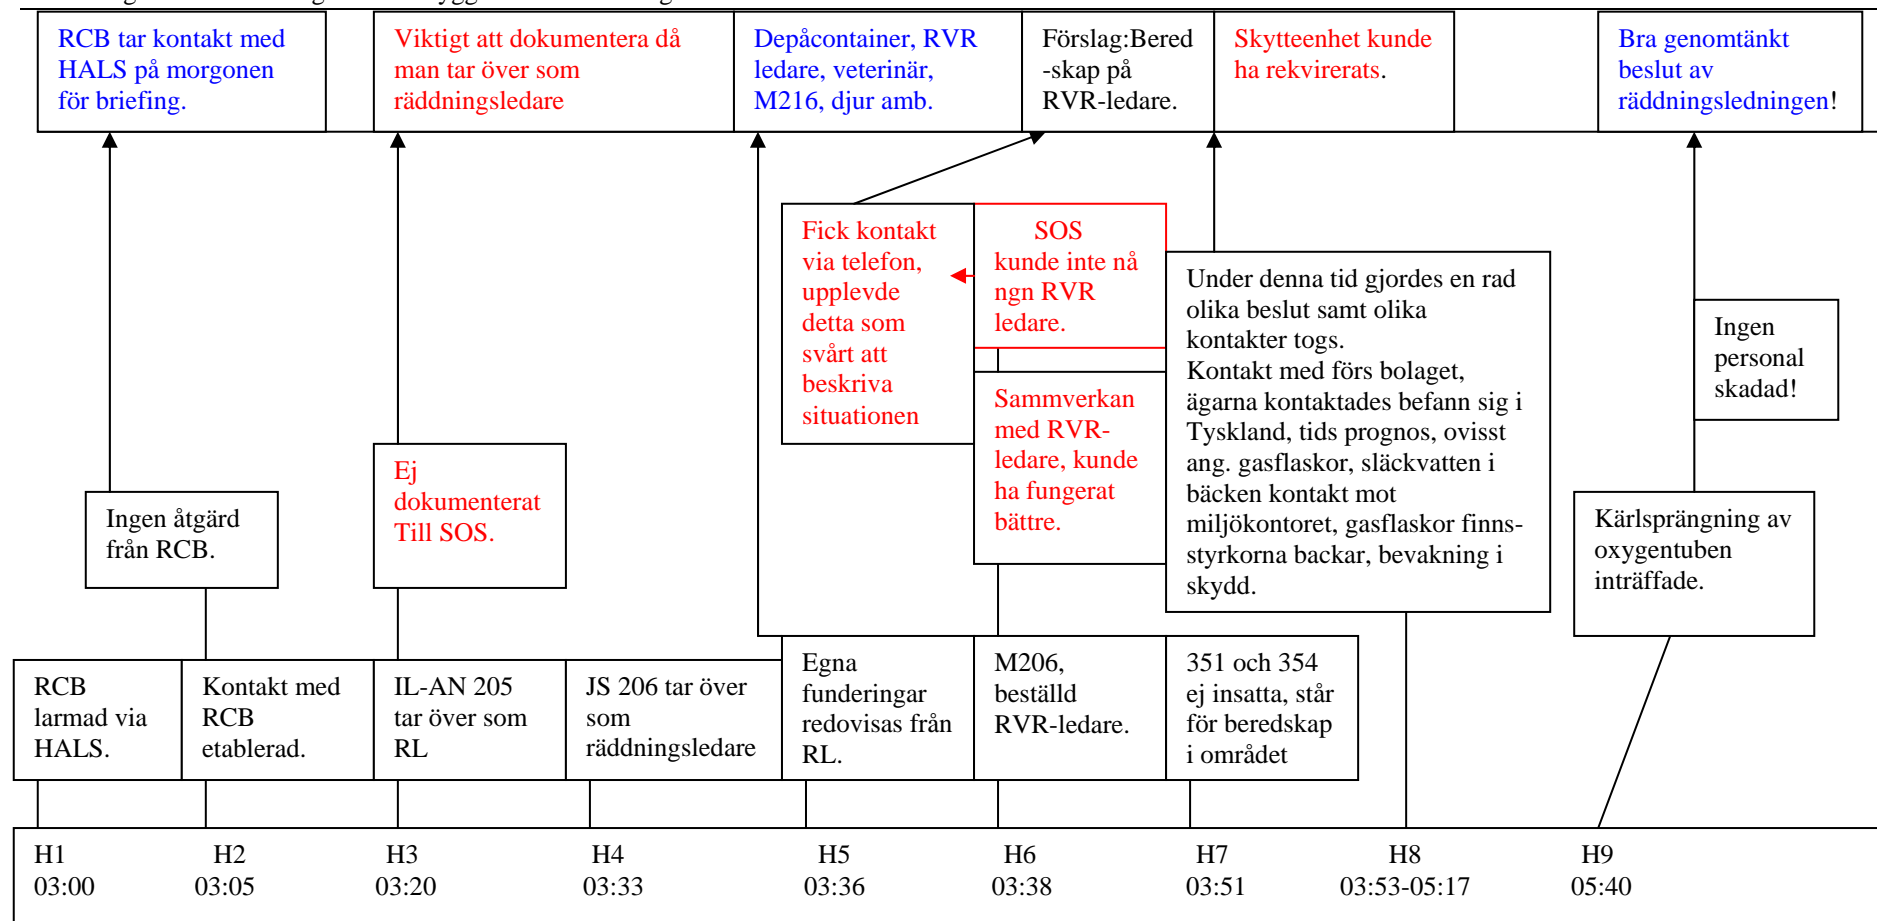

Postadress

Gatuadress

Telefon

Mob tfn

Ängelholms Räddningstjänst
Östra vägen 11
262 51 ÄNGELHOLM

Östra vägen 11
Ängelholm

0431-
87982

0431-40 26 59.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Räddningstjänsten

Utredning. Enl; LSO 3 kap 10§.

Datum: 2007-03-14.

Dnr:420.2007.00128.

Handläggare:


Polis anmälan: K 33 195-07.

JK.

Anledning till undersökning. Brand i byggnad.

Eget larm nr: 0044.

FIP-bilarna skall få nya beteckningar enl. följande:Torekov 368, Förslöv 358, Båstad 338.		Tydligt dokumenterad.	
---	--	-----------------------	--

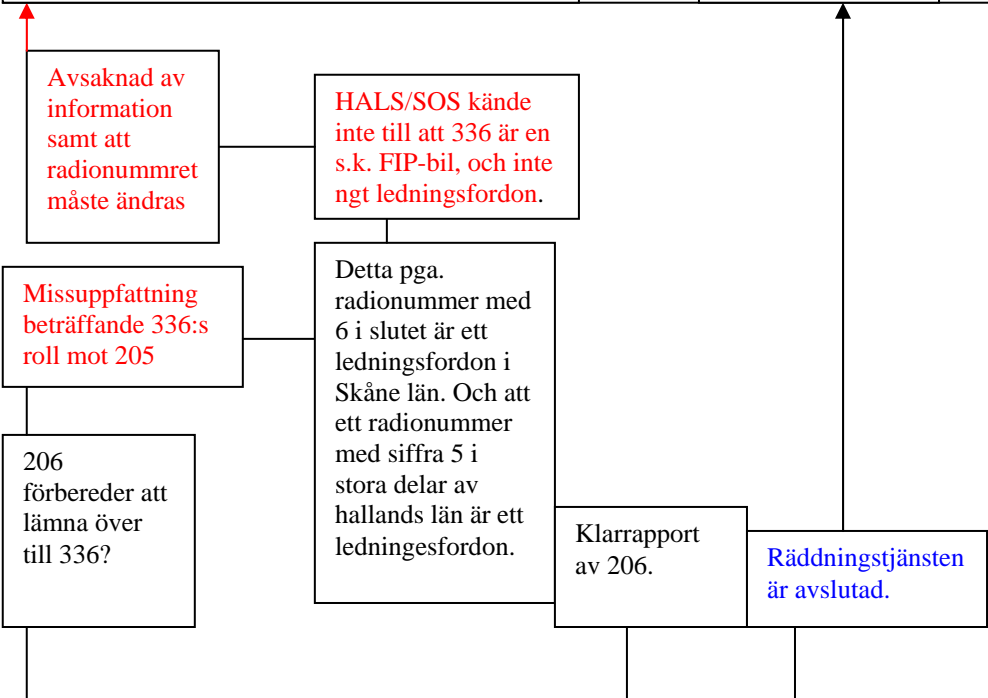

H10
05:42

H11
06:57

H12
07:43

Postadress

Gatuadress

Telefon

Mob tfn

Ängelholms Räddningstjänst
Östra vägen 11
262 51 ÄNGELHOLM

Östra vägen 11
Ängelholm

0431-
87982

0431-40 26 59.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Räddningstjänsten

Utredning. Enl; LSO 3 kap 10§.

Datum: 2007-03-14.

Dnr:420.2007.00128.

Handläggare:

Polis anmälan: K 33 195-07.

JK.

Anledning till undersökning. Brand i byggnad.

Eget larm nr: 0044.

Skiss över ledningsfunktionerna. (Efter IL Andreas Nilssons beskrivning)

	VBI	IL	SL, Båstad	SL, Torekov	SL, Laholm
02.42-03.20			RL		
03.20-03.33		RL	Sekt.ch. vinden + vatten	Sekt.ch. innergården	Sekt.ch. baksidan
03.33-04.50	RL	Skadpl.ch.	Sekt.ch. vinden + vatten	Sekt.ch. innergården	Sekt.ch. baksidan
Styrkorna backas pga explosionsrisk(0450)					
04.50-05.45	RL	Skadpl.ch	Bevakning	Bevakning	Återgår
Gasflaskorna anses ofarliga(0540)					
05.45-07.15	Återgår	RL	Bevakning/ återställning	Bevakning/ Släckning	
Räddningstjänsten avslutas(0715)					
07.15-08.00			Återställning/ RVR		

Postadress	Gatuadress	Telefon	Mob tfn
Ängelholms Räddningstjänst Östra vägen 11 262 51 ÄNGELHOLM	Östra vägen 11 Ängelholm	0431- 87982	0431-40 26 59.



ÄNGELHOLMS KOMMUN

Räddningstjänsten

Utredning. Enl; LSO 3 kap 10§.

Datum: 2007-03-14.

Dnr:420.2007.00128.

Handläggare-

Polis anmälan: K 33 195-07.

JK.

Anledning till undersökning. Brand i byggnad.

Eget larm nr: 0044.

Ängelholms vägen.

Vägen in till gården

Veterinärs-praktiken.
Oxygenflaskans placering.

Postadress

Gatuadress

Telefon

Mob tfn

Ängelholms Räddningstjänst
Östra vägen 11
262 51 ÄNGELHOLM

Östra vägen 11
Ängelholm

0431-
87982

0431-40 26 59.