



RÄDDNINGSTJÄNSTEN ÖLAND

OLYCKSUNDERSÖKNINGSPROTOKOLL
Nivå 2

Olycka: Brand i byggnad [REDACTED]
Dnr: RU 11-260

Datum för olyckan: 111128
SOS larmnr: 3085078



Bild 1. Brandbyggnaden där brandrummet ligger i den vänstra delen av bottenvåningen på byggnaden.

Rapportförfattare: Anders Sporrang, stf räddningschef

Händelseförlopp

Från insatsrapport:

Personen i huset upptäckte att det brann och sprang ut. Granne kom och tömde en pulversläckare i huset med riktning vardagsrummet. Räddningstjänsten larmades via SOS

Direkta orsaker till olyckan

Antändning av trävägg ovanför kamin/bredvid kaminrör (se bilder).

Bakomliggande orsaker till olyckan

Ägaren har ej vidtagit de åtgärder som brandskyddskontrollanten från Sotaren Sandher & Co och fastighetsägaren var överens om i samband med att ny kamin ersatte tidigare eldstad (se bifogat besiktningsprotokoll från 091214). Detta har troligen orsakat att den termiska tändpunkten på träväggen har uppnåtts. Formellt eldningsförbud har ej utfärdats av brandskyddskontrollanten. Borgholms kommuns byggnadsförvaltning (som fick kopia av protokollet), har ej ansett att åtgärden föranledde krav på bygganmälan. Det ledde till att någon kontrollplan ej upprättades och att någon kvalitetsansvarig formellt inte utsågs samt att slutbevis inte utfärdades/behövdes.

Räddningsinsatsen

Från insatsrapport:

Rökdykare släckte initialbranden. Vädrade sen ut rök via fönster. Kontroll med värmekamera och där det uppmättes temperaturhöjning så användes dels skärsläckare och vi bröt upp vägg, golv och innertak runt brandhärden gör att komma åt dolda glödhärdar.

G [redacted] tog överca. kl. 22. 182 stannade kvar till ca. 00.15. Innan 182 lämnade platsen så gick BAP samt L [redacted] (Runsten) runt i huset och tog temperaturen på ett flertal platser med värmekameran för att ha som referensmätning vid efterkontroll. Den högsta uppmätta tempen var då ca. 38 grader och uppmättes vid murstocken. Runstenskåren stannade sedan kvar för att kontrollera att allt var släckt.

Förslag till åtgärder

Formellt är det så att byggnadsnämnderna är myndighet i byggprocessen (PBL) och Skorstensfejarmästaren är myndighet i brukarskedet (LSO).

- Rutiner kring myndighetshandling av anmärkningar i samband med ändring/nyuppförande av eldstäder behöver kommas överens om mellan Ölands kommunalförbund/Myndigheten för brandskyddskontroll samt Ölandskommunernas myndigheter för byggnadsfrågor. I aktuellt fall har fastighetsägaren delgivits dokumentation av de åtgärder som överenskoms i samband med besiktningen, men det kan inte tydligt utläsas om eldstaden fick nyttjas innan dessa brister var åtgärdade.

Återföring

Rapport tillsänd:

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

Ölandskommunernas myndigheter för byggnadsfrågor

RCB vid räddningstjänsten Öland

Styrkeledare vid räddningstjänsten Öland

Sotaren Sandher & Co

Fotobilaga



Bild 2. Kaminen med brandskadad vägg till höger om denna. Väggen bakom kaminen samt väggen till höger i höjd upp till och med denna är av murad konstruktion.



Bild 3. Brandskadad vägg och tak/bjälklag ovan eldstaden.



Sotaren Sandher & Co

Box 25, 387 21 Borgholm
Telefon: 0485-77728

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Utmärkningsdatum 091214 Protokollnummer 09-BP336

Följdi GÄ4031200 09-0364

Ägare (namn och postadress)



Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc)	Adress
Beskrivning (bostadshus, kontor etc)	Besiktningen avser
BOSTADSHUS	nybyggnad ändring <input checked="" type="checkbox"/> NYINSTALL
Byggfirma/kvalitetsansvarig	

Tätetsprovning/besiktning rökkanal, avgaskanal, ventilation

Provingen utförd (avslutad) den 091209	Provingen omfattar Rökkanal till: BRASKAMIN ASGÅRD
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen <input type="checkbox"/> förmärktes <input checked="" type="checkbox"/> förmärktes ej	Skorstens material Skorstenshöjd, meter Över(under)tryck Pa TEGEL CA 5 M 15 PA
Angränsande kanaler <input checked="" type="checkbox"/> finns <input type="checkbox"/> finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig <input checked="" type="checkbox"/> äga normal täthet <input type="checkbox"/> ej äga normal täthet
Röktrycksprovningen enligt byggvägledning 6, BBR 5:435 <input checked="" type="checkbox"/>	Luftbehandlingsinstallation Inreglerad den S F FT FTX
Besiktningdatum 091209	Takskyddsanordningar <input type="checkbox"/> utan erinran <input checked="" type="checkbox"/> med erinran
	Var. byållig besiktningsbart? <input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej

Utlåtande

ELDSTAD:
LOKALELDSTAD ENLIGT OVAN.

RÖKKANAL:
BEFINTLIG RÖKKANAL VILKEN RENOVERATS MED S.K GLIDJUTNING.

NOTERAT:
KAMINEN STÅR LITE FÖR NÄRA TRÄVÄGG. MINERITSKIVA SKALL MONTERAS MED DISTANSBRICKOR ENL ÄGARE. DETTA MEDDELAS SOTNINGSKONTORET.

TAKSKYDD:
GLIDSKYDD TILL MARKSTEGE SAKNAS. ÅTGÄRDAS.

Protokoll översänt till
 byggnadsnämnd fastighetsägare kvalitetsansvarig

Eldstäder rök- avgas- im- vent.-kanaler har undersökts utan erinran med erinran enl. ovan

Björn Sandher
Skorstensfejarmästare



Bild 4. Besiktningsprotokoll från Sotaren Sandher och Co.