



Datum
2012-06-15
Handläggare
Kent Järnström
ID brandutredning
Larmnr : 12-293

Anledning till undersökningen:

Brand i byggnad



Alingsås

Uppdragsgivare: Alingsås och Vårgårda Räddningstjänstförbund
Undersökning utförd: 2012-06-12
Bilagor: Foto

Upplysningar om branden

Larmtid: 2012-06-12, kl. 13:43
Adress: [redacted], Alingsås
Objektstyp: Flerbostadshus, Br: 1.
Startutrymme: Kök
Startföremål: Stekpanna
Brandorsak: Glömd mat på spis.
Insatsrapportnr: 201200293
SOS ärendenr: 1935980732
Syfte & mål Utreda brandorsak.
Metod STEP

Anledning till undersökningen:

Brand i byggnad

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst: IL ser att det ryker från imkanalen på taket. Det är rök i trapphuset och den kommer från en lägenhet på andra våning. Dörren är låst.

Räddningstjänstens åtgärder: IL går snabbt runt huset för att konstatera att det inte brinner på balkongen eller ut genom fönster.

IL bedömer att övriga hyresgäster kan stanna i sina lägenheter i detta skede.

IL beordrar dörrforcering/rökdykning/livräddning i lägenheten på andra våning. Rökdykarna konstaterar snabbt att det inte finns någon i lägenheten och börjar släcka glödbränder som pågår vid/på spisen samt kryddhylla, skåp och ytskikt i väggar.

Rökdykarna finner att spisplattan med stekpannan står på max effekt, rökdykarna stänger av spisen. Övertrycksventilering skapas för att få ut röken i trapphus och lägenhet.

Representant från fastighetsägaren kommer till platsen och man lyckas på kontakt med hyresgästen. IL kontakter restvärdesledare (RVR) som övertar ansvaret för kontakter med försäkringsbolag och sanering m.m.

Brandförlopp: Hyresgästen är hemma på lunchrast och skall laga mat. Hon håller stekolja i stekpannan. Hon blir då uppringd av en arbetskollega som vill att hon kommer tillbaka till arbetet omgående. Hon glömmer att stänga av spisplattan och brand uppstår i stekpannan. Branden sprider sig upp i fläktsystemet och skåpen ovanför spisen. Ytskikten antänds. Hög värme gör att även dörrfoder i plast smälter. Branden dämpas av syrebrist och är i glödbandsfas när rökdykarna kommer

Skadeomfattning: Brand och rökskador i kök. Värme och rökskador i hall. Övriga lägenheten rök och värmeskador. Minimala skador av släckvatten. Fönsterruta i kök sprucken. Ytterdörr till lägenheten förstörd av räddningstjänsten. (inbrytning). Mindre rökskador i trapphus.

Spridningsrisker: Liten spridningsrisk, se spridningsutlåtande från insatsledaren.

UNDERSÖKNING

Brandplatsundersökning i direkt anslutning till brandsläckningen. 2012-06-12 av Kent Järnström Alingsås-Vårgårda Rtj. Undersökning av brandplatsen ihop med polispatrull på plats. Vi kom överens om att en teknisk undersökning var onödig då brandorsaken var fastställd. Ingen avspärning av polis eller räddningstjänst.

Platsbeskrivning: Lägenhet belägen på andra våning i ett flerfamiljshus med tre våningar. Lägenheten har två rum och kök, hall och toalett. Balkong i anslutning till köket. Huset är byggt i tegel.



Anledning till undersökningen:

Brand i byggnad

Primärbrand: I stekpanna på spisen.

Brandorsak: Med stor sannolikhet glömd stekpanna med mat på spisen, plattan på med full effekt.

SAMMANFATTNING – ERFARENHETER

- **Brandvarnare fanns i lägenheten men saknade batteri.**
- **Rörelsevakt på spisen hade med stor sannolikhet förhindrat branden.**
- **Bostadssprinkler hade med stor sannolikhet begränsat brandskadorna.**
- **Lägenhetsdörren var inte av säkerhetstyp och gick snabbt att forcera.**
- **Utvärdering av insatsen är gjord och finns i insatsrapport. Eget nr: 12-293.**



Brand V

Stekpannan på spisen

**Vredet på spisen stod på max,
stängdes av av rökdykare**



**Brandskador ovanför spis
mot taket**



Anledning till undersökningen:

Brand i byggnad



Bild tagen med IR kamera,
(värmekamera)



Urbränd stekpanna samt
nersmälta delar från
köksfläkten m.m.



Värme och rökskador i kök
och hall