



Undersökningsprotokoll

Olycksundersökning

Datum
2013-09-25

Handläggare
Dan-Ola Sandén

ID Brandutredning
2013A00615

Anledning till undersökningen:

Brand i diskmaskin på [REDACTED] Falköping



Uppdragsgivare: MSB och Räddningstjänsten.
Uppdrag: Undersökning av brand i diskmaskin.
Undersökningen utförd: Dan-Ola Sandén
Bilagor: Fotobilaga.

Upplysningar om branden

Larmtid: Söndagen den 22 sept. 2013 kl. 23:16
Adress: [REDACTED] Falköping.
Objektstyp: Fristående villa.
Startutrymme: Köket.
Startföremål: Diskmaskin.
Brandorsak: Mycket trolig brandorsak är kortslutning i programverket.
Insatsrapport: 2013A00615

Id olycksundersökning
2013A00615

Objekt och händelsebeskrivning.

Beskrivning av objektet.

En enplans villa av träkonstruktion och mexitegel på vägg med källarvåning. Taket består av betongtegel. Villan är renoverad med öppen planlösning. Brandvarnare fanns men fungerade ej.

Händelsen.

När hustrun satt och jobbade på kvällen kände hon röklukt . När hon gick ut i köket var det rök och det slog ut öppna lågor från skåpet ovanför diskmaskinen. Hon väckte genast övriga familjen som gått och lagt sig, för att sedan larma SOS och räddningstjänsten. Maken i huset slängde på vatten på lågorna för att sedan gå ut i det fria och invänta räddningstjänsten. När räddningstjänsten kom fram var branden släckt och man ventilerade köket och rummet, sedan dumpades diskmaskinen ut i det fria.

Här har en brand fått fäste i brännbart material innan jordfelsbrytaren löst ut.

Id olycksundersökning
2013A00615

Undersökning:

Omständigheter.

Vid undersökning av diskmaskinen är det programverket/kretskortet där påslag och inställningar av maskinen som branden börjat. Diskmaskinen är av märket Elektrolux Intuition ESF 64020X Typ 911052-IT
PNC 91154500600
S-NO 72531760
Diskmaskinen var ca. 6 år gammal. Jordfelsbrytare har löst vid händelsen. Denna diskmaskinstyp har varit utsatt för brand tidigare. Flera artiklar finns att läsa från 2007 om denna diskmaskinstyp när det gäller brand.

Villan har 3 st. brandvarnare och ingen fungerade. 2 st. brandvarnare var nedtagna för batteribyte, den 3:dje satt ovanför den TV som var i rummet. Maken som gått brandutbildning på arbetsplatsen har försett sig med brandsläckare och brandfilt. Inget av dessa behövde användas.

Insatsutvärdering

En enkel insats från räddningstjänsten som snabbt var på plats. Endast dumpning av diskmaskin och rökventilering av kök och vardagsrum gjordes.

Kvalitetsgranskad av: Brandingenjör Johan Hjortsberg.

Id olycksundersökning
2013A00615
Primärbrand.



Brandskadat vid
programverket.

Brandorsak.

Mycket trolig brandorsak är kortslutning i programverket för diskmaskinen.

Sammanfattning-Erfarenheter-Utlåtande

En Elektrolux diskmaskin av märket ESF 64020 X som återigen varit drabbat av brand.

Vid tidpunkten för händelsen brukar familjen normalt ligga och sova, som tur var kvinnan vaken och gjorde ett jobb innan hon skulle gå till sängs.

De brandvarnare som finns i huset fungerade inte.

Branden har fått fäste i brännbart materiel innan jordfelsbrytare löst ut.

Underlag och förutsättningar för utlåtandet.

Samtal med räddningsledare och fastighetsägare, besök på platsen.

Fotobilaga:





Testfakta

måndag 30 september 2013

Brandrisk med diskmaskin från Electrolux

Electrolux har upptäckt ett säkerhetsfel i en av företagets diskmaskiner och ska nu kontrollera samtliga maskiner sålda efter juli 2006.

PUBLICERAT: 07 JUNI 2007

Electrolux kvalitetsavdelning uppger att man upptäckt att företaget använt en "felaktig komponent" i några av diskmaskinerna från Electrolux, Elektro Helios och Husqvarna. I värsta fall kan konstruktionsfelet orsaka brand, även om företaget bedömer risken som liten. Alla berörda maskiner som är sålda från och med juli 2006 ska kontrolleras.

Enligt uppgift till TT har det förekommit några incidenter, men inga stora skador, än så länge och inga personskador. I de fall det har hänt något har det blivit en överhettning i maskinen. I mindre än en handfull fall har det uppstått en eld utanför maskinen.

Om du har köpt en diskmaskin under den här perioden så hittar du modellbeteckningen genom att titta på serienumret som sitter på längst ner på luckans högra ytterkant. Överensstämmer modellbeteckningen på din diskmaskin med nedanstående modeller samt har ett serienummer vars tre första siffror är från och med 627 till och med 640 eller från och med 708 till och med 716 så berörs du av detta och du uppmanas kontakta Electrolux snarast.

Följande modeller är aktuella:

Electrolux: ESF6521, ESF6535, ESF6543, ESF6543X, ESF6549, ESF6549X, ESF6562, ESF6565, ESF64014, ESF64019, ESF64019X, ESF64020, ESF64020X

Elektro Helios: DI9514, DI9514X, DI9564

Husqvarna: QB5135

Om du äger en berörd modell så uppger Electrolux att du ska stänga av diskmaskinen och inte använda den förrän den är kontrollerad av en auktoriserad servicetekniker.

Kontakta Electrolux Service, telefon 0200-33 00 23, fax 020-44 55 33 eller via e-post dw@electrolux.se

En auktoriserad servicetekniker kommer kostnadsfritt besöka dig för att kontrollera ifall din diskmaskin har den defekta komponenten, skriver Electrolux på sin hemsida.

kommentera

LÄS MER



Satsa på rätt kort för resan

Så gäller försäkringen vid sommarens vanligaste stölder

Här är tjänstema som gör mobilen till plånbok

Rekommendera En person rekommenderar detta.

Av: SUSANNE STÅHL

Luft Vatten Värmepumpar

www.bergvarme-info.se

Få offert från flera leverantörer. Snabbt, enkelt och gratis. [Anmäl val](#)

0 kommentarer

★ 0