



Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Kommuner i samverkan

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp,
Ängelholm, Örkeljunga.

Skapat: 2013
Reviderat: 200
Dnr: 420.2013.00382

Olycksutredning.

Utredare Jan Klauser	Myndighet Ängelholms räddningstjänst	Telefon 0431-468123
Medutredare -	Myndighet/Organisation -	Telefon -
Olycksdatum 2013-07-10	Olycksplats [REDACTED]	Olyckstyp Brand i byggnad
Utredningsdatum 2013-07-11	Bilagor Foto	
Insatsrapportnummer 2013A00275	Övrigt -	

Uppdragsgivare: Ängelholms räddningstjänst

Bilagor: Foto

Syftet: Identifiera primärområdet för branden samt att försöka klarlägga brandorsaken

Upplysningar om olyckstillfället.

Sammanfattning:

Larm tid; 2013-07-10, kl. 17:47
Adress; [REDACTED]
Objektstyp; Villa
Startutrymme; Bjälklag
Startföremål; Elektrisk installation
Orsak, Direkt – Indirekt; Elektriskt fel – Ev. överbelastning



Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Kommuner i samverkan

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp,
Ängelholm, Örkeljunga.

Skapat: 2013
Reviderat: 200
Dnr: 420.2013.00382

Bakgrundsbeskrivning:

Tisdagen den 10 juli klockan 17:48:23 fick räddningstjänsten i Ängelholm larm om en brand i ett hus med adress [redacted] i Ängelholms kommun.

Byggnaden är uppförd någon gång under 1700 och inrymmer ett året-runt boende. På bottenvåning finns vardagsrum samt ett mindre kök, på ovanvåning finns rum som används som sovrum samt kontor. Huset är träbyggnad med vasstak.

Huset har underhand genomgått renovering där även elinstallationen ingick under- 1990 talet, jordfelsbrytare saknades. Skorstenen som är kopplad till en kamin var provtryckt, sotning genomfördes under april månad- 13.



Bild 1. Inom den röda cirkeln är den aktuella byggnaden



Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Kommuner i samverkan

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp,
Ångelholm, Örkeljunga.

Skapat: 2013
Reviderat: 200
Dnr: 420.2013.00382

Händelseförlopp:

Vid 17:35 tiden lämnade ägaren huset för att uträtta lite ärenden, kvar fanns sonen som befann sig i den andra bostaden som ligger granne med det aktuella huset.

Vid 17:48 hörde sonen någon som ropade från gårdsplanen att det brann, han tittade ut och upptäckte att en utvecklad brand pågick i föräldrarnas hus.

Han fick hjälp av en förbipasserande som ringde SOS.

Vid framkomst lämnades följande lägesrapport från 264-3080 ”Fullt utvecklad brand på andra våningen” ingen person fanns kvar i huset.

Kort tid efter att räddningstjänsten anlant påbörjades släckningsarbetet med ett gott resultat. Även kallades restvärdesledare till brandplatsen.

Under släckningsarbetet stängdes vägen av och trafiken leddes om.

Klockan 19:44 avslutades räddningstjänsten

Direkta orsaker till olyckan:

Primärområdet för branden fastställdes till området bakom el-centralen vid ingången till huset. Vid undersökningen hittades tydliga skador på de el-ledningar som var i förbindelse med el-centralen. Skadorna kan härledas till antingen kortslutningsskador eller brandvärmeskador (se bild). Någon mer ingående el-undersökning är inte genomförd.

Bakomliggande orsaker till olyckan:

Den el-central som fanns i huset försörjde enligt uppgift från ägaren även det andra bostadshuset samt att även en husvagn var inkopplad på denna el-central.

Detta kan ha bidragit till att en överbelastning har inträffat och att den sammanlagda effekten på de förbrukare som var inkopplade varit för hög.

Det kan heller inte uteslutas att någon form av kortslutning kan ha inträffat.



Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Kommuner i samverkan

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp,
Ängelholm, Örkeljunga.

Skapat: 2013
Reviderat: 200
Dnr: 420.2013.00382

Foto.



Framsidan på huset. El-centralen är placerad till vänster om ingången uppe vid taket på insidan Av huset. Taket är genombränt (inom röd cirkel) i nära anslutning till placeringen av el-centralen.



Sekundärbrandbild på väggspanelen, vilket har förorsakats av att halm från taket trillat ned Och lagt sig på stolarna.



Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Kommuner i samverkan

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp,
Ängelholm, Örkeljunga.

Skapat: 2013
Reviderat: 200
Dnr: 420.2013.00382

Bilder på primärområdet bakom el-centralen samt en brandvärmeskadad kopparledare.



Primärområdet bakom el-centralen



Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Kommuner i samverkan

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp,
Ångelholm, Örkeljunga.

Skapat: 2013
Reviderat: 200
Dnr: 420.2013.00382





Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Kommuner i samverkan

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp,
Ångelholm, Örkeljunga.

Skapat: 2013
Reviderat: 200
Dnr: 420.2013.00382





Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Kommuner i samverkan

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp,
Ångelholm, Örkeljunga.

Skapat: 2013
Reviderat: 200
Dnr: 420.2013.00382



El-centralen där två säkringar hade löst ut. Dock saknades en förteckning över säkringarnas tillhörighet.




Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Kommuner i samverkan

Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv, Åstorp,
Ångelholm, Örkeljunga.

Skapat: 2013
Reviderat: 200
Dnr: 420.2013.00382

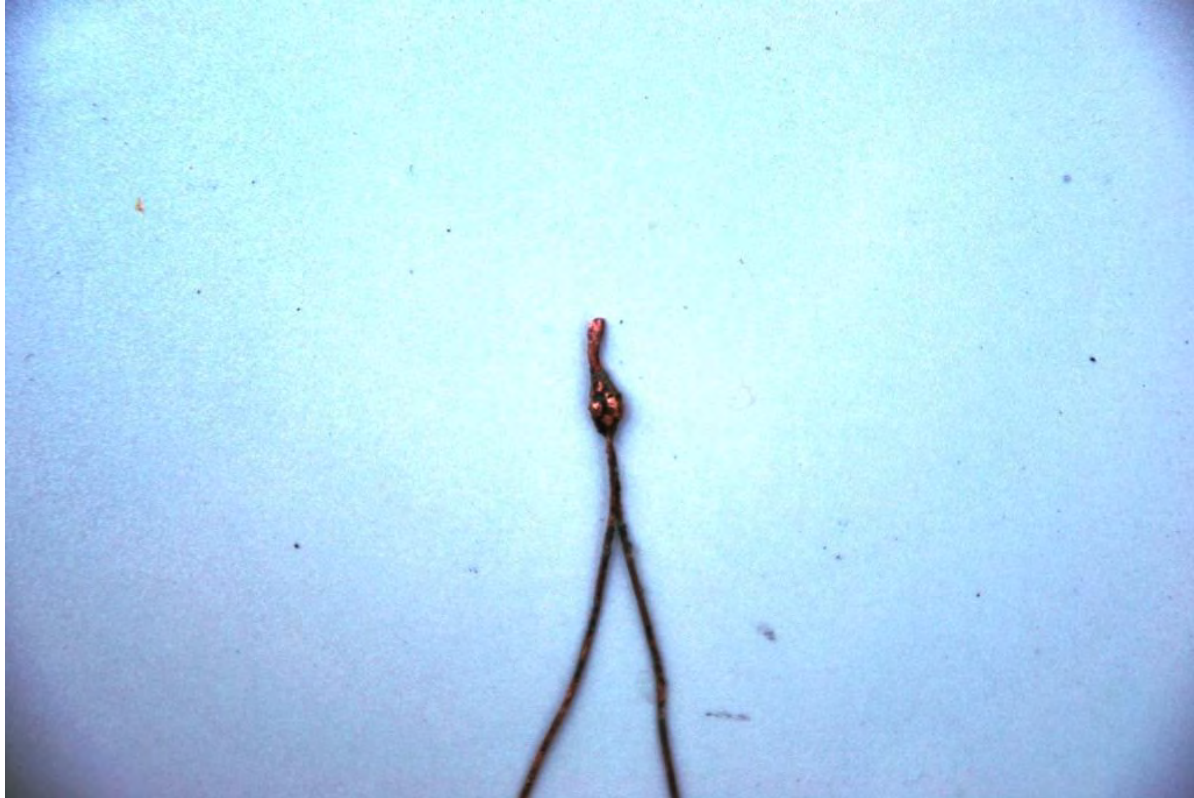

Sannolikt en brandvärmeskada, som kan bildats efter det att en kortslutning inträffat. Hittades bakom el-centralen.