



RÄDDNINGSTJÄNSTEN
Smedjebackens kommun

Insatssammanställning

Datum: 2013-11-29

Diariernr: 2013.100

Utredare: Lars Andersson

Eget larmnummer:201300296

SOS larmnummer:2635862

Händelsedata

Datum för händelsen:2013-11-29 Klockan 00:01

Adress: Smedjebacken

Typ av olycka: Brand i byggnad

Typ av skada(or): Total brandskada

Orsak: Misstanke om anlagd brand



Fakta

	Datum	Tid		
Larm till SOS:	2013-11-29	00:00:42	Larmbehandlingstid:	00:00:34
Larm till Rtj:	2013-11-29	00:01:16	Anspänningstid:	00:05:09
Första bil ut:	2013-11-29	00:06:25	Körtid:	00:07:11
Ankomst skadeplats:	2013-11-29	00:13:36	Angreppstid:	00:02:24
Insatsen påbörjades:	2013-11-29	00:16:00	Insatstid:	: :
Rtj avslutades:	2013-11-29	03:00:00	Tot. tid för insatsen:	02:58:44

Sammanfattning av olyckan

Larm inkom 00:01:16 till räddningstjänsten i Smedjebacken om brand i byggnad på adressen [REDACTED]. Vid räddningstjänstens ankomst 00:13:36 så brann det på fastighetens vänstra hörn vid farstukvisten. Elden hade spridit sig upp mot takfoten och in på vinden.

Enligt ägaren av fastigheten så började branden på farstukvistens vänstra hörn. En burk som användes som askkopp fanns placerad på en bänk på denna sida. Ägaren var ute och rökte ca. 22:30-23:00 och märkte ingenting vid detta tillfälle. Strax före midnatt skulle personen gå och lägga sig men kände då röklukt. När han kom ut på trappen så brann det vid vänstra hörnet. Han hämtade vatten och kastade på branden men detta gav inget resultat då det brann mellan yttervägg och timmerstomme. Han avbröt då försöket att släcka och inväntade räddningsstyrkan.

Branden spred sig snabbt från hörnet upp till vind och sedan övervåning. Stora delar av tak och vind rasade in och totalförstörde övervåning. Resten av fastigheten fick omfattande rök och vattenskador. På plats har inte plåtburken vilket man fimpat i återfunnits. Ej heller några fimpar har upptäckts vid brandplatsen.

Risk fanns för spridning till intilliggande förrådsbyggnad. Endast fastighetsägaren befann sig i byggnaden vid händelsen.

Plats och objektsbeskrivning

Äldre träfastighet med hjärttegeltak. Stomme av timmer beklätt med plank. Ingen isolering mellan yttervägg och stomme. Byggnaden var i två plan med källare. I bottenvåningen fanns ett rum och kök. På övre plan fanns en liten hall samt två rum.

Fastigheten var utrustad med en krypvind. Intill fastigheten finns en liten förrådsbyggnad, som klarade sig från brandskador. En bit ifrån fastigheten finns en större ladugårdsbyggnad som används som förråd, även den klarade sig från brandskador. Inga andra fastigheter ligger i nära anslutning till denna byggnad. Fastigheten ligger på gränsen till kommunens vattentäktsområde.

Händelseförlopp

Vid räddningstjänstens ankomst 00:13:36 så brann det på fastighetens vänstra hörn vid farstukvisten. Elden hade spridit sig upp mot takfoten och in på vinden.

Fastighetsägare mötte upp styrkan och meddelade att ingen fanns i fastigheten. Branden vid fastighetens vänstra hörn släcktes. Rökdykare gick in och släckte av i hallen. Beslut togs sedan om att ta ut rökdykare och fortsätta med yttre släckning då branden var fullt utvecklad på vinden och taket hade börjat att rasa in på vissa ställen.

Metoder

Inre samt yttre släckning med vatten. Då fastigheten ligger på gränsen till kommunens reservvattentäkt gjordes en bedömning om risker före släckning.

Samarbete

Räddningstjänsten Västerbergsslagen var behjälplig med tankbil. Miljöinspektör underrättades om händelsen.

Samband

Fungerade tillfredsställande

Utrustning

Fungerade tillfredsställande

Kompetens

Fullgod

Ledning

RCB åkte till platsen men tog ej över insatsen.

Beslut

Då fastigheten ligger i nära anslutning till kommunens reservvattentäkt och att inga människor samt värdefulla ägodelar fanns kvar i byggnaden så var man återhållsam med släckvatten.

Miljöinspektör underrättades om händelsen.

Slutsatser och viktiga erfarenheter

Då det sedan September 2013 har varit många bränder i byggnad i kommunen där man inte ser någon naturlig förklaring till händelsen, hade polisen till en början misstanke om anlagd brand.

Efter tekniska undersökningar har dock detta avskrivits.

Vy från vägen



Gaveln där branden spred sig till vind och övervåning



Gaveln där branden startade



Trapphus till övervåning

