



# Olycksutredning

Datum  
2014-01-31  
Handläggare  
Larz Eidwall  
Diarienummer  
447/13-309

Anledning till undersökningen:

**Brand i byggnad K [REDACTED] Karlskoga**

**Uppdragsgivare:** Bergslagens Rådningstjänst  
**Uppdrag:** Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring  
**Undersökningen utförd:** 2014-01-02 av Olycksutredare Larz Eidwall  
**Övriga deltagare:** -  
**Bilagor:** -

## Upplysningar om branden

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Larmtid:          | 2013-12-29 kl. 12:54        |
| Adress:           | K [REDACTED]                |
| Olyckstyp:        | Brand i byggnad             |
| Objektstyp:       | Villa                       |
| Startutrymme:     | Altanen                     |
| Startföremål:     | Dynlåda                     |
| Brandorsak:       | Möjlig aska från en askhink |
| Insatsrapport nr: | 201301423                   |

## Sammanfattning – Erfarenhet

Ägaren har förvarat uttömd aska från den öppna spisen i en askhink på altanen. Möjligen kan aska med glöd blåst ut och antänt en dynlåda i trä. Branden fick ett hastigt förlopp och fick ett snabbt fäste i balkonggolv och räcke samt i takfoten. Övervåningen och tak med krypvind på villan totalförstörd. Undervåningen kraftigt rök och vattenskadad.

## Bergslagens Rådningstjänst

Larz Eidwall Olycksutredare

## HÄNDELSE-/BRAND-/OLYCKS-FÖRLOPP

### Före framkomst

Ägaren har förvarat uttömd aska från den öppna spisen i en askhink på altanen. Glöd från askan kan möjligen antänt dynlådan. Det uppfattades av många att det just denna dag blåste extra mycket vilket också kunnat bidra till att glöden blossat upp. Branden fick sedan ett snabbt fäste i balkonggolv och räcke samt i takfoten.

**Postadress:**  
Box 424  
681 29 Kristinehamn

**Besöksadress:**  
Bangatan 9-11  
691 31 Karlskoga

**Telefon:**  
0586-63600  
**Direktnr:**  
0586-63622

**Telefax:**  
0550-63600  
**Org nummer**  
222 000-0919

**Bankgiro:**  
5159-2673  
**Postgiro:**  
100 78 12-9

### Tider

- 12.52.31 SOS Alarm tar emot det första samtalet om larmet från en Granne1 på L [REDACTED] som ser branden från sitt hus.
- 12.52 Granne2 ser rök från huset och beger sig dit samtidigt som han ringer SOS utan att komma fram.
- 12.53 Granne2 kommer fram till huset och beger sig till den södra sidan av huset där det brinner som mest. Han ser tydligt att det brinner från hörnet där dynlådan finns samt att lågorna har fått fäste i takfot och balkong.
- 12.53 Granne3 ser misstänkt rök och värmeskimmer från huset och beger sig mot branden samtidigt som han försöker ringa SOS utan att komma fram.
- 12.53.28 SOS drar förlarm till Bergslagens Räddningstjänst.
- 12.54 Granne4 anländer till branden efter att sett konstig rök från huset vid en promenad i närheten.
- 12.54 Granne3 anländer till branden och försöker att banka på dörrar och fönster för att göra eventuella inneboende uppmärksamma på att det brinner.
- 12.54.18 Larm inkommer från SOS till Bergslagens Räddningstjänst.
- 12.56 Brandlarm inkommer till Securitas Direct från huset. Man går då in och kontrollerar i en kamera och konstaterar att det förekommer rök i villan.
- 12.57 En inneboende [REDACTED] uppenbarar sig i den västra entredörren. Han har sovit i ett rum i källarvåningen. Han vänder då in i huset för att några sekunder senare komma ut ur norra groventrén. Han förs då in i en grannes hus fysiskt oskadad..
- 12.58 Granne3 ringer åter upp SOS och meddelar läget.
- 12.58 Securitas Direct larmar sin egen väktare som åker mot brandplatsen.
- 13.01.02 SOS mottager telefonsamtal från Securitas Direct om att dom mottagit ett larm från huset som indikerar brand.
- 13.01.17 Första enhet från Bergslagens Räddningstjänst framme vid brandplatsen..

### Omfattning vid ankomst

Fullt utvecklad brand på altanen och i takfötterna på båda sidor liksom på vinden.

### Räddningstjänstens åtgärder

Utvändig och invändig släckning med rökdykare.

### Brandförlopp

Se ovan.

### Skadeomfattning

Södra delen av övervåningen mot balkongen kraftigt brandskadad. Vind och tak kraftigt brandskadad. Övriga delar av huset kraftigt rök och vattenskadad.

### Spridningsrisker

Spridningsrisk till andra byggnader förelåg inte.

## **UNDERSÖKNING**

### Platsbeskrivning

Villa i tre plan, källare, bottenvåning och övervåning samt vind. Villan var i träkonstruktion med putsad fasad.

### Brandorsak

En möjlig brandorsak var den askhink som fyllts på och ställts ut på altanen någon dag tidigare. Blåsten skulle kunnat få glöd från aska att antända den dynbox som stod i det vänstra hörnet av altanen.

### Underlag och förutsättningar för utlåtandet

Besök på brandplatsen i samband med insatsen och därefter undersökning av brandplatsen dagen efter. Samtal med rökdykare och Styrkeledare från Bergslagens Räddningstjänst. Polisen meddelade tidigt att misstanke om brott ej förelåg och gjorde därför ingen egen utredning av brandorsak. Askhinken kunde inte hittas vid undersökningen.

SÄNDLISTA: MSB  
OLYCKSUTREDARE: Larz Eidwall  
Olycksutredare / Insatsledare  
Tel: 0586-63622  
Mobil: 073-5058861  
E-post: [larz.eidwall@brt.se](mailto:larz.eidwall@brt.se)



Bild1: Altanen södra sidan om huset



Bild 2 Bild tagen av inringaren från L [REDACTED] precis efter att samtalet med SOS avslutats.