



**RÄDDNINGSTJÄNSTEN**  
Smedjebackens kommun

## Insatssammanställning

Datum: 2013-12-19

Diarienum: 2013.102

Utredare: Lars Andersson

Eget larmnummer: 201300299

SOS larmnummer: 2638555

## Händelsedata

Datum för händelsen: 2013-12-03

Adress: Wanbo Herrgård

Typ av olycka: Brand i byggnad / Publik lokal

Typ av skada(or): Total brandskada

Orsak: Misstanke om anlagd brand



**Fakta**

	Datum	Tid		
Larm till SOS:	2013-12-03	06:19:37	Larmbehandlingstid:	00:01:26
Larm till Rtj:	2013-12-03	06:21:03	Anspänningstid:	00:05:39
Första bil ut:	2013-12-03	06:26:42	Körtid:	00:06:56
Ankomst skadeplats:	2013-12-03	06:33:38	Angreppstid:	00:00:22
Insatsen påbörjades:	2013-12-03	06:34:00	Insatstid:	00:15:17
Rtj avslutades:	2013-12-03	11:06:05	Tot. tid för insatsen:	04:45:02

**Sammanfattning av olyckan**

Larm inkom 06:21:03 till räddningstjänsten i Smedjebacken om brand i byggnad på adressen Wanbo herrgård.

Vid räddningstjänstens ankomst 06:33:38 var branden fullt utvecklad. Framsidan vid loftgångarna var helt övertänd samt branden hade spridit sig till vinden.

Byggnaden blev totalt brandskadad. Vägg bakre långsida samt gavlar står kvar. Inga människor kom till skada.

**Plats och objektsbeskrivning**

Byggnaden kallas "lofthuset" och är en del av Wanbo herrgård. Byggnaden är fristående och innehåller tolv dubbelrum för uthyrning. Det finns sex rum på nedre plan och sex rum på övre plan. Tillträde till rummen görs via loftgång både på undre och övre plan. Det fanns två utrymningsvägar via loftgången på båda plan.

Byggnaden är av trä med tegeltak. Vinden är en och samma brandcell.

Flera byggnader fanns i närheten och ett antal av dessa med stort kulturellt värde.

**Händelseförlopp**

Då branden startade enligt vittnen på utsidan av fastigheten, samt tidpunkt på dygnet så fanns stor risk för människors liv och hälsa. Som tur var så upptäcktes branden av en närboende i rätt tid så att alla boende kunde evakueras innan elden tog fart. Vid upptäckt så brann det på en bänk och intilliggande vägg på övre loftgång. Personen som upptäckte branden tillsammans med en boende letade efter brandsläckare utan att resultat. De såg till så att alla boende kom ut ur rummen.

Samtidigt som den person som upptäckte branden åkte hem för att hämta brandsläckare så ringde man till SOS. När han återkom med brandsläckaren så var branden fullt utvecklad på framsidan av byggnaden. Skåp med brandsläckare fanns både på övre och nedre loftgång. Skåpen var vit eller gråmålade och ej uppmärkta med brandsymbol vilket kan ha medverkat till att de ej upptäcktes.

Räddningstjänsten från Smedjebacken började omedelbart med vattenbegjutning på objektet för att förhindra spridning till intilliggande byggnader. Räddningsledare fick ganska omgående klart med att inga människor fanns i byggnaden. Inriktningen blev yttre släckning samt förhindra spridning till intilliggande fastigheter.

Motorspruta placerad vid sjön Barken ombesörjde vattenförsörjningen till Smedjebackens tank- och släckfordon.

Även Räddningstjänsten Västerbergsslagen var larmade till platsen. De hade en motorspruta som försörjde deras tank-och släckbil. Höjdfordon från Smedjebacken och Ludvika användes för vattenbegjutning av vind.

### ***Metoder***

Vattenbegjutning av byggnad både från mark och höjdfordon. Inblandning av skum användes i ett senare skede för att komma åt bränder i dolda utrymmen.

### ***Samarbete***

Räddningstjänsten i Västerbergsslagen ( Ludvika ) larmades även de till branden. Styrkan var 1+5 man. De var utrustade med släckbil, höjdfordon samt tankbil med motorspruta.

Deras uppgift blev att släcka baksidan av byggnaden samt med höjdfordon angripa branden på vinden. De fick även till uppgift att skydda en intilliggande byggnad som innehåller vattenpump.

### ***Samband***

Fungerade tillfredsställande

### ***Utrustning***

Inga brister på utrustningen.

### ***Kompetens***

### ***Ledning***

Befäl från Smedjebacken var Räddningsledare under hela insatsen.

RCB åkte till platsen men tog ej över insatsen.

Befäl från Ludvika blev sektorchef för sin styrka.

### ***Beslut***

Inriktningen blev yttre släckning samt förhindra spridning till intilliggande fastigheter.

### **Alternativt genomförande**

### **Slutsatser och viktiga erfarenheter**

Vid denna typ av brand och med de stora riskerna för spridning till intilliggande byggnader så är behovet av släckvatten stort.

Då det sedan september 2013 har varit många bränder i byggnad i kommunen där man inte ser någon naturlig förklaring till händelsen, rubricerade polisen denna brand till en början som anlagd.

**Efter teknisk undersökning har dock detta avskrivits.**

## Bilder

Räddningstjänsten Västerbergsslagen ( Ludvika )  
ansvarade för släckning på byggnadens baksida



Spridningsrisk till intilliggande byggnader



Byggnadens framsida där branden startade

**Startplats  
av branden**



**Brandsläckare**

