



Datum
2014-05-06
Handläggare
AD
ID brandutredning
Larmnr :

Anledning till undersökningen: **Utreda brandorsaken**



Uppdragsgivare: Herrljunga räddningstjänst
Undersökning utförd: Anders Dahn
Bilagor: Foto

Upplysningar om branden

Larm tid: 05:20:25 2014-05-04
Adress: Hembygdsgården Haraberget
Objektstyp: Museum, kafé
Startutrymme: Troligen utsidan, under konstruktionen
Startföremål: Sanorlikt Brännbar vätska
Brandorsak: Troligen anlagd
Insatsrapportnr: 201400060
SOS ärende nr: 19-4821085-2
Syfte & mål: Utreda brandorsaken
Metod: -----



Anledning till undersökningen: **Utreda brandorsaken**

HÄNDELSEFÖRLOPP

Omfattning vid ankomst: Hela byggnaden var övertänd.

Räddningstjänstens åtgärder: Skydda byggnaden närmast som har halmtak och att släcka branden för att skapa möjlighet att utreda branden.

Brandförlopp: Branden i den nya delen har haft ett snabbt förlopp på grund av att byggnaden var isolerad med cellplast samt ett falsat plåttak. Branden spred till den gamla delen via en dörröppning som brukade stå öppen och så var det troligen.

Skadeomfattning: Nybyggda delen helt ner brunnen medans den gamla delen står kvar men är totalskadad.

Spridningsrisker: Byggnaden närmast har halmtak som det var spridningsrisk till.

UNDERSÖKNING

Brandplatsundersökning utfördes med början den 5/5-2014 med Kenneth Svensson och Lotta Hansson tekniska roteln i Borås. Vi fortsatte 6/5-2014 med hund och hundförare Åke Isaksson .

Platsbeskrivning: En hembygdsgård med flera byggnader. Den aktuella byggnaden innehöll museum samt en serveringsdel.

Primärbrand: I den nybyggda delen.

Brandorsak: Troligen anlagd eventuellt med brännbarvätska. Provsvar från SKL med Dnr: 2014007292 visar att det förekommit brännbar vätska av typen bensin på 3 ställen av 4 med graden +2 enligt utlåtandeskalan för resultatvärdering.

SAMMANFATTNING - ERFARENHETER

- Räddningstjänsten gör en mycket bra insats och räddar byggnaden närmast.
- Provsvar från SKL påvisade att det förekom brännbar vätska i ringa mängd i 3 av proverna. Enligt SKL,s utlåtandeskala Grad +2 vilket talat för att det förekommer brännbar vätska som bedöms vara av typen bensin.
- Larm i anläggningen (gärna direktkopplat till räddningstjänsten) skulle kunna begränsa denna typ av skador genom en tidig upptäckt.



Anledning till undersökningen: **Utreda brandorsaken**



Så här såg byggnaden ut innan branden



Detta mötte räddningstjänsten vid framkomst



Anledning till undersökningen: **Utreda brandorsaken**



Här var den nybyggda delen





Anledning till undersökningen: **Utreda brandorsaken**



Räddningsproblem,
Lång slangdragning



Datum
2014-05-06
Handläggare
AD
ID brandutredning
Larmnr :

Anledning till undersökningen: **Utreda brandorsaken**



Hunden söker bland
brandresterna efter
brännbarvätska.



Hunden markerade på 4
ställen där prov togs och
dessa skickades till SKL för
analys.

Räddningstjänstförbund
Masgårdsvägen 1



Alingsås och Vårgårda
Räddningstjänstförbund

UNDERSÖKNINGSPROTOKOLL BRANDUTREDNING

7

Datum
2014-05-06
Handläggare
AD
ID brandutredning
Larmnr :

Anledning till undersökningen: **Utreda brandorsaken**
