



Olycksutredning

Datum
2015-09-28
Handläggare
Peter Karlsson
Diarienummer
2015/746-309

Anledning till undersökningen:

Brand byggnad [redacted] **Filipstad**



Uppdragsgivare: Bergslagens Räddningstjänst
Uppdrag: Brandorsak, brandförlopp och erfarenhetsåterföring
Undersökningen utförd: 2015-06-15 Brandutredare Peter Karlsson
Bilagor:

Upplysningar om branden

Larmtid:	2015-06-05
Adress:	[redacted]
Olyckstyp:	Brand i byggnad
Objektstyp:	Villa
Startutrymme:	Vinden
Startföremål:	Skorsten i plåt
Brandorsak:	Värmeöverföring
Insatsrapport nr:	2015000598

Sammanfattning – Erfarenhet

Fastighetsägaren hade fått en anmärkning på en avtätning vid genomförning (skorstensrör) pannrumstaket 2015-03-06. Då det är oklart om detta har åtgärdats innan branden så förtydligar brandutredningen brandstartsplatsen.

Bergslagens Räddningstjänst

Peter Karlsson

Peter Karlsson
Brandutredare

Postadress:
Box 424
681 29 kristinehamn

Besöksadress:
Scheelegatan 1a
682 34 Filipstad

Telefon:
0550-63600
Direktnr:
0590-15216

Telefax:
0550-63600
Org nummer
222 000-0919

Bankgiro:
5159-2673
Postgiro:
100 78 12-9



Bild 1. Släckning pågår på framsidan av fastigheten.



Bild . Baksidan av fastigheten.



Bild 4. Röd pil markerar det skårstensrör som troligen är orsak till branden.



Bild 5. Röret har haft en kraftig värmepåverkan just vid genomförningen i taket mellan pannrummet och vindsvåningen.



Bild 4. På denna bild kan man tydligt se att taket till pannrummet är urbränt runt skortensröret



Bild 5. Dom röda pilarna visar kraftig urbränning av taket till pannrummet, den gula pilen visar hur bränd panelen är som ligger ovanför taket till pannrummet.



Bild. Tagen på baksidan av byggnaden, röd pil visar skorstensröret.



Bild. Ca: 5 meter mellan byggnaderna.

HÄNDELSE-/BRAND-/OLYCKS-FÖRLOPP

Före framkomst

Fastighetsägaren sitter i köket och ser hur det kommer vit rök på gårdsplanen på framsidan av sitt hus, när han går ut så ser han att det kommer upp rök vid taket runt skorstenen i plåt. Han försöker även att släcka med sin trädgårdsslang, men det händer ingenting men avslutar när han ser att det ger ingen släckverkan. När han öppnar dörren till pannrummet så ser han att det brinner vid taklisten, samt att det trycker ner rök runt innertaket.

Omfattning vid ankomst

Brand efter hela vinden samt på delar av andra våningsplanet, taket ramlar in i ett tidigt skede och därav brandspridning till andra våningsplanet.

Räddningstjänstens åtgärder

Vid våran framkomst blev inriktningen bara yttre släckning samt skyddande av intilliggande byggnader som stod väldigt nära [REDACTED], 5 till 7 meter från den brandhärjade byggnaden.

Styrkor från Filipstad, Hällefors samt Lesjöfors var på plats under räddningsarbetet. 3st. tankbilar körde i skytteltrafik för att trygga vattenförsörjningen.

Brandförlopp

Brand på hela vinden samt delar av övervåningen.

Skadeomfattning

Byggnaden blev totalskadad

Spridningsrisker

Spridningsrisk fanns till den gamla bostaden som låg 7 meter från [REDACTED], samt till ett av uthusen som låg 5 meter från den brandhärjade gården.

UNDERSÖKNING

Platsbeskrivning

Byggnaden är träbyggnad och upbyggd 1989 , den har en byggnadsyta av ca: 235 kvm.

Primärbrand

Vinden till pannrummet.

Brandorsak

Värmeöverföring från kaminröret.

Underlag och förutsättningar för utlåtandet

Besök på platsen

Samtal med fastighetsägaren

Samtal med Insatsledaren

SÄNDLISTA: MSB

BRANDUTREDARE: Peter Karlsson
Brandutredare / Insatsledare
Tel: 0590-15216
Mobil: 070-3163671
E-post: peter-a.karlsson@brt