

Förundersökning

**Brand i Tvättstuga Thomsons väg 30 D Malmö
2017-04-12**



Dan Persson

DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Dan Persson
Beställare:	Bertil Nilsson
Diarienummer:	1900.2017.01569
Händelse:	Branden/olyckan 2017-04-12, torsdag, klockan. 22:12 Insatsrapport

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
	2017-04-25	Förundersökning	DPN	ACN

Bilagor:

Insatsrapport: 2017/01870 (internt larmnummer) Bilaga 1

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson.

Beställning/uppdrag

Förundersökningen ska vara underlag till beslut om vidare utredning och eventuellt förslag till förbättringar.

Byggnad

Byggnaden är uppförd i början på 1970-talet som ett flerbostadshus. 2006 byggdes det om till studentboende. Byggnaden som är ett nio våningshus är beklätt utvändigt med tegel och invändigt med väggar av betong.

Beskrivning händelse

Brand i en tvättstuga (bild 1) på bottenplan där en av de boende upptäckte att det brann i en torktumlare (bild 2) och släckte branden med hjälp av en hink med vatten. I samband med släckningen larmades även SOS. Vid räddningstjänstens framkomst konstaterades att branden var släckt varpå de ventilerade ut röken från tvättstugan och trapphuset.

Beskrivning skador

Tvättstugan blev brandskadad främst i anslutning till torktumlaren och taket. Tvättstugan rökskadades.

Trolig orsak

Det har börjat brinna i anslutning till programverket till torktumlaren, troligen genom ett elektiskt fel vilket styrks av att brandskadorna (bild 2).

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Vid utredningen konstaterades att manöverluckan till rökluckan hade en felaktig nyckelöppning (bild 3), vilket påtalades för fastighetsägarens ombud på plats. Utredaren föreslår att utredningen skickas till Electrolux.

Malmö, 2017-04-24

*Dan Persson
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd*

Källhänvisning
Insatsrapport 2017/01870
Intervju med förvaltare,
Eget platsbesök 2017-04-13



Bild nr 1 tvättstugan.



Bild nr 2. Torktummlaren. Electrolux modell T4130.



Bild nr 3. Öppningsanordning till röklucka.