



JÖNKÖPINGS  
KOMMUN  
Räddningstjänsten

## UNDERSÖKNINGS PROTOKOLL

Dödsbrand i villa

████████████████████, Jönköpings kommun

Lördagen den 10 april 2010

SOS Alarms ärendenummer 16.938124.2

---

### Räddningstjänsten

**Postadress:** 551 89 Jönköping **Besöksadress:** Glansgatan 7

**Telefon:** 036-10 70 70 (direkt) **Telefax:** 036 – 71 29 44

**E-post:** fredric.jonssonmartin@jonkoping.se

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Dödsbrand i villa [REDACTED], Jönköpings kommun, Lördagen den 10 april 2010.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Fredric Jonsson, Räddningstjänsten i Jönköpings kommun, tillsammans med personal från polisens tekniska rotel. Granskad av brandmästare Christian Falk.

## **UPPLYSNINGAR OM HÄNDELSEN**

En granne hade observerat att husets persienner var ”mörka” på ett onaturligt sätt. Observation gjordes kvällen innan branden upptäcktes. Ytterligare ett vittne hade känt svag röklukt i området kvällen innan branden upptäcktes. [REDACTED] styrkans befäl kallades till platsen för konsultation med grannen och upptäcker relativt omgående att villan är rökfylld. Larm dras till styrkor från [REDACTED] och Jönköping. Vid inträngning med rökdykare hittas ingen person i första läget. Vid ett andra sök upptäcks en låst innerdörr, dörren bryts upp och en manskropp hittas i en säng. Mannen konstateras död och branden släcks.

## **UNDERSÖKNING**

Byggnaden är en villa från 70-talet med bjälklag i betong och fasadtegel. Mannen har enligt uppgift bott själv i byggnaden. Värmepannan var sönder och byggnaden värmdes upp med flertalet elvärmefläktar. I hela byggnaden fanns mycket lösöre, ölburkar, tidningar, påsar och skräp på golven. Värmefläktarna var placerade mitt i lagret med ”bråte” på golvet.

Den avlidna mannen låg på rygg i en säng i det låsta sovrummet på ovanvåningen. Branden hade spridit sig ner i golvet och det uppreglade bjälklaget som var spånfyllt ovanpå betongen. Branden utvecklades som en långsamt pyrande brand som delvis hade självslocknat.

Flera värmefläktar skickades till SKL för analys och en av dessa som var av äldre modell saknade överhettningsskydd och skulle kunna ha orsakat branden.

Någon brandvarnare återfanns inte i bostaden.

## **ERFARENHETER**

- En dödsbrand som kan ha berott på att en värmefläkt av äldre modell utan överhettningsskydd antänt bråte.
- Branden blev snabb ventilationskontrollerad och kan ha fortgått i närmare ett dygn innan branden upptäcktes.
- Den låsta innerdörren gör att suicid inte kan uteslutas som alternativ förklaring till branden.
- Brandspridningen var mycket intressant och visar vikten av att frilägga mycket för såväl utredning som för att förhindra återantändning.



Bild 1: Villan som brunnit. Mannen återfanns och branden har börjat i rummet innanför det markerade fönstret.

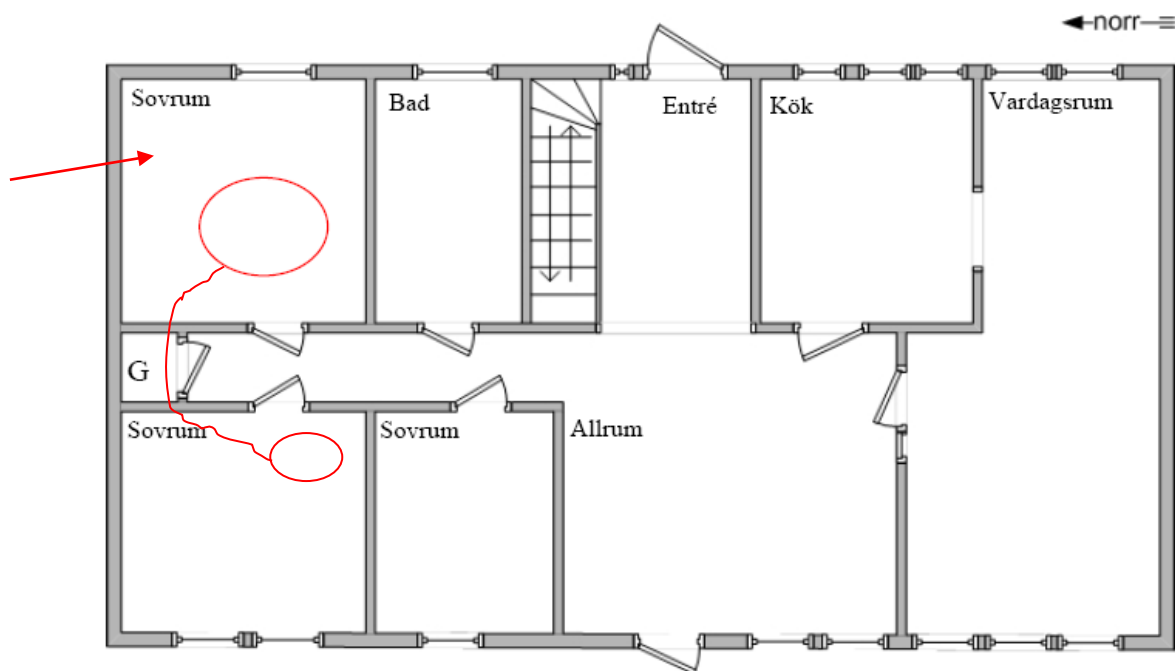


Bild 2: Schematisk skiss över övervåningen. Mannen anträffades och branden har börjat i sovrummet med pilen. Ytterligare en brandhärd i motstående sovrum fanns.



Bild 3: Tagen under släckningen. Mannen återfanns i sängen längst in i rummet. Branden bedöms ha startat på golvet i "bråte".



Bild 4: Samma rum efter friläggning. En bränning ses i golvet, se markering.





Bild 5. Samma rum med sängen och vissa möbler återplacerade efter rökning. Notera brandspridning in i väggen vid pilen.



Bild 6: Brandhärd i motsatta sovrummet.



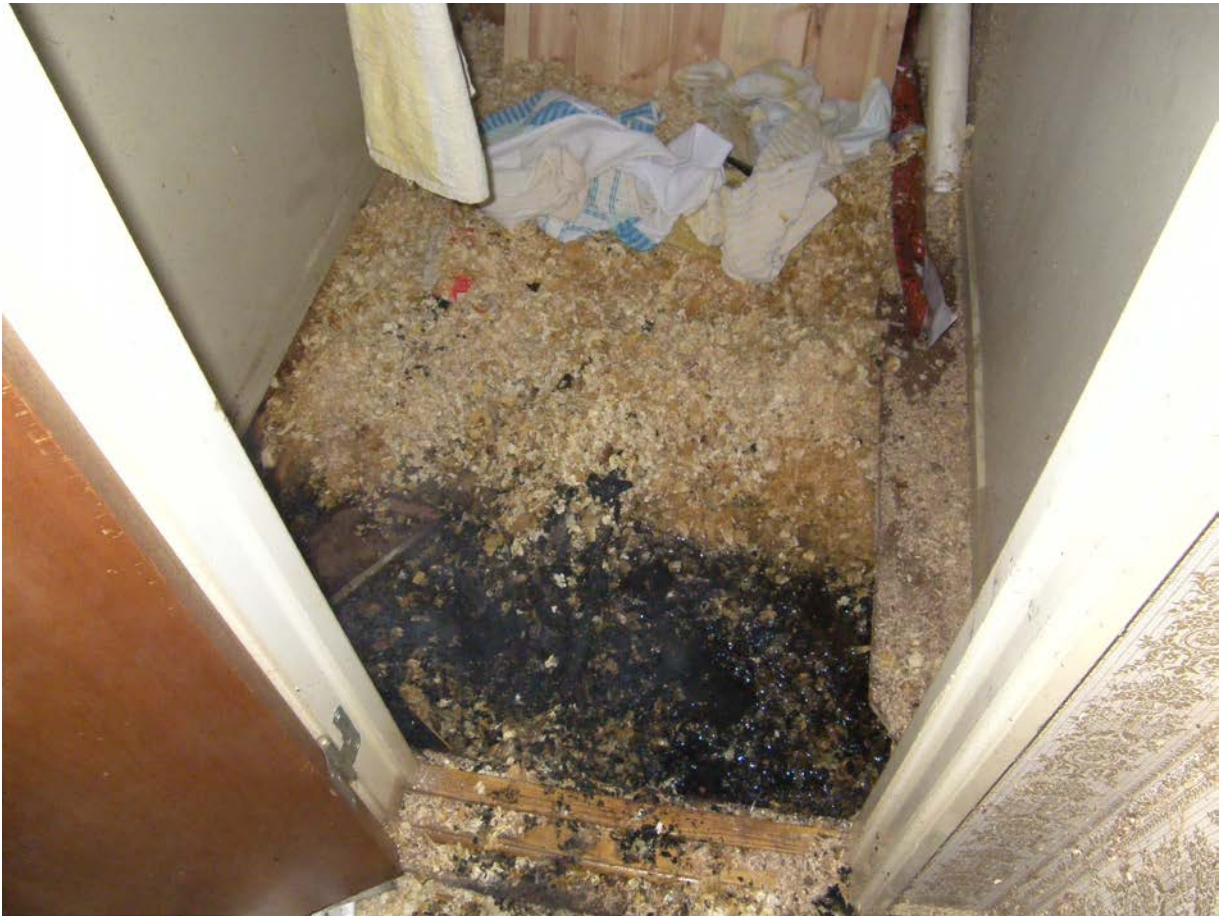


Bild 6: Brandspridning mellan rummen har skett via bjälklaget inne i en garderob.