



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Förundersökning

Brand i lägenhet [REDACTED] **Malmö**
2015-01-19



Bertil Nilsson

DOKUMENTINFORMATION

Ärende:	Förundersökning
Handläggare:	Bertil Nilsson
Beställare:	Bertil Nilsson
Diatienummer:	1900.2015.00299
Händelse: Branden/olyckan 2015-01-19, måndag, klockan. 08.01	

Version	Datum	Utgåva	Handläggare	Kvalitetsgranskare
	2012-02-12	Förundersökning	BLN	ACN

Bilagor:

Insatsrapport: 2015/00318. Bilaga 1

Polisrapport: 5000-K73476-15. Bilaga 2

Anledning till förundersökningen

Förundersökningen är utförd med syfte att vara underlag för sakkunnigutlåtande samt beslut om vidare utredning. Inom Räddningstjänsten Syd kan förundersökning vara en del av en olycksundersökning. Olycksundersökningar utförs enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778) och har bl a syftet att presentera en trolig orsak till olyckan, beskriva förloppet samt att presentera åtgärdsförslag för att försöka förebygga att en liknande olycka inträffar igen och om den skulle göra det, försöka mildra konsekvenserna.

Förundersökningen är beställd av processägare Bertil Nilsson.

Beställning/uppdrag

Underlag till vidare utredning.

Byggnad/Objekt/Händelse

Bostadsrättsförenings fastighet i nio våningar uppförd på 1960-talet. Byggnaden är uppförd i betongkonstruktion. Varje lägenhet är brandtekniskt avskild för att motstå brand i minst 60 minuter.

Beskrivning händelse

Strax innan klockan åtta på morgonen får hemtjänsten ett larm om att trygghetslarmet till personen i lägenheten inte fungerar. Personal från hemtjänsten skickas till platsen och tar sig in i lägenheten och när han kommer in märker han röklukt men ingen värme. Han öppnar dörren till sovrummet och ser att det brunnit men självslocknat och att rummet är helt täckt med sotflagor. Han hittar också den boende i lägenheten (kvinna) liggande i sängen, död. Räddningstjänst och ambulans larmas. Räddningstjänsten konstaterar att branden självslocknat och ambulanspersonalen bekräftar dödsfallet.

Trolig orsak

Orsaken har inte gått att bekräfta. Det som har brunnit är en rullator och på denna har troligen stått värmeljus. Detta bekräftas av att koppar till värmeljus hittas på golvet i anslutning till rullatorn. Brinnande plast från rullatorn har droppat ner på en matta som har fått mindre brandskador. De kraftiga sotskadorna bekräftar att det är plast med ofullständig förbränning som brunnit. Rummets dörr och fönster var stängda och inga brand/sotskador syns på utsidan av byggnaden. Det finns ingen el i anslutning till startplatsen för branden. Varför värmeljuset fanns på rullatorn och varit tända har inte kunnat förklaras. Vid undersökningen kunde ingen brandvarnare eller någon plats denna skulle suttit på upptäckas.

Vid samtal med hemtjänstpersonal framkom att kvinnana hade haft sitt senaste besök ca 21.00 på kvällen innan och i vanlig ordning lagt sig och även fått sömnmedel.

Utredarens reflektioner och förslag på vidare åtgärder/hantering

Återigen en brand hos en äldre människa med en tragisk utgång. Detta skulle kanske kunna förhindrats med ett brandlarm och trygghetslarm kopplat till bemannad central. Brandskyddet i lägenheten skulle minst ha en fungerande brandvarnare.

En diskussion om hur en portabel sprinkler skulle begränsat branden i detta fall. Kunskapen om hur dessa fungerar och hos vem de ska placeras bör föras inom Rsyds styrgrupp för "brand i bostäder".

Lund 2015-02-12

*Bertil Nilsson
Brandinspektör
Räddningstjänsten Syd*


Källhänvisning
Insatsrapport 2015/00318
Polisrapport: 5000-K73476-15.
Intervju med styrkeledare
Besök på plats tillsammans med polistekniker



Lägenhetsdörr utan synliga brand/rökskador



Dörr mot sovrums från entre´.

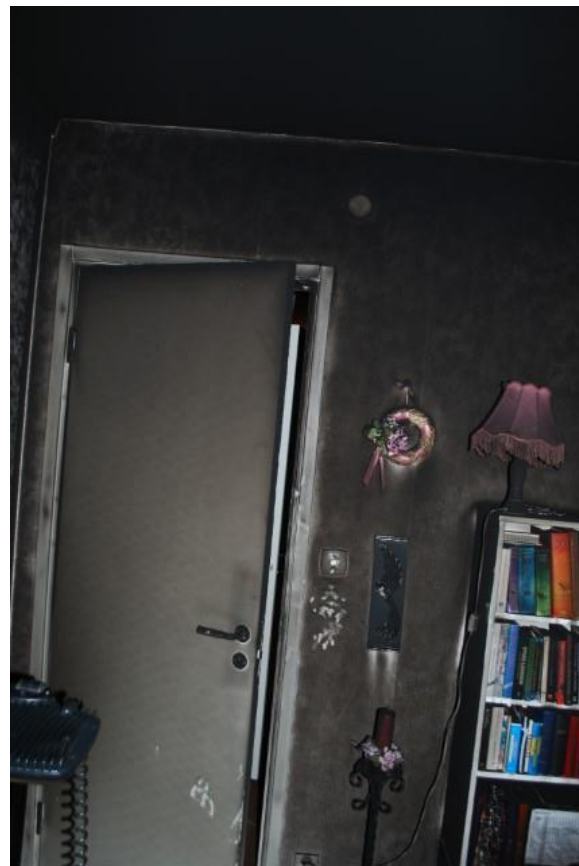

Från sovrums



Brandskadad rullator intill sängen.



Brandskador på matta i anslutning till sängen.