



Brand i trapphus 2018-09-21





Brand i trapphus 2018-09-21

Förutsättningar

- Trevåningshus i betong och tegel
- Uppreglad gipsvägg mellan trapphus/hall och trappa upp till lägenheten.
- De invändiga dörrarna var stängda i fallkolven.
- Verksamhet (pizzeria) i bottenplan, lägenhet i etage på plan 2+3. Tvättstuga etc i källaren. Mindre övernattningsrum (se foto) vid trapphuset.
- Sen kväll och oklart om det är en eller två lägenheter i huset.

Inledande händelseförlopp

- Larm inkommer 21.59 via polispatrull som observerat röken
- Förlarm 22.00, huvudlarm 22.01, brand i byggnad, hotell/vård, N20
- Räddningsenhet 7010 först framme kl. 22.05, påbörjar släckning av brand i trapphuset
- Ledningsenhet 7180 framme strax efter 7010, blir räddningsledare
- Ingen rök i verksamheten i bottenplan, däremot mörka rutor på plan 2 och 3, ficklampa ger vid OBBO att det är igensotat inifrån
- Inledande order från 7180 är livräddning i lägenheten genom rökdykning



Brand i trapphus 2018-09-21



Utvändigt foto av dörren till trapphuset. Stege restes för att ha ytterligare reträttväg ut.

Övernattningsrummets fönster (bakom stegen)



Den uppreglade gipsväggen till trappan upp mot lägenheten. Väggen brann av i brandförloppet.

Denna dörr var stängd under branden.



Brand i trapphus 2018-09-21



Dörren ned till källaren. Kraftigt brandpåverkad men nere i källaren syntes knappt spår av brand.

Dörren till övernattningsrummet.



Brand i trapphus 2018-09-21

Erfarenheter

- Förhållandevis enkel byggnad med trapphus, lägenhet och verksamhet. Inga dolda utrymmen eller luftspalter.
- Tidig släckinsats på branden begränsar spridningen, riskminimerar och ger bättre förutsättningar för livräddning.
- Fläkt användes inte för att ventilera eftersom vi i tidigt skede inte visste konstruktionen på huset.
- Bra att ropa ut vad som händer och förberedande order öppet via RAPS för kännedom till ankommande styrkor samt SOS/RCB.
- En enkel vägg med två skivor gips höll emot branden tillräckligt för att förhindra större spridning till lägenheten på andra våning.
- Dörrar var ordentligt kolade i trät men höll emot lika bra som gipsväggarna. Det var dock inte långt kvar innan branden kommit igenom.



Brand i trapphus 2018-09-21

Erfarenheter fortsättning

- Även mindre trapphus ska ha begränsad mängd brännbart material. Frånvaron av mängder brännbart material gjorde att branden inte blev mer intensiv än vad den blev.
- Huvudlarm blev N20 hotell/vård vilket gav mycket styrkor tidigt. Detta var bra eftersom lägenheten visade sig vara i etage = större yta än "normal" lägenhet.
- Restvärdeledare kom till platsen vilket underlättade arbetet med hyresgäst och fastighetsägare.
- Det gavs tydlig order att inte röra för mycket i brandrester för att underlätta polisens tekniska undersökning. Detta visade sig i efterhand mycket nyttigt.
- Befäl bör knacka på väggar m.m. med hammare/motsv för att utvärdera husets konstruktion - på så vis skapa bättre beslutsunderlag för fortsatt insats.
- Alltid en bedömning om fläkt ska användas; risk för långvarig insats med konstruktionsbrand gentemot bättre miljö vid livräddning.