



Datum
2025-02-14

Diarienummer
2025-000227

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Johan Karlelid


Verksamhetssamordnare/Brandingenjör

Telefon: 010-1102517

Epost: johan.karlelid@sorf.se

Olycksutredning**Brand i byggnad, [REDACTED], Simrishamn.**

Händelsen inträffade	2025-02-08
SOS ärendenummer	20.8940033.2
Räddningstjänsten händelsenummer	G2025.015477
Polisens diarienummer	5000K-148909-25

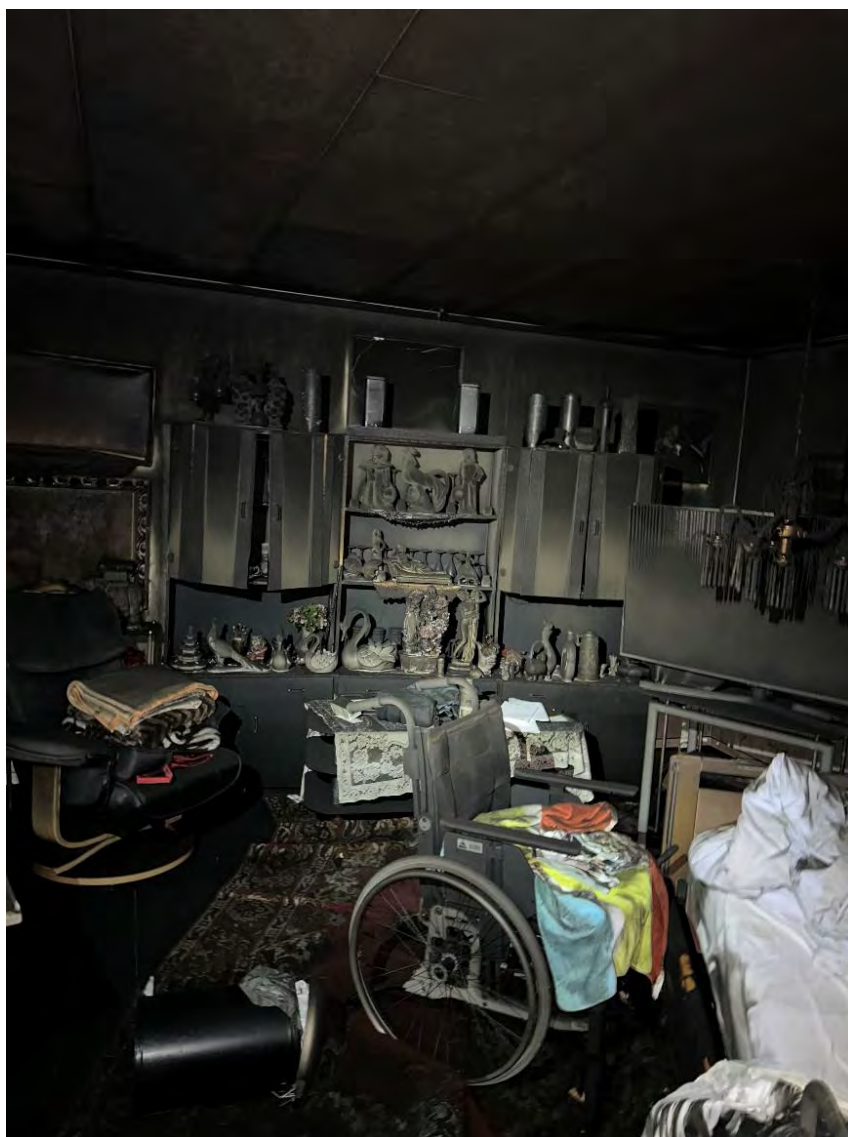

Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	E-post:	Bankgiro	Organisationsnr
SÖRF						
Metallgatan 2	010-110 25 00	010-110 25 09	www.sorf.se	raddningstjansten.sorf@sorf.se	671-3960	222000-1149
271 39 YSTAD						

Anledning till utredning

Med anledning av dödsbranden görs en olycksutredning.

Typ av utredning (kan vara en eller flera):

- ☒ Utredning vid dödsbrand
- ☐ Utredning och insatsutvärdering
- ☐ Insatsutvärdering
- ☐ Ytterligare undersökning enligt 4 § i MSBFS 2021:5

Bakgrund

Olycksutredningen utförs enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 10§ där det anges att en räddningsinsats efter den är avslutad ska undersökas för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.

MSBFS 2021:5 innehåller bestämmelser om vad kommunernas undersökningsrapporter enligt 3 kap. 10 § tredje stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska innehålla, och om hur de ska skickas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Syfte och mål

Målet är att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan samt olycksförloppet.

Syftet är att lära och ta vara på erfarenheter från händelser. Erfarenheter som sedan kan användas för att se förbättra rutiner, kunskap eller arbetssätt.

Frågeställning och avgränsning

Frågeställningar:

- Orsak till branden?
- Hur var förloppet och varför slocknade den?
- Vad kunde ha hänt?

Avgränsning:

- Utredningen belyste ej insatsens genomförande eller räddningstjänsten eller andras agerande.

Metod

Insamling av uppgifter har skett genom:

- Granskning av händelserapport med tillhörande foton
- Samtal med insatt personal
- Samtal med hemtjänst som var där på dagen (tillika inringare)
- Platsbesök

Beskrivning av byggnaden och dess omgivning

Beskrivning av omgivningen



Figur 1 Kartvy google maps. Röd punkt markerar



Figur 2 Lantmäteriet.

Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	E-post:	Bankgiro	Organisationsnr
SÖRF						
Metallgatan 2	010-110 25 00	010-110 25 09	www.sorf.se	raddningstjansten.sorf@sorf.se	671-3960	222000-1149
271 39 YSTAD						



Figur 3 Entré till ■ närmast i bild



Figur 4 Baksida med uterum på ■ närmast i bild.

Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	E-post:	Bankgiro	Organisationsnr
SÖRF						
Metallgatan 2	010-110 25 00	010-110 25 09	www.sorf.se	raddningstjansten.sorf@sorf.se	671-3960	222000-1149
271 39 YSTAD						

Beskrivning av byggnaden

Bostadsrätt i ett parhus. Bostad i 1 och ½ plan. Träkonstruktion och inga synliga brister i det byggnadstekniska brandskyddet noterades.

Beskrivning av det befintliga brandskyddet

Det fanns ingen brandvarnare, brandfilt eller brandsläckare någonstans i bostaden. Separat ventilation för respektive bostad.

Brandteknisk avskiljning av vind kontrollerades ej i det aktuella fallet.

Övriga omständigheter

Mitt på ljusa dagen.

Personen som bodde i huset hade hemtjänst samt trygghetslarm som vanligtvis nyttjades (enligt uppgifter från hemtjänstens personal). Vid den aktuella dagen hade larmet aldrig aktiverats.

Beskrivning av händelsen och räddningsinsatsen

Brandens omfattning vid upptäckt

Hemtjänst på plats vid ca kl. 14 upptäcker svart rök som väller ut när personalen öppnar ytterdörren. Röken försvinner ganska omgående.

Tidigare på dagen har personal varit där kl. 10 och gjort mackor åt brukaren. (dessa återfanns vid sängbordet oätta). Personalen, som även bodde i närheten var hemma i sin egen bostad vid kl. 13 och kände då en viss röklukt, men kunde ej lokalisera denna.

Tidsförlopp

Första larm till SOS	Förlarm Räddningstjänst	Huvudlarm Räddningstjänst	Första enhet på plats	Avslut Räddningsinsats
Kl. 14:03:03	14:04:15	14:05:02	14:13:22	15:17

Tiderna är hämtade från uppgifter från räddningstjänstens verksamhetssystem samt SOS Alarm.

Brandens omfattning vid räddningstjänstens ankomst

När första räddningsenhet har anlänt till platsen konstateras att man inte finner någon brand. Ytterdörren står öppen, personer finns på plats och det är ingen rök i bostaden. Två brandmän går in och finner en sottäckt livlös person i sängen.

Räddningstjänstens åtgärder

Den livlösa personen får ligga kvar i sängen (på uppmaning av Polis) och bostaden kontrolleras för ev. glöd eller brandspridning. Man finner ingen spridning alls. Man rapporterar att temperaturerna i väggar och tak är låga (35-50 grader) och att branden verkar ha självslucknat. Därefter avslutas räddningsinsats och ärendet lämnas till polispatrull.

Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	E-post:	Bankgiro	Organisationsnr
SÖRF Metallgatan 2 271 39 YSTAD	010-110 25 00	010-110 25 09	www.sorf.se	raddningstjansten.sorf@sorf.se	671-3960	222000-1149

Faktiska brand- och rökskador

Här beskrivs de faktiska brand- respektive rökskadorna.

Brandskador

Återfanns i köket vardagsrummet och i synnerhet den soffa som fanns i anslutning till sängen som var placerad i kök/ vardagsrummet. Störst brandpåverkan anses vara i den vänstra delen av soffan, närmast ytterväggen. Där har stoppning vid sits och ryggstödet brunnit bort.



Figur 5 Soffa som var placerad framför köksmöblemang. Uterum till vänster i bild. Fotot är taget från platsen där sängen stod.

Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	E-post:	Bankgiro	Organisationsnr
SÖRF Metallgatan 2 271 39 YSTAD	010-110 25 00	010-110 25 09	www.sorf.se	raddningstjansten.sorf@sorf.se	671-3960	222000-1149



Figur 6 Soffan mitt i bild och uterummet syns i bakgrunden. Dörren ut har varit stängd hela tiden. Till vänster syns platsen där sängen stod (ej sotbelagd).

Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	E-post:	Bankgiro	Organisationsnr
SÖRF						
Metallgatan 2	010-110 25 00	010-110 25 09	www.sorf.se	raddningstjansten.sorf@sorf.se	671-3960	222000-1149
271 39 YSTAD						



Figur 7 Soffan till vänster i bild och sängen (förflyttad), kan anas till höger i bild. Den har stått med huvudänden mot soffan och parallellt med väggen mot uterummet. Avstånd mellan säng och soffa är ca 90 cm (dörrens bredd). I bakgrunden syns ytterdörren som är öppen. Bilden är tagen från uterummet

Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	E-post:	Bankgiro	Organisationsnr
SÖRF						
Metallgatan 2	010-110 25 00	010-110 25 09	www.sorf.se	raddningstjansten.sorf@sorf.se	671-3960	222000-1149
271 39 YSTAD						




Figur 8 Sängen som nu är flyttad har stått placerad parallellt med fönstret som syns i bilden. Huvudänden har varit i linje med öppningen till uterummet som syns till höger i bild.

Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	E-post:	Bankgiro	Organisationsnr
SÖRF						
Metallgatan 2	010-110 25 00	010-110 25 09	www.sorf.se	raddningstjansten.sorf@sorf.se	671-3960	222000-1149
271 39 YSTAD						

Rökskador

Återfanns i mycket stor omfattning på i stort sett hela huset förutom tvättstuga och klädkammaren på ovanvåning (där dörrarna varit helt stängda).

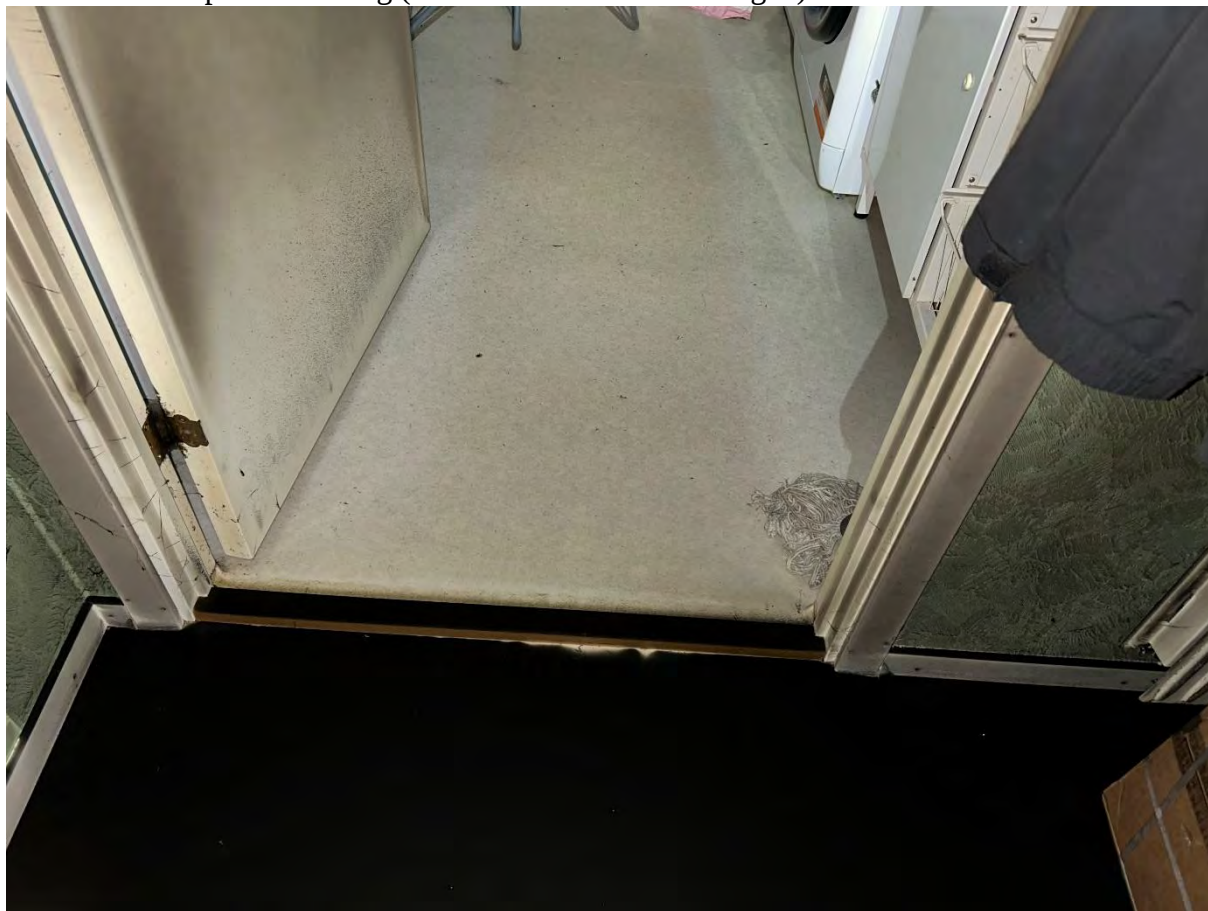

Figur 9 Fotot visar tvättstugan som är helt opåverkad. Fotot är taget från hallen.

Faktiska personskador

En person påträffades avliden i sin säng i anslutning till branden, tillsynes omkommen till följd av röken från branden. Vidare rättsmedicinsk utredning sker och SÖRF får återkoppling om det var så att personen ej omkom som en följd av branden.

Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	E-post:	Bankgiro	Organisationsnr
SÖRF Metallgatan 2 271 39 YSTAD	010-110 25 00	010-110 25 09	www.sorf.se	raddningstjansten.sorf@sorf.se	671-3960	222000-1149

Var och hur branden uppstod

Den troliga brandstarten är i en soffa i anslutning till det kombinerade kök-/vardagsrummet. Soffan var placerad ca 0,9 meter ifrån en säng där personen återfanns. Trolig brandstart är till följd av en cigarettfimp som antänder något på soffan. Personen var känd rökare och hade sitt askfat och cigaretter i soffan enligt uppgifter från hemtjänsten. Han brukade sitta i rullstolen riktad mot uterummet och röka.

Vid soffan fanns enligt uppgifter från hemtjänsten (och som även bekräftades vid utredning) kläder, [REDACTED] samt cigaretter och askfat.¹

Att soffan är platsen för brandstart och att det involverat en cigarett som brandstiftare är fastlagt. Det finns inget annat rimligt som skulle påvisa att så inte har varit fallet. Vad en fimp i första skedet antänt går inte att säkerställa utom rimlig tvivel.

Gällande tidpunkten för brandstart går det ej att säga med säkerhet. Den har mest troligt startat närmare kl 10 än kl 14 med hänsyn till att branden ska ha självslocknat och uppvisat låga temperaturer på väggarna vid räddningstjänsten framkomst.

Brandförloppet

Efter att något material i soffan antänds så har branden spridit sig till att innefatta skumgummistoppningen i vänstra delen av soffan, ryggstödet på soffan samt köksfönstrets gardiner och delar av ett hyllplan (i anslutning till soffan) med oklart innehåll. Den kraftiga rök- och värmeproduktionen tros vara en följd av soffans material som ger upphov till stor effektutveckling och en stor mängd svart rök och sot som täcker hela bostaden. Det syns att inventarier i köket och vardagsrummet som är av plast och i midjehöjd har smält till följd av värmepåverkan från rökens värme². Då alla större tillflöden av luft är stängda (ytterdörrar och fönster) samt att ingen fönsterruta har gått sönder i kök eller vardagsrum så konstateras att erforderlig mängd syre ej kan ha nått branden som senare självslocknar. Branden har således varit ventilationskontrollerad. Detta styrks även av att vid räddningstjänstens ankomst hittar man inga bränder eller glödande föremål och ingen rök.

Det återfanns begynnande sprickor i både fönster till köket, vardagsrummet och i dörren till uterummet, vilka alla är närmast branden.

Mot bakgrund av tillgången till brännbart material och den stora brandbelastningen i brandutrymmet får det anses vara en tillfällighet som gjort att branden självslocknat. Troligen var det kombinationen av för lite tillgängligt syre och högenergirik soff-stopppning samt att branden tidigt involverat denna, som gav upphov till ett snabbt och rökkraftigt förlopp utan övertändning eller krossade rutor. Skulle ett så likt brandscenario som möjligt återskapas kan mycket väl förloppet blivit annorlunda. Utfallet får anses vara till följd av tillfälligheter.

¹ Se bildebilaga

² Se bildebilaga

Risk för brand- och rökspridning

Följande resonemang och bedömning görs med utgångspunkt från vad som skulle hänt om branden inte hade självslocknat av vad som får anses vara tillfälliga omständigheter.

Det går ej att utesluta att brandspridning till angränsande bostad hade kunnat ske givet att förloppet kan ha berott på tillfälliga omständigheter.

Det går ej att utesluta att rökspridning till angränsande bostad hade kunnat ske givet att förloppet kan ha berott på tillfälliga omständigheter.

Samlad bedömning

Risk för brandspridning till angränsande bostad **kan inte uteslutas enligt resonemangen ovan.**

Risk för rökspridning till angränsande bostad **kan inte uteslutas enligt resonemangen ovan.**

Analys av det som SÖRF bedömer viktigt för lokalt eller nationellt lärande

Återigen blir individanpassat brandskydd en viktig aspekt att lyfta. Den avlidne hade beviljad hemtjänst, konstaterat dålig rörlighet och var rökare. I kombination med att bostaden saknade brandvarnare och att personen till synes ej kunde utrymma själv, så är händelsen ytterligare ett tragiskt kvitto på att det personliga brandskyddet behöver bli en mer självklar bild hos den äldre befolkningen och hos omsorgsförvaltningar.

Räddningstjänsten hade kunnat fånga upp individen och riskerna i bostaden inom ramen för exempelvis ett hembesök.

Omsorgsförvaltningen hade kunnat fånga upp bristen på brandvarnare samt oförmågan att sätta sig själv i säkerhet, inom ramen för handläggning av beviljad hemtjänst. Likaså hade riskbeteendet som utgör rökning kunnat fångas upp.

Underlag för utredningen

Räddningstjänstens händelserapport, SOS ärenderapport, räddningstjänstens fotografier, platsbesök samt intervjuer av inringare samt insatt personal.

Utredare

Utredningen har gjorts av Johan Karlelid.


Johan är brandingenjör och utbildad inom kvalificerad brandutredningsmetodik, med erfarenhet inom kommunal räddningstjänst som räddningsledare och utredare, arbete med byggnadstekniskt brandskydd samt tillsyn- och tillståndshandläggning.

Ystad 2025-02-14

Johan Karlelid
Verksamhetssamordnare/Brandingenjör
Telefon: 010-1102517
Epost: johan.karlelid@sorf.se

Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	E-post:	Bankgiro	Organisationsnr
SÖRF Metallgatan 2 271 39 YSTAD	010-110 25 00	010-110 25 09	www.sorf.se	raddningstjansten.sorf@sorf.se	671-3960	222000-1149

Bildbilaga

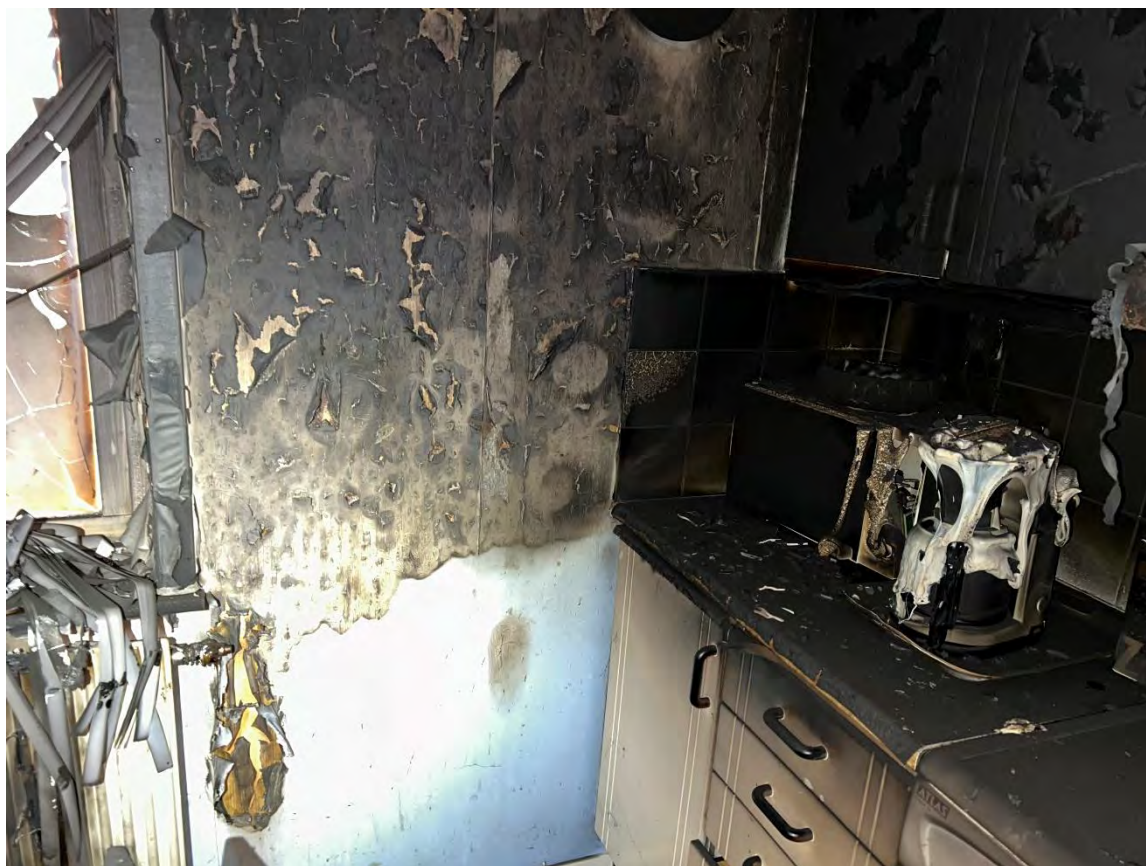

Figur 10 Värme påverkan på plasten på kaffebyggaren. Höger i bild.



Figur 11 Kläder, lakan, ■■■ mm. i anslutning till soffans ena sida. Motsatt sida från brandstarten.

Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	E-post:	Bankgiro	Organisationsnr
SÖRF						
Metallgatan 2	010-110 25 00	010-110 25 09	www.sorf.se	raddningstjansten.sorf@sorf.se	671-3960	222000-1149
271 39 YSTAD						