



ÖRNSKÖLDSEVIKS KOMMUN
Räddningstjänsten



Brandundersökning

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Händelse Brand i byggnad, Lägenhet

Plats Örnsköldsvik



Avdelning, handläggare, tfn, e-post

Räddningstjänsten

Håkan Wikman 0660-787 55

hakan.wikman@ornskoldsvik.se

Datum

2025-03-10

Beteckning

Dokumentinformation

SOS ärendenummer: 11.10452822.2
Insatsrapportnummer G2025.003888
Datum och tid för olyckan 2025-01-09 16:33
Plats för olyckan
Typ av olycka Brand i byggnad
Primärbrandplats Vardagsrum
Brandorsak Sannolik glöd från cigarett.
Utredningen utförd av Håkan Wikman
Avgränsning Räddningstjänstens insats utreds ej.

Dokumentets historia

Upprättad/ Reviderad: 2025-03-10	Upprättad/ Reviderad av: Brandinspektör Håkan Wikman	Godkänd av: Räddningschef Johannes Wedin
--	---	---

Avdelning, handläggare, tfn, e-post

Räddningstjänsten

Håkan Wikman 0660-787 55

hakan.wikman@ornskoldsvik.se

Datum

2025-03-10

Beteckning

Innehåll

Inledning	4
Uppdrag.....	4
Datainsamling och metod.....	4
Återföring av slutsatser och rekommendationer.....	4
Utredande organisationer	4
Utförare av undersökningen	4
Händelseförlopp	5
Larmbehandling	5
Larmade resurser	5
Innan räddningstjänsts framkomst.....	5
Framkörning/framkomst.....	5
Beslut.....	5
Utförande av insats.....	5
Avslutande av räddningstjänstens insats	6
Undersökning	7
Fastigheten	7
Platsundersökning	8
Bakomliggande orsaker:.....	8
Direkta orsaker:	9

Avdelning, handläggare, tfn, e-post

Räddningstjänsten

Håkan Wikman 0660-787 55

hakan.wikman@ornskoldsvik.se

Datum

2025-03-10

Beteckning

Inledning

2025-01-09 inträffar en brand i en lägenhet på [REDACTED].

Uppdrag

Enligt 10§ 3 kap. Lag (SSFS 2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen se till att olyckan undersöks för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen genomförts. Denna rapport utgör redovisning av sådan undersökning.

Denna rapport delges:

- Avdelningen för räddningstjänst och kommunal alarmeringscentral
- Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Datainsamling och metod

Brandundersökning sker på brandplats. Intervju med räddningspersonal. Därefter har utredaren analyserat de data som tagits fram.

Återföring av slutsatser och rekommendationer

Efter slutförd undersökning skickas rapporten till räddningschef för räddningstjänsten, samt till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Utredande organisationer

Räddningstjänsten Örnsköldsvik

Utförare av undersökningen

Håkan Wikman Brandinspektör/olycksutredare

Avdelning, handläggare, tfn, e-post

Räddningstjänsten

Håkan Wikman 0660-787 55

hakan.wikman@ornskoldsvik.se

Datum

2025-03-10

Beteckning

Händelseförlopp

Larmbehandling

16:34 Telefonsamtal till SOS
16:35 Larm till räddningstjänst
16:50 Första enhet på plats

Larmade resurser

6080 räddningsledning Örnsköldsvik heltid
6010 basbil
6030 höjdfordon
6140 tankbil

6210 basbil Örnsköldsvik RIB
6067 Rökskyddsenhet

Innan räddningstjänsts framkomst

En eller flera personer uppmärksammar att det brinner i en lägenhet genom att man hör hur en person skriker och att en brandvarnare ljuder. Flera personer larmar SOS.

En polispatrull befinner sig på [REDACTED] i ett annat ärende. De är första enhet på plats strax efter larmet. Polisen börjar att utrymma trapphuset och samtliga lägenheter. Dörren till den branddrabbade i lägenheten är inte låst, så en polis tar sig in i hallen ca 2-3 meter. Därefter blir det för mycket rök och hen måste backa ut i trapphuset.

Framkörning/framkomst

Under framkörningen informerar SOS via totalinformation om larmsamtalet och läget. Även polisen informerar om läget på plats och de arbetsuppgifter dom gör. Larm- och ledningsbefälet (LLB) ringer personen som är skriven på lägenheten under räddningstjänstens framkörning, man får inget svar.

Räddningsledare beslutar att livräddning genom rökdykning ska ske, samt att säkerställa att trapphuset blir rökfritt och att det är tomt på personer. Rökdykarna gör sig klar med lufttuber på.

Vid framkomst möter polisen upp och visar till aktuell lägenhet.

Beslut

Beslut att säkra trapphuset via ventilering med PPV-fläkt, samt livräddning via rökdykning i lägenheten.

Utförande av insats

I trapphuset är det mindre mängd rök pga. att lägenhetsdörren har varit öppen under en kort stund när polisen utförde livräddningsförsök lägenheten. Rökdykare tar sig till aktuell lägenhet som ligger ett halvplan upp (plan 1) från entrédörren. Uppgiften är i första hand livräddning av person-/er.

Avdelning, handläggare, tfn, e-post

Räddningstjänsten

Håkan Wikman 0660-787 55

hakan.wikman@ornskoldsvik.se

Datum

2025-03-10

Beteckning

Rökdykarna öppnar dörren och påbörjar rökdykning med ventilation i ryggen och avancerar fram i hallen, man konstaterar att branden är i vardagsrummet. Rökdykarna hittar en person som sitter på golvet [REDACTED] och är svårt bränd, man kan konstatera att personen är avliden. Man släcker lågorna/glöden som nu är liten och lokaliserad till startområdet vid soffan, samtidigt som man ventilerar ut röken genom att krossa ett fönster i balkongdörren på grund av att den inte gick att öppna. Man öppnar även upp fönster i övriga lägenheten. Kontroll och avsök av resterande utrymmen sker i lägenheten, man hittar inga fler personer. Ambulanspersonalen går nu in och kontrollerar den avlidna personen. Ledningen på plats kommer överens om att ambulans ombesörjer transport till bårhus.

Avslutande av räddningstjänstens insats

Alla boende i trappuppgången har informerats om branden och att kontroll sker av respektive lägenhet angående röklukt.

Restvärdesledare och vaktbolag finns på plats, man går igenom händelsen och objektet för att besluta om initiala åtgärder. Beslutet blir att saneringsbolag städar trapphus, sätter igen fönster och installerar joniseringsutrustning.

Avslut sker till representant från fastighetsbolaget, vaktbolaget kontrollerar brandplatsen med jämna mellanrum under kvällen och natten. Polisen spärrar av platsen för teknisk undersökning.



Avdelning, handläggare, tfn, e-post

Räddningstjänsten

Håkan Wikman 0660-787 55

hakan.wikman@ornskoldsvik.se

Datum

2025-03-10

Beteckning

Undersökning

Fastigheten

Nybyggnadsår för fastigheten är 1956, till- och ombyggnadsår är 2016. Fastigheten har flera huskroppar med lägenheter, i varje huskropp finns ett centralt trapphus med fönster på varje våning. Fastigheten är byggd i motsvarande brandklass BR1, där varje lägenhet är en egen brandcell. Bjälklag och väggar är byggda i betong med fasad av tegel, samt takkonstruktion av trä med plåttak. Källaren är byggd i betong. Aktuell lägenhet ligger på våning ett.



Aktuell Fastighet

Bild: Google maps



Aktuell lägenhet från baksidan

Bild: Google maps

Postadress

Vikingagatan 34
SE-891 50 Örnsköldsvik
Org.nr 212000-2445
www.ornskoldsvik.se

Besöksadress

Vikingagatan 34
Förvaltningens e-postadress
raddningstjansten@ornskoldsvik.se

Telefon

0660-787 50 vx
Fax
0660-787 70

Postgiro

12 58 90-4
Bankgiro
188-4774

Avdelning, handläggare, tfn, e-post

Räddningstjänsten

Håkan Wikman 0660-787 55

hakan.wikman@ornskoldsvik.se

Datum

2025-03-10

Beteckning

Platsundersökning

Undersökning gjordes på brandplatsen den 2025-01-13 av räddningstjänstens brandutredare och polisens tekniker. Lägenheten är kraftigt rök- och sotskadad. Vardagsrummet där primärbrandplatsen är belägen är kraftigt brandskadad på del av golv, väggar, tak och delvis på möbler. Mängden brännbart material är normalt för en lägenhet.

Bakomliggande orsaker:

Primärbrandområdet kan fastställas till vardagsrummet, närmare bestämt i hörnområdet till vänster direkt efter dörröppningen. I området finns en byrå som står i hörnet, en sittpuff med lock, en soffa, en pall som har använts som avställningsyta för ex. askfat, samt en hel del övrigt material både på golv, byrån och på puffen. Det finns två lamparmaturer av högre modell, samt grenuttag med sladd som var kopplad till en förlängningssladd som i sin tur var kopplad till ett vägguttag i ett angränsande rum. Vid undersökningen hittades även en flaska innehållande alkohol med skadad eller öppen kork.

Man ser ett tydligt brand-V som utgår från golvområdet upp i rumshörnet och vidare under taket. Branden har avgivit kraftig värme och lågor i närområdet upp efter väggar och tak. En övertändning har därefter skett i vardagsrummet med kraftig värme till midjehöjd. Tapeter tavlor och övrig inredning har brand- och/eller värmeskador. Därefter har branden falnat och till sist återstår endast mindre lågor/glöd. Det beror på att syretillförseln blivit för låg, delvis på grund av att inga fönster har gått sönder av branden. Övriga utrymmen i lägenheten har värme-, rök- och sotskador.



Primärbrandområde



Postadress

Vikingagatan 34
SE-891 50 Örnsköldsvik
Org.nr 212000-2445
www.ornskoldsvik.se

Besöksadress

Vikingagatan 34
Förvaltningens e-postadress
raddningstjansten@ornskoldsvik.se

Telefon

0660-787 50 vx
Fax
0660-787 70

Postgiro

12 58 90-4
Bankgiro
188-4774

Avdelning, handläggare, tfn, e-post

Räddningstjänsten


Håkan Wikman 0660-787 55

hakan.wikman@ornskoldsvik.se

Datum

2025-03-10

Beteckning

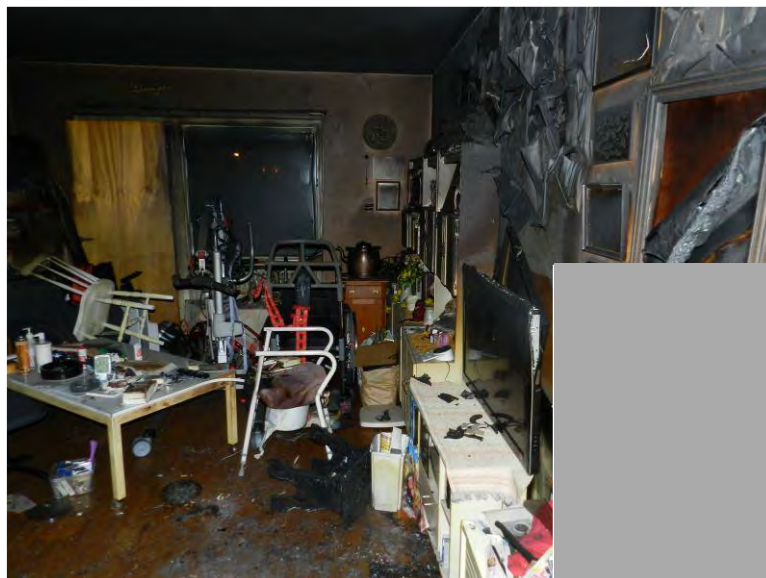

Direkta orsaker:

Bedömningen är att branden troligen har startat på eller under pallen som användes som avställningsyta. Pallen har kraftiga brandskador både på ovansida och undersida, samt kraftiga brandskador på trägolvet under förmodad plats för pallen. Branden har fått vidare spridning via övrigt brännbart material både på golv och på avställningsytor på möbler, samt möblerna i sig själv.

Brandorsaken går inte med säkerhet att fastställa, men sannolikt har branden startat genom glöd från cigarett. Bla. har askfatet stått på pallen, tillsammans med en flaska med alkohol, och troligen annat brännbart material. Runt pallen på golvet finns brännbart material som papper/tidningar, plast, textilier osv. Spår av alkohol finns i materialprov som tagits på golvet under förmodad plats för pallen. Alkoholen kan då ha haft en främjande del i brandförloppet.

Det går dock inte att helt utesluta en elrelaterad brandorsak då elsladd och en sönderbränd grenkontakt fanns i brandområdet, möjliga orsaker kan då vara.

- Tekniskt fel i grenkontakt.
- Spilld alkohol i grenkontakten.

Jag utesluter lamparmaturerna som brandstiftare då de inte har påverkat den förmodade primärbrandplatsen.



Avdelning, handläggare, tfn, e-post

Räddningstjänsten

Håkan Wikman 0660-787 55

hakan.wikman@ornskoldsvik.se

Datum

2025-03-10

Beteckning

10 (10)



Primärbrandplats



Förmodad brandstart, kraftiga brandskador i golv och på pall.



Golvet har kraftiga brandskador under pallen



Pallen har kraftiga brandskador på ovalsida



Pallen har kraftiga brandskador på undersida

Postadress

Vikingagatan 34
SE-891 50 Örnsköldsvik
Org.nr 212000-2445
www.ornskoldsvik.se

Besöksadress

Vikingagatan 34
Förvaltningens e-postadress
raddningstjansten@ornskoldsvik.se

Telefon

0660-787 50 vx
Fax
0660-787 70

Postgiro

12 58 90-4
Bankgiro
188-4774