



Datum
2025-02-24

Diarienummer
2025-000230

Sydöstra Skånes Räddningstjänstförbund

Johan Karlelid

Verksamhetssamordnare/Brandingenjör

Telefon: 010-1102517

Epost: johan.karlelid@sorf.se

Olycksutredning**Brand i byggnad, [REDACTED], Ystad.**

Händelsen inträffade 2025-02-09

SOS ärendenummer 20.8941662.2

Räddningstjänsten händelsenummer G2025.015882

Polisens diarienummer 5000-K 151463-25



Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	E-post:	Bankgiro	Organisationsnr
SÖRF Metallgatan 2 271 39 YSTAD	010-110 25 00	010-110 25 09	www.sorf.se	raddningstjansten.sorf@sorf.se	671-3960	222000-1149

Anledning till utredning

Med anledning av dödsbranden görs en olycksutredning.

Typ av utredning (kan vara en eller flera):

- ☒ Utredning vid dödsbrand
- ☐ Utredning och insatsutvärdering
- ☐ Insatsutvärdering
- ☐ Ytterligare undersökning enligt 4 § i MSBFS 2021:5

Bakgrund

Olycksutredningen utförs enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 3 kap. 10§ där det anges att en räddningsinsats efter den är avslutad ska undersökas för att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan, olycksförloppet och hur insatsen har genomförts.

MSBFS 2021:5 innehåller bestämmelser om vad kommunernas undersökningsrapporter enligt 3 kap. 10 § tredje stycket lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska innehålla, och om hur de ska skickas till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Syfte och mål

Målet är att i skälig omfattning klarlägga orsakerna till olyckan samt olycksförloppet.

Syftet är att lära och ta vara på erfarenheter från händelser. Erfarenheter som sedan kan användas för att se förbättra rutiner, kunskap eller arbetssätt.

Frågeställning och avgränsning

Frågeställningar:

- Orsak till branden?
- Hur var förloppet och varför utrymde inte personen?
- Vad kunde ha hänt?

Avgränsning:

- Utredningen belyste ej insatsens genomförande eller räddningstjänsten eller andras agerande.

Metod

Insamling av uppgifter har skett genom:

- Granskning av händelserapport med tillhörande foton
- Samtal med insatspersonal
- Samtal med fastighetsägare
- Platsbesök

Beskrivning av byggnaden och dess omgivning

Beskrivning av omgivningen



Figur 1 Kartvy Google maps. Aktuell fastighet och byggnad markerad med röd punkt.




Figur 2 Aktuell vy från gatan. Röd ruta markerar sovrumsfönster (väster) till den aktuella brandlägenheten. Grön ruta avser aktuellt trapphus (vetter mot söder).

Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	E-post:	Bankgiro	Organisationsnr
SÖRF						
Metallgatan 2	010-110 25 00	010-110 25 09	www.sorf.se	raddningstjansten.sorf@sorf.se	671-3960	222000-1149
271 39 YSTAD						

Beskrivning av byggnaden

Flerbostadshus i 3 plan inkl. vind. Brandlägenheten var på översta plan och på ca 38 kvm. Inga synliga brister i det byggnadstekniska brandskyddet noterades.

Beskrivning av lägenheten

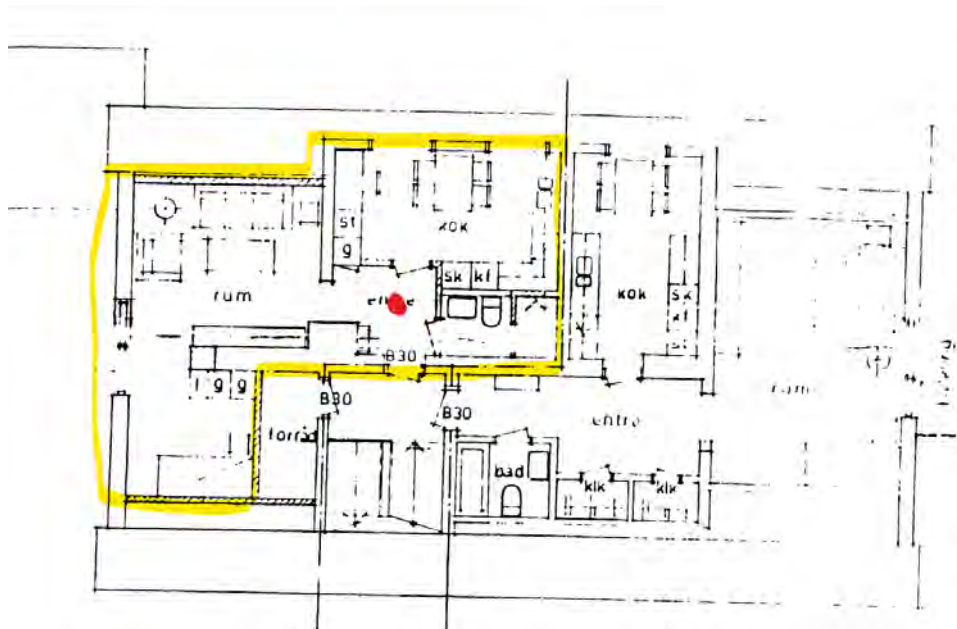

Figur 3 Bilden visar den aktuella lägenheten inom gul inramning. Vänster i bild syns sovrumsfönstret från förra bilden. En person återfanns vid den röda punkten.

Beskrivning av det befintliga brandskyddet

Det fanns ingen brandvarnare, brandfilt eller brandsläckare någonstans i bostaden.

Lägenhetsdörren var märkt med brandteknisk klass B30.

Trapphuset var försett med fungerande brandvarnare.

Brandteknisk avskiljning av vind kontrollerades ej i det aktuella fallet.

Övriga omständigheter

Händelsen inträffade på eftermiddagen/kvällen en söndag. Den omkomne var under 40 och i utredningen har det ej framkommit att personen jobbade natt eller hade känd funktionsnedsättning eller svårighet att kunna utrymma.

Beskrivning av händelsen och räddningsinsatsen

Brandens omfattning vid upptäckt

Inringare i grannlägenheten hör brandvarnaren i trapphuset och känner även röklukt. Konstaterar efter en stund att det kommer rök från dörren på den aktuella brandlägenheten och att ingen öppnar efter att han bankat på. Inringare går därefter ut för att möta räddningstjänsten.

Tidsförlopp

Första larm till SOS	Förlarm Räddningstjänst	Huvudlarm Räddningstjänst	Första enhet på plats	Avslut Räddningsinsats
Kl. 18:03:15	-	18:05:32	18:11:39	19:36

Tiderna är hämtade från uppgifter från räddningstjänstens verksamhetssystem samt SOS Alarm.

Brandens omfattning vid räddningstjänstens ankomst

Räddningstjänstens första observation är att det är rök som sipprar ut från lägenhetsdörren till trapphuset på översta våningen. Fastighetsägaren har kommit till platsen och tillsammans med en man från räddningstjänsten öppnar man dörren till brandlägenheten. Mycket svart rök väller ut och sikten in i lägenheten är noll. Man stänger snabbt dörren och inväntar att en till brandman för att med andningsapparat och värmekamera söka av.

Räddningstjänstens åtgärder

Nästan omedelbart efter att man går in i brandlägenheten finner man en person på golvet med hjälp av värmekameran. Personen ligger ca 1 meter in i hallen, med huvudet mot ytterdörren och benen mot sovrummet. Räddningstjänsten drar omedelbart ut personen och lämnar över till ambulans som finns på plats nere vid trapphusentrén. En annan styrka med brandmän går in och släcker pågående brand i köket och ventilerar därefter all rök med hjälp av att samtliga fönster öppnas.

Vidare spridning av brand kontrolleras och man finner ingen sådan. Därefter avslutas räddningsinsatsen och akut restvärde påbörjas.

Faktiska brand- och rökskador

Här beskrivs de faktiska brand- respektive rökskadorna.

Brandskador

Återfanns framförallt på kökets fläktkåpa, skåpinredning samt flertalet vitvaror i direkt anslutning till spisen.



Figur 4 Spisen och fläktkåpan. Till vänster ligger delar av spisfläkten samt en brandskadad vitvara (troligen kaffekokare)

Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	E-post:	Bankgiro	Organisationsnr
SÖRF Metallgatan 2 271 39 YSTAD	010-110 25 00	010-110 25 09	www.sorf.se	raddningstjansten.sorf@sorf.se	671-3960	222000-1149



Figur 5 Bilden visar en brandskadad vitvara till höger om spisen. Troligen en airfryer eller riskokare.

Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	E-post:	Bankgiro	Organisationsnr
SÖRF Metallgatan 2 271 39 YSTAD	010-110 25 00	010-110 25 09	www.sorf.se	raddningstjansten.sorf@sorf.se	671-3960	222000-1149




Figur 6 Bilden visar fläktskåpet samt intilliggande köksskåp. Ventilationsröret syns i ovankant vara blottlagt och delvis värmeskadad.

Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	E-post:	Bankgiro	Organisationsnr
SÖRF Metallgatan 2 271 39 YSTAD	010-110 25 00	010-110 25 09	www.sorf.se	raddningstjansten.sorf@sorf.se	671-3960	222000-1149

Rökskador

Återfanns i stor utsträckning i hela lägenheten samt delar av trapphuset. Badrummet hade en mycket begränsad rökpåverkan.

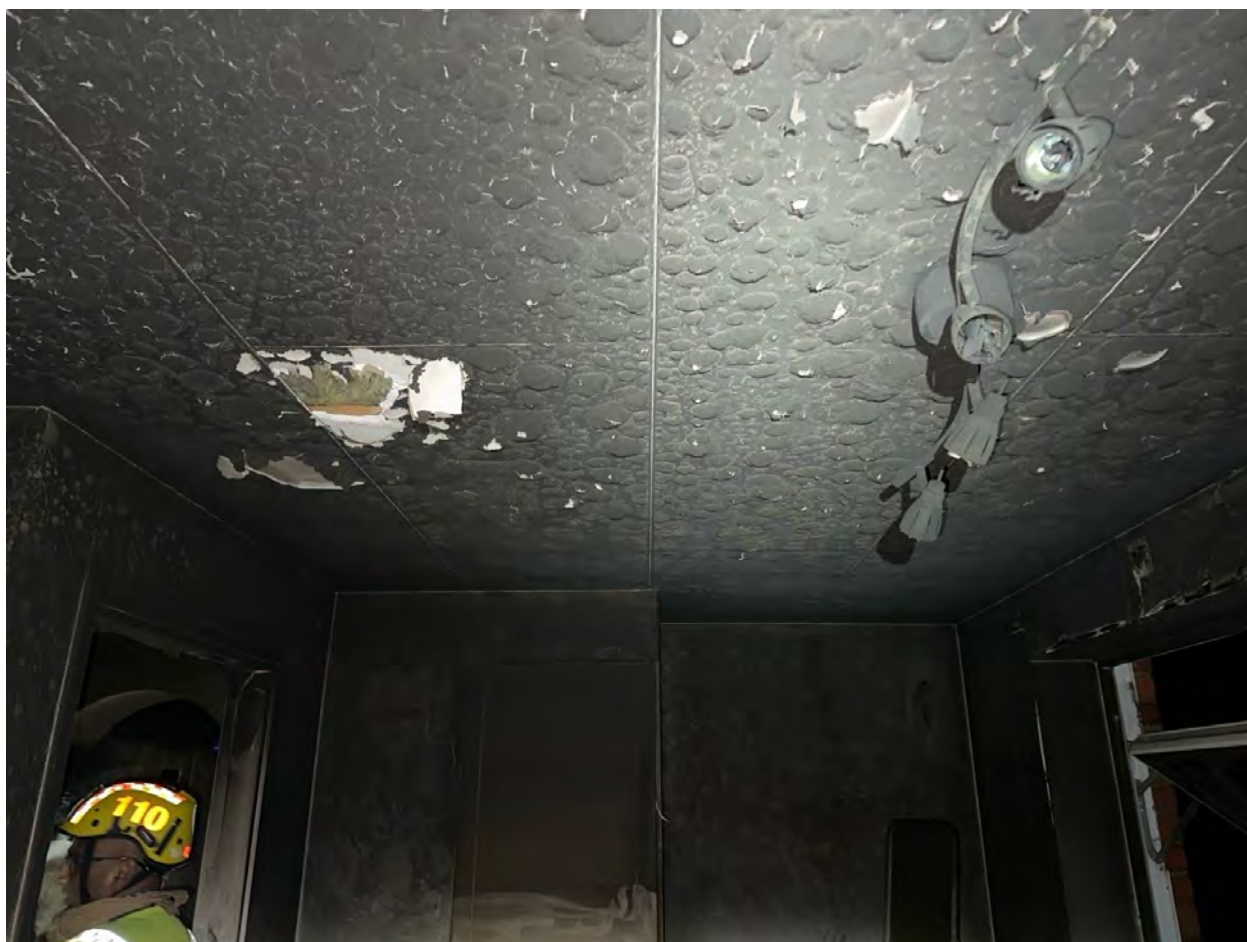

Figur 7 Omfattande rök- och värmepåverkan i taket i köket.

Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	E-post:	Bankgiro	Organisationsnr
SÖRF Metallgatan 2 271 39 YSTAD	010-110 25 00	010-110 25 09	www.sorf.se	raddningstjansten.sorf@sorf.se	671-3960	222000-1149



Figur 8 Rökpåverkat trapphus. I mitten syns dörren stå öppen intill brandlägenheten.

Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	E-post:	Bankgiro	Organisationsnr
SÖRF Metallgatan 2 271 39 YSTAD	010-110 25 00	010-110 25 09	www.sorf.se	raddningstjansten.sorf@sorf.se	671-3960	222000-1149



Figur 9 Rökskadad del av vardagsrummet/sovrummet. Vänster in från hallen.

Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	E-post:	Bankgiro	Organisationsnr
SÖRF Metallgatan 2 271 39 YSTAD	010-110 25 00	010-110 25 09	www.sorf.se	raddningstjansten.sorf@sorf.se	671-3960	222000-1149



Figur 10 Badrummet påvisade ej stor rökpåverkan. Noterbart är den omkomnes telefon som återfanns i anslutning till toalettstolen nere till vänster.

Faktiska personskador

En person påträffades i anslutning till hallen i brandlägenheten, ej vaken eller talbar. Stor mängd sot i anslutning till mun och näsa, enligt personal på plats. Personen avled senare på sjukhuset. Vidare rättsmedicinsk utredning sker och SÖRF får återkoppling om det var så att personen ej omkom som en följd av branden.

Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	E-post:	Bankgiro	Organisationsnr
SÖRF Metallgatan 2 271 39 YSTAD	010-110 25 00	010-110 25 09	www.sorf.se	raddningstjansten.sorf@sorf.se	671-3960	222000-1149

Var och hur branden uppstod

Branden har mest troligt startat på spisen till följd av glömd mat. Där noteras de största brandskadorna samt att brandmannen som var först in i köket noterade brand i vitvarorna i direkt anslutning till spisen och i fläktkåpan/skåpet ovan spisen. Ett av vreden på spisen var dessutom ställt så att en platta var igång (på 5,5/6 i skala), se bild nedan. Dock fann brandmannen ingen kastrull eller stekjärn på spisen, utan enbart i vasken bredvid. Kastrullen hade dock tydliga rester av förkolnad mat i sig.



Figur 11 Spisen och plattornas vred vid ankomst till branden i köket.



Figur 12 Kastrull med brända matrester.

Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	E-post:	Bankgiro	Organisationsnr
SÖRF Metallgatan 2 271 39 YSTAD	010-110 25 00	010-110 25 09	www.sorf.se	raddningstjansten.sorf@sorf.se	671-3960	222000-1149

Brandförloppet

Mest troligt har följande inträffat: när den avlidne av någon anledning glömt mat på spisen så har en brandstart skett till följd av torrkokning i kastrullen. Värmeutvecklingen och strålningen har sedan antänd spisfläkt, fläktkåpa och de angränsande vitvarorna endera sida om spisen. Branden har sedan intensifierats och involverat köksinredning och diverse matvaror i skåpen. Plasten i vitvarorna tillsammans med övrigt involverat i branden har gett upphov till kraftig brand i köket samt svart och kraftig rökutveckling till övriga lägenheten. Till slut har rök sipprat ut genom otätheter i ytterdörren och därefter startat trapphusets brandvarnare som varseblir inringaren.

En hypotes, som ej går att styrka fullständigt, är att den avlidne har vistats i badrummet vid tiden för brandstarten. Detta styrks bl.a. av att dennes telefon återfinns på golvet vid toaletten samt att dörren till badrummet varit stängd under större delen av brandförloppet, då en mindre rökpåverkan noterats där. Lägenheten hade ingen brandvarnare och det är möjligt att den avlidne ej getts kännedom om en pågående brand och rökutveckling i köket innan branden har tilltagit sig.

Vidare är hypotesen att den avlidne vid något tillfälle blivit varse branden på spisen och rusat dit för att vidta någon form av åtgärd, mest troligt flytta bort föremålet från spisen. Detta styrks av att spisen varit på men att ingen kastrull återfinns, när räddningstjänsten anländer. Den avlidne har troligen andats in stora mängder rök och därefter antingen försökt utrymma eller leta efter sin hund i lägenheten (som återfanns avliden under sängen). Den avlidne har sedan tuppatt av i hallen och återfinns sedan av räddningstjänsten. Den avlidne hade kläder på sig och återfanns med huvudet mot entrén och benen mot sovrumsdelen.

Insatt personal från räddningstjänsten fick frågan om de noterade att personen nyligen duschat eller visade andra tecken på att ha uppehållit sig på badrummet, men några sådana observationer kunde inte göras eller dras till minne.

Risk för brand- och rökspridning samt risk för uppkomst av farlig miljö för människor att vistas i

Följande resonemang och bedömning görs med utgångspunkt från vad som skulle hänt om branden inte hade släckts av räddningstjänsten.

Det förelåg beaktansvärd risk för brandspridning till hela lägenheten och i förlängningen övriga huset mot bakgrund av den pågående branden i köket samt att den bl.a. hade kunnat sprida sig via ventilationen till den träbeklädda vinden och vidare i fastigheten.

Det förelåg beaktansvärd risk för rökspridning till övriga huset mot bakgrund av den pågående kraftiga rökutvecklingen i lägenheten samt att brand och rök bl.a. hade kunnat sprida sig via ventilationen till den träbeklädda vinden och vidare i fastigheten. Rök hade även spridit sig till trapphuset som en följd av otät lägenhetsdörr.

Det förelåg ej beaktansvärd risk för uppkomst av farlig miljö för andra grannar, då trapphuset var försett med fungerande brandvarnare för varseblivning samt att brandlägenhetens ytterdörr haft ett brandmotstånd vilket bör ha medgett tid för utrymning av övriga lägenheter.

Samlad bedömning

Risk för brandspridning **förelåg**.

Risk för rökspridning **förelåg**.

Risk för uppkomst av farlig miljö för människor att vistas i **förelåg ej**.

Analys av det som SÖRF bedömer viktigt för lokalt eller nationellt lärande

Mot bakgrund av händelsen och det tragiska utfallet går det återigen att peka på vikten av brandvarnare som ett verktyg i det individuella brandskyddet. Likaså att kunskapsnivån hos individer måste bli bättre för att stärka individens skydd mot olyckor.

Fastighetsägare kan verka än mer proaktivt och förebyggande genom att antingen kontrollera förekomsten av brandvarnare alternativt bekosta eller påtvinga montering.

Den enskilde kan i större uträkning informeras av räddningstjänsten eller samhället kring vikten av bra brandskydd i hemmet samt hur man ska agera i händelse av brand.

Räddningstjänsten hade kunnat fånga upp individen och riskerna i bostaden inom ramen för exempelvis ett hembesök.

Underlag för utredningen

Räddningstjänstens händelserapport, SOS ärenderapport, räddningstjänstens fotografier, platsbesök samt intervjuer av fastighetsägare samt insatt personal.

Utredare

Utredningen har gjorts av Johan Karlelid.

Johan är brandingenjör och utbildad inom kvalificerad brandutredningsmetodik, med erfarenhet inom kommunal räddningstjänst som räddningsledare och utredare, arbete med byggnadstekniskt brandskydd samt tillsyn- och tillståndshandläggning.

Ystad 2025-02-24

Johan Karlelid
Verksamhetssamordnare/Brandingenjör
Telefon: 010-1102517
Epost: johan.karlelid@sorf.se

Postadress	Telefon	Telefax	Hemsida	E-post:	Bankgiro	Organisationsnr
SÖRF Metallgatan 2 271 39 YSTAD	010-110 25 00	010-110 25 09	www.sorf.se	raddningstjansten.sorf@sorf.se	671-3960	222000-1149