

PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i fasad, villa, 19xx-xx-xx

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Tommy Fransson, räddningstjänsten.

UPPLYSNINGAR BRANDTILLBUDET

På måndagen, kl 12.25, larmades räddningstjänsten i staden om en brand i fasaden på en villa. Vid räddningstjänstens framkomst kl 12.38 var branden i fasaden släckt. Räddningstjänstens personal bröt upp panelen för att konstatera att branden var släckt.

PLATSBESKRIVNING

Fastigheten är uppförd i trä och är en 1-plansvilla. Fasaden är av typ lockpanel (bild 1).

UNDERSÖKNING

Fastighetsägaren hade tömt husets kakelugn på dess varma aska och denna hade han hållt i en plasthink som han därefter placerat utanför villan på ett antal golv just intill villans fasad. Något senare upptäckte hustrun att det brann i väggen, hon släckte branden med en pulversläckare och vatten.

BRANDORSAK

Branden har uppstått genom att villans ägare ställt en plasthink med varm aska intill husfasaden.

BRANDFÖRLOPP

Väggen där branden uppstod är uppbyggd av träpanel med ca 30 cm isolering där yttersta lagret var försett med vindpapper och gipsskivor in mot rummet. C/C-avstånd mellan reglar 60 cm. Branden har börjat nere vid altangolvet och väggen, spridit sig uppåt mellan locken i panelen och i vindpappen. Då plasthinken var placerad under fönstret fick man en begränsning som gjorde att spridningen av branden fördröjdes. Ca 15 cm av isoleringen hade sintrat. Hade inte branden upptäckts i ett så tidigt skede och insatsen med pulversläckare och vatten kommit igång så snabbt, hade man fått en snabb brandspridning i fasaden och upp under takfoten.

SPRIDNINGSRISK:

Någon spridningsrisk till annan fastighet förelåg inte.

INSATSEN

Räddningstjänsten utförde endast kontroll av den släckta branden. Hustrun gjorde en berömvärd insats.

[För foton, se original]