

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i fritidsgård.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Tommy Fransson, räddningstjänsten.

För polisen, Roy Svensson och P.A Strandh.

## **UPPLYSNINGAR OM**

### **BRANDEN**

Räddningstjänsten larmades om en brand i fritidsgård.

Bil 101 och 104 utgick från X-stationen och bil 151 utgick från Y brandvärn.

Vid Y-avdelningens framkomst till skadeplatsen kl 05.05, brann det i ytterväggen. Branden släcktes och man frilade området kring brandskadan.

### **PLATSBESKRIVNING**

Byggnaden är i ett plan och uppförd i trä och innehåller en fritidsgård och några föreningslokaler (se ritning).

### **UNDERSÖKNING**

Den primära brandhärden har varit i ett fackverk av trä på utsidan av byggnaden vilken sedan har spridit sig in i väggen till rum 1005 och upp mot taket. Glöden har även fallit ner i fackverket och antänt fasaden nerifrån (se ritning).

Byggnaden är sektionerad i B30 mellan de olika verksamheterna, men sektioneringen går ej upp över tak (sektioneringen är markerad med rött på ritningen).

Dörrarna mellan rum 1012 och 1007, 1007 och 1003 är i brandklass A60 och uppställda på elektromagnet. Elektromagneterna styrs av vanliga brandvarnare. Dessa dörrar hade slagit igen vid branden och förhindrade vidare rökskador till rum 1012. Rummet fick ringa rökskador.

På varje långsida av byggnaden fanns tre stycken 1000W hallogenstrålkastare på fasadens fackverk. Lamporna styrs av 2 st skymningsrelä, ett för varje långsida.

Enligt personalen hände det att ungdomar var uppe på taket på kvällarna och då trampade på hallogenlamporna så att dessa lossnade från sina infästningar och hängde i sina kablar.

### **BRANDORSAK**

Hallogenlampan har antänt fasaden.

### **SPRIDNINGSRISK**

Då sektioneringen inte gick upp ovan taket hade man fått en brandspridning över hela byggnaden om inte räddningskåren släckt branden.

