

PROTOKOLL ÖVER BRANDORSAKSUNDERSÖKNING

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brandtillbud i bastu, i simhall.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD

Tommy Fransson, räddningstjänsten.

UPPLYSNINGAR OM

BRANDEN

Ett automatiskt brandlarm inkom från simhallen.

Bil 101, 102 och 103 utgick från X-stationen.

Vid räddningstjänstens ankomst kl 21.12, fick man besked att det rök från bastun. Man konstaterade snabbt att det rörde sig om en mindre brand och rökutveckling. Branden släcktes med en pyttsspruta vatten.

UNDERSÖKNING

Brandtillbudet har startat i spjälorna till skyddet för bastuaggregatet. Då bastun är försedd med rökdetektor, utlöstes det automatiska brandlarmet tidigt. Bastuns väggar och golv är klätt med kakel och taket i träpanel. Bastun slår till kl 06.00 och stängs av kl 22.00, varje dag.

BRANDORSAK

Mellan skyddet och bastuaggregatet var det inte mer än 6 cm. Ventilationen som sitter under aggregatet var stängd. Orsaken är troligen att virket har torrdestillerat. Då det inte har varit någon ventilation och när skyddet satt så nära aggregatet har spjälorna antänts.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisk till annan brandcell förelåg inte.

ÖVRIGT

I Finland har man regler att bastun inte får var inkopplad mer än 12 timmar och viloperioden skall vara minst 6 timmar. Vad jag vet så finns det inga regler om maximal inkopplingstid eller minimitid för viloperioden i Sverige.

Det är kanske dags att införa max- och minimitider i Sverige?

