

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Lägenhetsbrand.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

19xxxxxx av Sven-Erik Andersson

PLATSBESKRIVNING

Flerfamiljbostadshus 10 lägenheter i två plan, 2 rum o kök.

Startlägenheten; hörnlägenhet i plan 1.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Kraftig rökutveckling från entrédörr och fransk balkong på baksidan. Kraftig brand i hörnet av vardagsrum. Brand i vardagsrum, soffa (tvåsits) samt ett hörn och en sits på en tresitssoffa. Rökdykarna sökte igenom lägenheten som var tom. Branden släcktes av rökdykare med vatten från släckbil. Ventilerade lägenheten och överblivet vatten sögs upp från golvet.

UNDERSÖKNING

Undersökningen utfördes i avsikt att fastställa brandorsaken och att bedöma om någon risk för brand- och rökspridning förelåg.

I entrédörrens nedre del var glaset borta. Elcentralen fanns vid entrédörren med sex (6) säkringar.

1. 10 Amp

2. 6 Amp Trasig

3. -- Tom

4. 10 Amp

5. 10 Amp

6. 10 Amp

Säkring 2 är till dörrklockan.

Tvåsitssoffan var mycket bränd i sin helhet. Ett bord som stod i hörnet var bränt på ovensidan och undersidan. Pelaren som håller bordskivan var bränd runt om. På bordet hade funnits en duk (virkad), lampa (foten av porslin som föreställde en Kanin), kalender, tobakspaket och div nycklar. Golvlisten hade brandskador mot väggen där fönstret sitter. Tresitssoffan var brandskadad, en av dynorna som går mot bordet, i hörnet samt hela ryggstödet. På väggen i hörnet har putsen släppt och rasat.

SLUTSATS

Undersökningen kunde inte fastställa brandstiftaren. Det som kunde uteslutas var:

brandfarlig vätska, brandbilden var inte sådan i rummet. Det fanns inte heller märken på golvet efter brännbar vätska. Sängrökning uteslöts också, innehavaren var troligen ensam och rökte pipa.

Om bordslampan hade med brandstarten att göra kunde inte fastställas.

ERFARENHETER

Svårigheten är när det inte finns någon direkt eller indirekt brandstiftare som man kan peka på.



