

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i container vid fasaden på en snickerifabrik 19xx-xx-xx. Larm till brandförsvaret kl. 23.50.14. Branden misstänks vara anlagd. Undertecknad besöker platsen enligt överenskommelse med polisen, främst för att se om det fanns spridningsrisk till fabriksbyggnaden.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Brandinspektör Hans Lardner, ca kl 11.00, 19xx-xx-xx.

## **BESKRIVNING AV HÄNDELSEN**

Brandförsvaret larmas till platsen av någon förbipasserande som ser att det brinner i containern innanför inhägnaden på snickerifabriken område. Vid brandförsvarets framkomst brinner några säckar spån som står lutade mot containerns utsida. Dessutom brinner det i containerns innehåll vid den plats där spånsäckarna står.

## **UNDERSÖKNINGEN**

Vid undersökningen interjuvas personalen och följande framkommer. En av de anställda har arbetet på söndagen. Vid maskinhyvling av en grov ekplanka smäller det till i hyveln. Gnistor och glödande flisor far med in i spånsugens sopsäckar. Detta händer två gånger. Sopsäckarna bärs ut, spånet i säckarna vattnas och säckarna placeras utomhus mot containern. Ca 9 timmar senare brinner det i säckar och containern som var i stort sett full av torrt virkesavfall och gamla ritningar. Vid en närmare titt på ekplankan kan man tydligt se hur en spik vuxit fast inne i virket. På hyveln syns spår där spiken förorsakat skador.

## **SLUTSATS**

Branden var ej anlagd utan förorsakades av gnistorna som bildades när spiken slog i hyveln. Pga containerns närhet till byggnaden, det lagrade brännbara materialet mot fasaden, ventilationsöppningar i takfoten, fanns risk för spridning till byggnaden om branden ej upptäckts i tid. Enligt fabriken ägare, som är kunnig på området, är spiken inslagen i eken för minst 100 år sedan. Hundägare med mobiltelefon har ännu en gång upptäckt en brand och kunnat larma snabbt.