

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i tidningsinkast på X-skolan i Y-stad, måndag den xx/xx 19xx.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Fredric Jonsson, räddningstjänsten.

UPPLYSNINGAR OM HÄNDELSEN

Vid kl 06.53 den xx/xx kallades räddningstjänsten till X-skolan med anledning av att en personal som kommit tidigt till jobbet kände röklukt samt hörde hur utrymningslarmet tjöt. Räddningstjänsten var på plats sju minuter efter larmet. Efter ett tag kunde det konstateras att det brunnit i entrén till rektorsexpeditionen. Branden hade självslocknat.

UNDERSÖKNING

Branden hade utvecklats i en korg på insidan av ett brevinkast. Korgen var placerad i ett vindfång vid entrén till korridoren där skolans expedition är belägen. Branden har kolat väggen bakom korgen som bestod av spånplatta med målad väv. Rök har spridigt sig till en stor del av skolan. Branden som med största sannolikhet var anlagd har självslocknat. Initialbranden har inte haft tillräcklig energi för att tända spånskivan. Skolan var obemannad under helgen då branden inträffade.

ANALYS

Tillfälligheter såsom avsaknad av lättantändligt material och låg brandbelastning gjorde att branden inte spreds vidare. Då ingen del i skolan har till räddningstjänsten överfört brandlarm hade branden kunnat utvecklat sig och mycket stora skador hade troligen uppkommit innan någon uppmärksammat branden.

ERFARENHETER

För att förbättra brandsäkerheten med tanke på vad som hänt kan följande åtgärder vara lämpliga:

- Ta bort och sätta igen brevinkastet. Montera i stället en utvändigt, icke brännbar låda mot obrännbart material på t ex tegelväggen eller på en av stolparna.
- Om brevinkastet skall vara kvar, montera den mot en obrännbar skiva, t ex gips.
- Skolan saknar helt och hållet till räddningstjänsten överfört brandlarm. Bra alternativ finns för att överföra befintliga utrymningslarm till räddningstjänsten. Om även expeditionsdelen skall skyddas av brandlarm måste detta utrymme kompletteras med detektorer.

