

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, villa.

OBJEKT

Villa i två plan med källare, fasaden är av mexitegel. Tre (3) personer fanns i villan. Bottenvåningen: 2 rum och kök med hall samt toalett, fönster är av typ treglas. Dottern visade in släckstyrkan till huset. 2 st. brandvarnare fanns i en låda, batterierna var ej kopplade. Ingen släckutrustning fanns. Källaren och vån 2 undersöktes ej.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Förmodad lägenhetsbrand

Larmtid: kl. 23:50

Framkomst: kl. 23:57

Larmstyrka: BM-Bf-5 Bm

Före framkomst

Mannen och hustrun hade gått och lagt sig i sängkammaren på våning två (2). Mannen hörde något som knastrade från undervåningen, han trodde att dottern var inne i datorn (internet). Mannen lyfte telefonen och kollade om linjen var upptagen, linjen var inte upptagen. Mannen kontrollerade om någon försökte att bryta sig in i huset. Kontrollen gjordes genom att titta ut från balkongen, inget upptäcktes. Han fortsatte kontrollen med att gå ned till undervåningen. Han öppnade dörren till trappan som normalt ej är stängd. Dörren gick trögt att öppna, en liten springa öppnades och svart brandrök vädde mot honom. Han stängde fort och ropade att det brinner i undervåningen. Dottern kom från sitt rum och alla gick till sovrummet och stängde sovrumsdörren. Dottern gick ut på balkongen och ned på taket över ytterdörren och ned på marken. Mannen sade till dottern att hämta en stege från garaget. Under tiden ringde frun larmnumret 112. Dottern hinner inte ta fram stegen förrän räddningstjänsten anländer.

Vid framkomst

Räddningstjänsten ställer upp en stege och hjälper mannen och frun ned på backen. Rökdykarna forcerar ytterdörren, mycket rök väller ut. Fortsätter inåt och ser ett fladdrande sken i ett rum rakt fram. Det var mycket varmt i brandrummet. Man släcker av branden och vädrar ut brandröken med fläktar. Branden har varit på köksbordet. De tre personer som hade befunnit sig i huset, kördes i ambulans till akuten för kontroll.

UNDERSÖKNING

Undertecknad anländer den x/xx ca kl. 14:00 till brandplatsen.

Tekniska i X-stad har varit där på förmiddagen. Brandstarten har med stor sannolikhet börjat på köksbordet i bottenvåningen. En adventsljusstake för 4 st stearinljus fanns på bordet.

Adventsljusstaken var av metall, förmodligen dekorerad med mossor.

Rester av bränd mossor hittades i ljusstaken. Rester av ljusveke hittades ej. Om alla ljusen har varit tända kunde ej klarläggas.

Brandens fortsatte till bordet samt del av bordsduken. Huset var försett med treglasfönster. Brandgaserna tände ej för att gaserna fördelade sig i hela undervåningen och temperaturen räckte inte till att tända brandgaserna. Det blev snabbt överkalibrerat, det fanns för lite syre i undervåningen. Övertrycket hade stängt dörren på våning 2. Övertrycket gjorde att man tyckte att dörren gick tungt.

Undertecknad kontrollerade dörren och hittade ej något. Dörren gick lätt och fint samt tillpassningen var bra.

SPRIDNINGSRISK

Brandspridning i hela huset. Ingen brandspridning till övriga fastigheter. Rökspridning till hela fastigheten.

SLUTSATS

Brandstarten har varit på köksbordet. Med stor sannolikhet har adventsljusstaken varit brandstiftare. Brand, smält- och rökskador i hela bottenvåningen. Lite rökskador i våning 2. Om brandvarnarna hade monterats, hade händelsen fått lindrigare konsekvenser.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Om brandvarnare hade varit uppsatta och i funktion, hade en tidig upptäckt med stor sannolikhet minska brand- och rökskadorna i fastigheten.



Brandstiftaren är med stor sannolikhet adventsljusstaken i mitten av bilden. Rester av mossa hittades i ljusstaken. Den markerade "saken" A hör ej till branden, den har kommit dit efteråt och vad det är vet jag ej.