

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i lägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandinspektör Sven-Erik Andersson.

OBJEKTET

Flerbostadshus uppfört i tegel i 3 plan, med 3 trapphus A, B, C. Taket: träspont med takpapp. Startlägenheten: Plan 3, trapphus B, 1 rum och kök. Trapphuset har rökventilation med fläkt.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Fredagen den xxxx larmades räddningstjänsten om en lägenhetsbrand kl. 11:31. Kraftig rökutveckling via fönster och dörr till trapphuset. Kraftiga lågor slog ut ur fönstren, lågorna upp mot takfoten och krypvinden. Brand även på vinden som kom från lägenheten via takfoten. Förstärkning begärdes av X-stad med 4 man. Släckte branden i lägenheten med vatten från släckbil. X-stad släckte vinden, håltagning i yttertak (5 st hål). Rökventilation i trapphus C, på grund av att uppgången till vinden fanns där. Restvärde i lägenheten under brandrummet, möbler flyttades till en tom lägenhet. Vattenuppsugning i brandrummet, avfuktare i underliggande lägenhet. Lägenheten vid sidan om brandrummet, det droppade vatten från vinden i takarmaturen. En hink ställdes under för uppsamling av vatten.

Chef i beredskap samlade de boende, släckningsledaren, fastighetens försäkringsbolag, restvärdesledare och 2 st. ur POSOM-gruppen för information om branden.

Fastigheten ligger med i bostadssaneringsplanen och kommer att på sikt rivras om beslutet går igenom.

UNDERSÖKNING

Undersökningen utföres i avsikt att fastställa brandorsaken och att bedöma om någon risk för brand- och rökspridning förelåg. Enligt lägenhetsinnehavaren så startade branden under sängen (1) i en kartong med prydnadssaker, det skulle finnas en kartong med böcker också. Ett tjockare ljus hade stått på bokhyllan (2). Brandstarten var på golvet mellan säng och bokhyllan, även under sängen. Brandspridning till sängen och övriga inventarier.

Brandprover har tagits på två (2) ställen och ett för referens till proven. Proverna har tagits på golvbeläggningen för att se om någon form av brännbar vätska kan ha använts.

Golvlisten var brandskadad ca 1 meter från hörnet fönster/vägg bakom sängen. Golvbeläggningen (mattan) var mycket bränd delvis under säng och gången mot bokhylla med underskåp (se principskiss). Ett el-vägguttag vid hörnet vägg/fönster var ej använt. Golvlisten brandskadad under fönstret (gången mellan sängen och bokhyllan).

En sekundär brandhärd hittades vid blå markering (se principskiss). De tre 5 liters plastdunkarna har delvis smält vid branden. Någon form av brännbar vätska hade funnits i plastdunkarna. Jeepdunken var hel, innehållet var bensin.

Vid släckningen kan placeringen ha ändrats i förhållande till påfunna platsen.

SLUTORD

Någon klar brandstiftare kan ej anges.
Elen är utesluten som brandstiftare.
Ljuset kan ej uteslutas som brandstiftare.
Kan ej utesluta att branden har varit anlagd eller vållad av våda.

ERFARENHETER

Vid bränder i närheten av vattenvärmeelement blir det läckage på grund av att gängtapen smälter och det blir otäthet i rörskarvarna.