

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN**

Brand i radhuslägenhet.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV**

Insp NN, Länskriminalpolisen i xxxxx samt brandmästare Ragne Hanning, räddningstjänsten.

## **HÄNDELSEN**

Den boende i lägenheten kom hem från arbetet och fann sin bostad helt rökfylld. Larmet kom till SOS-alarm klockan 16.49 och s.k. liten utryckning skedde med 1 piketbil och 4 man under ledning av brandförman GG. Vid framkomsten sattes rökventilation in och när röken vädrats ut kunde vi se att lägenheten var starkt nedsotad. Ingen brand kunde upptäckas utan försäkringsbolaget kontaktades för att få hjälp med vidare sanering. Lägenheten lämnades över till polisen för vidare undersökning.

## **UNDERSÖKNINGEN (polisens redovisning)**

Måndagen den xxxx 19xx kallades räddningstjänsten till xxxxx i anledning av att radhuset var nedsotat och det luktade rök. Man fann att det brunnit på och i anslutning till tvättmaskinen i badrummet på övervåningen. Branden hade självslocknat och man bedömde att detta berodde på syrebrist. Den tekniska undersökningen visar dock att branden slocknat därför att inget brännbart material fanns kvar.

Brandorsaken är ett kvarglömt tänt stearinljus i en adventsstake av plåt som i botten varit klädd med dekorationer som mossor, ris och svampar av plast. Ljuset har antänt dekorationerna som i sin tur antänt ett rött klädesplagg, ev en t-shirt, på tvättmaskinen. Härifrån har branden spridit sig till tvättmaskinens avloppsslang av gummi. Denna har varit upphängd på väggen och brunnit neråt varför förloppet varit ganska långsamt och strålningsvärmen har inte orsakat några skador på ett framför tvättmaskinen stående skåp. Tvättmaskinen står uppställd mot väggar av gjuten betong och innertaket är klätt med gips.

Vid detta tillfälle fanns ingen risk för brandspridning.