

## **ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING**

Brand i villa.

## **UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD**

19xx-xx-xx av Tommy Fransson, räddningstjänsten. För polisen NN.

## **UPPLYSNINGAR OM BRANDEN**

Onsdagen 19xx-xx-xx, kl 16.47, larmades räddningstjänsten om en villabrand. Vid räddningstjänstens framkomst kl 16.56, var villan övertänd. Rökdykargrupp gick in och släckte branden.

## **PLATSBESKRIVNING**

Aktuellt hus är i 1 1/2 plan med källare. Huset har stomme av trä och väggbeklädnad av eternitplattor. På taket fanns tegelpannor.

## **UNDERSÖKNING**

Hela huset hade sot- och brandskador. Största skadorna fanns på ovanvåningen i det nordöstra rummet. Yttertak, takstolar och delar av innertaket var helt bortbränt. Innertaket hade kolningsskador på ovasidan. Skadorna avtog i riktning norrut och i riktning söderut, mot murstocken. Innertaksbrädorna var helt bortbrända ca 1 meter från murstocken, undersidan av de innertaksbrädor som fanns kvar hade inga brandskador. Murstocken var putsad på en sida, på de andra tre sidorna var murstocken klädd med asbets och utanpå det masonitskivor. Murstocken var i dåligt skick med stora sprickor mellan tegelstenarna. Branden har troligtvis börjat i höjd med innertaket eller ovanför innertaket i vindsutrymmet. Platsen för primära brandhärden kan ej anges då allt material i området är borta.

## **BRANDORSAK**

Brandorsaken är troligtvis, otät skorsten.

## **SPRIDNINGSRISK**

Spridningsrisk till annan fastighet förelåg inte.