

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i bostadshus.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

NN på polismyndigheten.

Redovisning

Huset utgöres av en renoverad äldre s.k. torpstuga i 1 ½ plan med påbyggd hall. I nedre planet finns hall, kök och vardagsrum och på övre våningen sovrum. Huset är byggt med regelvirke med sågspånsfyllning i bjälklagen. Utvändigt har huset stående brädpanel. Uppvärmningen av huset sker genom vedpanna som finns i källarvåningen. Inga genomgripande reparationer har skett på senare tid. Såväl uppvärmning som el. har fungerat utan att något anmärkningsvärt skett.

GG som f.n. bor ensam hade lämnat huset vid 18.30-tiden och återkom vid 23.00-tiden. Han hörde redan på gårdsplanen att brandvarnaren i huset larmade. När han öppnade entrédörren sprang hans hund ut och han såg att det var rökigt i hallen och ännu mera inne i köket. Han såg ingen öppen låga, men kraftig rök kom från köket. Han gick nu ned i källaren för att kontrollera om det blivit något fel i vedpannan. Han hade i det skedet sett hur det vällde ut rök från gipsskivorn i taket mot köket. Han såg inget onormalt där varpå han bröt elströmmen och stängde dörren till huset för att invänta brandkåren. Efter en stund "slogs dörren upp" av trycket från branden som nu troligen tog ännu mera fart innan brandkåren anlände.

UNDERSÖKNING

Brandskadorna är omfattande i kök och hall och därutöver sekundärskador i hall och övervåning av rök och sot.

Brandbilden visar att branden haft sin uppkomst i bjälklaget mellan kök och källare i området för skorstensmuren. Branden har spridit sig i första hand till området bakom elspisen och ett köksskåp. En golvås i bjälklaget har kraftiga förkolningsskador och brandskador under ifrån. Rökgasröret från värmepannan i källaren passerar primärområdet på ett avstånd av 30 cm.. Detta är inneslutet i en kanal av tegelsten. Inga tecken till värme eller brandskador på eller från rökgasröret och till den plats där branden börjat. I källaren finns inga mer primärbrandskador. I brandområdet i golvet finns en elkabel som går vidare upp i köket och leder fram till elspis och fläkt. Denna kabel är helt sönderbränd i området i bjälklaget och är obränd på den sida där den kommer upp på köksgolvet. Branden har även börjat få spridning i bjälklaget upp mot vardagsrummet. Se skiss. Branden synes ha börjat som en pyrbrand i bjälklaget där elledningen går. Denna är så skadad av branden att den bedöms som ej undersökningsbar.

SAMMANFATTNING

Branden har börjat i bjälklaget i området under köksspis och skåp. Brandorsaken är inte fastställd. Den mest sannolika brandorsaken synes vara att elfel uppstått i elkabeln i genomföringen i bjälklaget och att en pyrbrand uppkommit som senare fick spridning till köket. Ingen misstanke om brott.