

BRANDUNDERSÖKNING

Undersökning har utförts av polismyndigheten, med anledning av brand i villa.

Fastigheten är ett 1½-plans trähus. Väggarna består av liggande timmer med utanpåliggande stående träpanel. Grunden är av sten och taket klätt med betongpannor. Fastigheten är friliggande och används som sommarbostad.

Brandbilden på fastighetens södra vägg utvisar att branden har kommit utifrån och från marknivå. Här finns fastighetens lägst liggande brandskador. Bränt gräsområde följer stig mot denna sida av fastigheten. Det brända gräsområdet följer även en stig ner mot ett utedass, vilket är oskadat.

När branden i gräset nått fastighetens södra sida har elden antänt träet mellan den utanpåliggande träpanelen och väggens liggande timmer. Branden i väggen har börjat som en pyrbrand och arbetat sig uppåt via luftspalter mot takfoten. Denna pyrbrand kan ha legat och pyrt en stund innan den har utvecklats till en brand i väggen. Via springor har branden trängt in på övervåningen. Därefter har branden spridit sig på övervåningens alla utrymmen. Branden har sedan gått nedåt via trapphuset. En fullskalig brand har rasat på övervåningen och i trapphusets två plan. I slutskedet har bräddlagret mellan under- och övervåningen rasat ner på vardagsrummets golv.

Det är klarlagt att branden i gräset är primär och branden i fastigheten sekundär, då branden kommit utifrån. Branden har med största sannolikhet börjat då någon antänt gräset på okänt sätt framför utedassets dörr. Brandbilden i gräset (skarpa kanter som följer stigen och vägen), lösliggande enruskor och en spann halvfyllt med vatten, ger en bild av att någon eller några har hållit kontroll på branden i gräset.