

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i lägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandmästare Rolf Forsell.

BYGGNADSBESKRIVNING

Byggnaden är ett flerbostadshus i fem plan. Det aktuella trapphuset innehåller 15 lägenheter av varierande karaktär. Den aktuella lägenheten på våning tre består av två rum, kök och badrum. Lägenheten har fönster mot söder. Brandrummets dörr sitter i den norra väggen och fönstret i söder. Rummet är ca 3 x 4 meter med kortväggarna i norr och söder. Inredningen består av normala möbler, tapeter i flera lager och färg i flera lager. 50-talsbyggnad.

HÄNDELSEFÖRLOPP

Lägenhetsinnehavaren, en +80 årig kvinna, befann sig i vardagsrummet när hon kände svag röklukt i lägenheten. Hon gick in i sovrummet där röklukten var starkare och kände på TV:n. Den var inte varm. Hon gick då in till en granne som följde med tillbaka. När de kom in i +80-åringens lägenhet var den delvis fylld med vit, tunn rök. De larmade då rtj. BM NN var först på plats utanför lägenheten och blev visad in av innehavaren. Röken var kraftig och BM kunde konstatera att det brann häftigt på skrivbordet och på väggen ovanför i sovrummet. Han förde ut innehavaren och släckinsatsen startade. Insatsstyrkan gjorde en försiktig släckning vilket underlättade den i efterhand genomförda undersökningen.

UNDERSÖKNING

Undersökningen skedde xx-xx-xx, kl 07.45-09.00. Ett karaktäristiskt brand-V indikerade att branden startat i sovrummets nordöstra del (bild 2). Där fanns ett skrivbord belamrat med diverse brännbart material, som papper o.dyl. På skrivbordet stod även en 14-tums TV med tillhörande fjärrkontroll. TV:n var inte speciellt brandskadad. I skrivbordets nordöstra kant satt en rund lysrörslampa med inbyggt förstoringsglas monterad. I övrigt fanns inget uppseendeväckande på skrivbordet.

Lysrörslampans armaturdel har brunnit, lossnat från den svängbara hållaren och brinnande lagt sig på skrivbordets yta (om lysrörslampan var tillslagen vid brandens utbrott kan inte innehavaren svara på). Värmestrålningen från armaturen har därefter antänt material på skrivbordet. TV:n har påverkats och bildröret har krackelerat och därefter imploderat odramatiskt. De glasbitar som lossnat låg inom 50 centimeter från TV:n ovanpå lysrörsarmaturen. En provisorisk anslagstavla, jutevävsklädd tretexskiva placerad på den norra väggen ovanför skrivbordet, har bidragit till brandutvecklingen. Skivan var delvis genombrunnen.

BRANDORSAK

Den troligaste orsaken är ett elfel i lysrörsarmaturen. Någon närmare undersökning av armaturen är inte gjord då den är hårt brandbelastad. Inget annat graverande har hittats. Misstanke om anlagd brand finns inte.



Armaturens hållare.