

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, järnvägsstation.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandinspektör Sven-Erik Andersson.

OBJEKTET

Byggnadsår 18xx, senaste renoveringen 19xx. Fasaden är av stenfasad med revitering, taken av tegel. Fastigheten har två våningar med vind. I mittenskeppet (våning tre) där pannrum och ventilationsaggregaten finns. Pann- och ventilations rummet är egna brandceller. Byggnadens bärverk samt mellanbjälklag är av trä. Våning två har en lägenhet i västra delen. I mitten och östra delen finns kontor samt förvaringsutrymmen. Hela våning två är osektonerat.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Utlarmning: Rökutveckling järnvägsstation

Larmtid: kl. 02:59

Framkomst: kl. 03:04

Larmstyrka: BM-Bf-4 Bm B-stad, CB, Ambulans, BfD-5BmD C-stad, Bf- 4Bm D-stad, Bm-Bf-3 Bm Beredskap B-stad.

Före framkomst

En cyklande person såg att det rök från järnvägsstationen, personen cyklade till Statoil och larmade Polisen som i sin tur larmade 112.

Vid framkomst

Rökutveckling från taket, lågdelen åt öster. Räddningsledaren begärde CB. Rökdykarna slog upp dörrlåset och trängde upp för en trappa. Mycket rök och värme, men ingen brand. Förstärkning begärdes från D-stad och C-stad. Nästa dörrlås slogs upp i en trappa branden hittades. Dimspik och håltagning i yttertaket gjordes. Efter tre timmar var branden släckt, det återstod eftersläckning.

UNDERSÖKNING

Tekniska i E-stad och undertecknad anlände till brandplatsen den xx/x kl. 09:30. Polisen undersökte ett trasigt fönster på bottenvåningen mot norr. Hela våning två är osektonerad. Hela våning två har röskador och delar (närmast branden) värmeskador. Vid lågdelen åt öster finns en vind, med förvaring av olika gamla handlingar och papper. Brandstarten har varit på golvet på två olika ställen (se ritning). Polisen har tagit brandprover på brandresterna i brandområdet, som skickats till SKL. I brandområdet finns ingen naturlig brandstiftare.

SPRIDNINGSRISK

Brandspridning till hela objektet. Risk för personskador för de personer i lägenheten.

SLUTSATS

- I objektets brandområde finns ingen naturlig brandstiftare.
- Brandstarten är på golvet på vindsdelen åt öster.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Någon form av inbrottslarm bör installeras i objektet. Automatiskt brandlarm bör installeras i objektet, eftersom det finns en lägenhet.



Den mittersta lågdelen på vinden eldhärjades. Fönstret som markeras stod öppet och nedersta rutan krossad (båda glasen). Fönstret som är markerat A stod öppet.