

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lysrör i källarvåning i bensinstation.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Sven-Eric Lindberg (SG), Räddningstjänsten.

BYGGNAD

Mindre kassabyggnad för bensinstation med källare för lager och omklädningsrum för personalen. Källaren har förbindelse som mynnar ut i källardelen till en butik i intilliggande byggnad. Nedgången till källaren var genom en smal spiraltrappa bakom kassadisen. Källardelen var utförd som en korridor med en obrukbar dörr i ena änden. Längst in till höger i korridoren var ett omklädningsrum med duschkabin för personalen.

UPPLYSNINGAR OM BRANDEN

Räddningstjänsten fick larm om brand med lågor i källaren på X bensinstation.

UNDERSÖKNINGEN

Undersökningen genomfördes direkt i anslutning till branden.

BRANDORSAK

Överhettning och brand i drossel i lysrörsarmatur. Drossel märkt enligt foto.

SPRIDNINGSRISK

Rökspridning genom springor i den ej brukbara dörren till intilliggande butik samt brandspridning till ovanliggande kassalokal förelåg om branden ej hade upptäckts av personal i kassan. I och med att det var så mycket varor i korridoren hade branden lätt kunnat få fäste i övrigt material.

SLUTSATSER

Hade branden inträffat när personal befunnit sig i omklädningsrummet hade möjligheterna att ta sig ut varit mycket begränsade om branden hade fortgått några minuter. Bensinstationen skulle läggas ned en månad efter branden och i och med detta hade man börjat avvecklingen och hade därför troligen dålig ordning. Brandsyn hade utförts på bensinstationen men utrymningsbristerna hade ej påpekats.

ERFARENHETER

Åter igen en lysrörsarmatur som orsakar brand.

FÖRSLAG

Rutiner och information till personal vid blinkande lysrör och utbyte till säkerhetsglimtändare.

ÅTGÄRDER

Inga ytterligare åtgärder vidtogs då bensinstationen skulle avvecklas då en ny var byggd en kilometer från den befintliga.



Den brunna drosseln.