

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i lägenhet.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Brandutredare Lennart Månsson på plats under insats, samt på brandplatsundersökning tillsammans med kriminaltekniker NN.

UNDERSÖKNINGEN PÅBÖRJAD

xx-xx-xx, kl. 10.00.

PLATSBESKRIVNING

Lägenheten består av hall, rum och kokvrå + balkong.

UNDER INSATSEN

Vid ankomst kunde man tydligt se lågor på insidan av rutan i balkongdörren. Värmen från branden hade gjort att glaset i rutan hade spruckit, vilket visade sig när rökdykarna gjorde angrepp via balkongdörren (det ramlade ner glas på golvet). Balkongdörren var för övrigt öppen i vädringsläge, vilket gjorde att röken ventilerades ut. Lågorna kom från TV:n som stod innanför nämnda dörr.

FÖRHÖR MED LÄGENHETSINNEHAVARE

Enl. innehavaren har TV:n varit i standby läge. Den har under en tid "uppfört" sig underligt. Exakt vad som är underligt kan inte fås fram i skrivande stund.

BRANDUNDERSÖKNING

Branden har börjat i hörnet där TV:n stod placerad. Tänkbara brandstiftare är TV, dekoder till satellitmottagare, video eller lampa som fanns i området.

BRANDSKADOR

De kraftigaste brandskadorna fanns i TV:n. Bildröret har imploderat. Skador finns på video, satellitmottagare, golvhögtalare, skarvdosor och lampa. Även brand i golvlister konstaterades.

BRANDORSAK

Vid undersökning konstaterades att primärskadorna fanns i området kring TV:n och att plastchassit smält och runnit ner mot golvhögtalaren närmast fönstret. Denna har sedan antänts och spridit branden mot golvlister. Video och satellitmottagare har påverkats av värme och smält plast uppifrån, de påvisade inte alls så kraftiga skador som TV:n.

SAMMANFATTNING

Med stöd av gjorda iakttagelser och samtal med rökdykare och lägenhetsinnehavare får det hållas som mest sannolikt att branden börjat i TV:n.