

## **BRANDUTREDARE**

Jörgen Svensson.

## **HÄNDELSEFÖRLOPP**

### **Omfattning vid ankomst**

Brand från fönster i sovrum och kök vid framkomsten.

### **Räddningstjänstens åtgärder**

Rökdykare slog ned lågorna genom fönsterpartier. Inträngning genom fönster i sovrum för fortsatt släckning och öppning av låst ytterdörr. Håltagning av yttertak för släckning av vindsutrymme.

### **Brandförlopp**

Fastigheten har gjutna golv, väggar och takytor med tapeter som ytskikt. Branden fick ett snabbt förlopp i sovrum där fritt tillskott på syre fanns genom avsaknad av fönsterruta. Stor brandbelastning från dubbelsäng och våningssäng med skumgummimadrasser.

## **SKADEOMFATTNING**

Sovrum helt utbränt. Brandskador och sotskador på vägg och takytor i kök samt vardagsrum. Värme/brandspridning genom innertak till vind.

## **SPRIDNINGSRISKER**

Inga spridningsrisker.

## **PLATSBESKRIVNING**

Brandplatsundersökning utfördes av undertecknad tillsammans med krim.tekniker från Tekniska roteln. Enplansvilla före detta telestation ca. 7 x8 meter. Fastigheten har gjutna golv, väggar och takytor med tapeter som ytskikt. Fastigheten var möblerad med mycket möbler. Samtliga rutor var trasiga vid räddningstjänstens framkomst. Fönsterruta saknades i sovrumsfönster och var täckt med plast enl. ägare. Möbleringen i fastigheten var utsatt för våld med delvis sönderslagna möbler. Huvudcentral på fastighetens utvändiga vägg saknade lucka samt samtliga säkringar och dess hållare. Huvudbrytare var i frånslaget läge. Inne i fastighetens elcentral var samtliga säkringar hela.

## **PRIMÄRBRAND**

Branden har startat i sovrum. Denna synes ha startat i dubbelsängens fotända.

## **BRANDORSAK**

Anlagd. Det synes inte finnas någon annan brandstiftare i sovrummet.

## **SAMMANFATTNING - ERFARENHETER**

Branden har haft ett snabbt förlopp då samtliga fönster var krossade. Primärbrandplatsen i sovrummet hade relativt stor brandbelastning från dubbelsäng samt våningssäng med skumgummimadrasser. Innerdörr från sovrum till kök har varit stängd vid brandstarten och minskat brandsridningen till övriga utrymmen. Denna dörr har näst intill oskadat ytskikt inmot kök. Fastigheten saknade brandvarnare och har varit obebodd en vecka före branddagen.