

UTREDARE

Lenart Månsson.

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNINGEN

Brand i garage.

HÄNDELSEN

Husägaren NN blandade fix till kakelsättning. Han gjorde detta i garaget, han lämnade dock garaget för en tid av ca. 20-30 min. När han kom tillbaka och öppnade garageporten möttes han av ett rökmoln. Han förstod att det hade uppstått brand i garaget och efter en stund kunde han lokalisera branden som uppstått i en sopsäck längst in i garaget. Han släcker branden själv med vatten från en hink. Han blir dock orolig över om branden är helt släckt och ber därför sin fru att larma. Hon ringer direkt till brandförsvaret istället för att gå via SOS. Undertecknad åker efter släckstyrkan och är på plats några minuter efter dem. De hade redan hunnit att få undan sopsäcken (som var liggande) och annat i primärområdet. Jag fick uppgift om att lysrörsarmaturen hade hängt kvar i taket på 1 skruv. Den hade alltså hängt lodrätt ner mot golvet vid deras ankomst.

UNDERSÖKNING

Utförande av husägaren gav vid handen att inget brandfarligt funnits i säcken. Den hade legat där i flera månader utan att ha ställt till någon skada. Det brand V som syns på bilden har inte börjat nere vid golvet utan ca. 15 cm. ovanför golvnivån, detta styrker husägarens uppgift om att säcken legat ner. Lysrörsarmaturen har enl. mitt tycke underdimensionerade skruvar för att hålla tyngden från densamma. Inga säkringar har löst varken i huvudcentral eller undercentralen i garaget. Husägaren kan inte minnas om belysningen varit påslagen eller inte. Vid rekonstruktion märker man att armaturens längd, när den hänger rakt ner tangerar skivan på arbetsbänken, vilket gör att om armaturen släpper på 1 skruv kan pendla i en båge och slå sönder lysrören mot kanten på skivan.

SLUTSATS

Det mest troliga är att armaturen släppt i ett fäste och slagit sönder lysrören mot kanten på bänken. Därefter har det uppstått gnistor som fått materialet i eller omkring sopsäcken att börja brinna.

SAMMANFATTNING

Rådigt ingripande av husägaren som släckte själv. Bra att han ringde brandförsvaret istället för att sopa incidenten under mattan. Ett sätt att få tidig varning om brand i biutrymmen kan vara att seriekoppla brandvarnaren i huset med en d.o. i biutrymmet. Bättre infästning av armaturen hade varit önskvärd, det är alldeles för tunna "gängor" i skruven för att hålla tyngden från armaturen.