

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Initialbranden bedömdes som anlagd vilket föranleder undersökning. Polisen bedömde det hela som en bilbrand som utvecklats. Jag ville se vad som kunde ha blivit följden av den från början harmlösa bilbranden.

UNDERSÖKNINGEN UTFÖRD AV

Rolf Forsell, brandutredare.

BESKRIVNING AV OBJEKTET

Byggnaden ligger i ett område som till stor del består av kulturbyggnader från 1700- och 1800 talet. Brandsektioneringen är bristfällig vilket ligger i sakens natur. Byggnaden är från 1700-talet. Den är byggd i timmer och grova brädor. Fasaden är på en sida panelad medan den på de övriga tre sidorna består av timmer. Källaren består av två garage som används som förråd. Bottenvåningen innehåller en servering och loger. Övervåningen används som teatersalong och är i helt öppet utförande. Den sträcker sig upp till taknocken. Fönstergluggarna täcks av träluckor. Luckorna är inte tätade.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Larm om bilbrand kom xx-xx-xx kl 02:17. Tre minuter senare kom ett nytt larm till samma objekt nu i form av brand i byggnad. På plats konstaterades att en bil som parkerats c:a en meter från byggnadens fasad antänts. Branden spred sig ganska omgående till byggnadens fasad. Förststyrkan lyckades hålla nere branden till dess undsättning anlände och en ordentlig släckinsats kunde göras. Brandgaser trängde in genom de otäta fönsterluckorna och hotade hela byggnaden. Skadorna inomhus begränsade sig dock till små brännskador i taknocken omedelbart innanför den gavel där branden startat. När förststyrkan kom till platsen var bilen övertänd i cupen och i bagageutrymmet. Bilen blev totalskadad.

UNDERSÖKNING

Vid undersökning av den brunna bilen framkom följande: Ingen alternativ orsak till anlagd brand kunde påvisas. Vittnesuppgifter gör gällande att två personer setts springa från platsen i samband med att bilen börjat brinna. Enl samma vittnen har en explosion hörts i området vid samma tid. Den hör troligen samman med bilbranden.

SPRIDNINGSRISK

Spridningsrisken var uppenbar. Om branden blivit omfattande har angränsande byggnader varit i fara. Den närmaste ligger c:a en meter bort och är i sin tur sammanbyggd med andra byggnader.

SLUTSATSER

Om brandlarmet kommit tre minuter senare hade branden blivit stor och hade då varit väldigt svår att bemästra.

ERFARENHETER

Byggnaden har ett utrymningslarm utrustat med rökdetektorer. Fastighetsägaren har av olika skäl valt bort direktkoppling till räddningstjänsten. Med direktkoppling ökar möjligheterna för tidig upptäckt av brand vilket innebär större möjligheter att klara av en brand i byggnaden. Att sedan resten av denna stadsdel också borde larmas på samma sätt är en annan sak. Refererar till erfarenheterna efter den senaste storbranden i Jönköping.