

ANLEDNING TILL UNDERSÖKNING

Brand i byggnad, bastu.

OBJEKTET

En äldre jordbruksfastighet i två plan med källare och pannrum. Takbeklädnad av tegelpannor, fasaden av stående träpanel. I fastighetens plan två finns en brandvarnare. Den löste ej ut vid branden, jag kontrollerade brandvarnaren och den fungerade.

BESKRIVNING AV HÄNDELSEN

Före framkomst

Frun och dottern var hemma. Dottern hemma på besök och skulle bada bastu. Frun slog på bastuns reglage och ställde in temperaturen på temperaturgivaren. Efter bara 1,5 till 2 minuter så kändes rökklukt från bastun, Frun återvände till bastun och öppnade dörren, då brann det i bastuaggregatet. Frun försökte släcka branden genom kvävning med en matta och diverse tvätt som fanns utanför bastun, hon lyckades bara en liten stund att dämpa branden. Hon lämnade bastun och stängde dörren och stängde av elströmmen samt värmen. Hon tordes inte använda vatten eftersom det var elström i närheten. Frun ropade till dottern att ringa 112 om att det brann i bastun. I väntan på räddningstjänsten så flammade branden på nytt upp.

Vid framkomst

Rökdykarna trängde in till bastun och släckte branden med vatten samt brandgasventilerade de rökfyllda utrymmen. Fönster och dörrar i hela fastigheten öppnades för ventilation.

UNDERSÖKNING

Undertecknad samrådde med polisen om utredningen, de hade inte tid och jag anlände brandplatsen ca 15:40 den xx-xx-xx. Bastun hade används i x månad senast. Den används för att torka kläder i och utan att sätta på värmen. Träpanelen blev lite förkolnat ovanför bastuaggregatet uppe vid taket. Frun kunde inte säga vilken temperatur som bastun var inställd på. I bastuaggregatet hittades (där bastusten ska ligga) rester av förkolnat tyg. Tyget kunde ej härledas till brandresterna av trasmattan eller till övriga tyger som frun försökte släcka med. Brandresterna fanns på gården utanför köksingången. Troligen har någon form av klädesplagg ramlat ner i bastuaggregatet när tvätt har plockas ned. Något fel på bastuaggregatet kunde inte upptäckas. Fabrikat X (identifierat märke), Tillverknings nr xxx, 5kW

SPRIDNINGSRISK

Om ej någon släckning skett, hade hela fastigheten brunnit. Ingen brandspridning till någon annan fastighet har skett.

SLUTSATS

Elen kan uteslutas. Någon form av klädesplagg har ramlat ner i bastuaggregatet efter torkning av tvätt.

ERFARENHETER OCH FÖRSLAG

Undertecknad föreslog att införskaffa fler brandvarnare i fastighet.

FÖRKORTNINGAR

BM = Räddningsledare
Bf = Brandförman heltid
Bm = Brandmän

BRANDUTREDARE

Sven-Erik Andersson, brandinspektör.